

Standplatz: _____

12.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -SC 0625E	Fahrgestell-Nummer:	KMHM341C3PA013852
Vertrags-Nummer:	62920083	Erstzulassung:	06.04.2023
Internes KZ:	15074439	Kilometer-Stand:	42500
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Transmission Blue (mineral) Polsterung: Leder Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **51.344,54**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Leder Schwarz	0,00
Mineral-Lackierung	554,62
Park-Paket und BOSE Soundsystem	1.890,76
Sitz-Paket	1.596,64
Transmission Blue (mineral)	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **55.386,56**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **65.910,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 65.910,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	2095	zul. Gewicht (kg):	2520

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 62920083
Amtliches Kennzeichen: HH -SC 0625E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
07.01.2026	9059989223	Fremdverschulden	Seitenschaden Fahrers.	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 62920083
Amtliches Kennzeichen: HH -SC 0625E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HH-SC 625E
Berichtsnummer :	0000000920712-DE968		
Referenznummer:	31186668		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Techniq Elektro 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHM341C3PA013852	Laufleistung abgelesen:	42500 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.04.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	21.05.2026 20457 Hamburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS) Transmission Blue Pearl / MIC
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+1	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Hankook	/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.	Hankook	/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert (Hochglanz)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 239 kW (kontinuierlich 81 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)



- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion• Sitzheizung hinten• Smart-Key• Sonderlackierung Byte Blue Uni• Start-Stop-Knopf• Steckdose (12V-Anschluß) vorn• TECHNIQ-Paket• Türgriffe außen Wagenfarbe• USB-Anschluss Mittelkonsole• Verglasung Akustikglas• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | <ul style="list-style-type: none">• Sitzbezug / Polsterung: Stoff• Sitzheizung vorn• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)• Sonnenblenden mit Spiegel• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe• Tagfahrlicht LED• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch• USB-Anschluss (Typ C, 2-fach)• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe• Verglasung getönt• Vorheizsystem für Batterie• Wegfahrsperr (elektronisch)• Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sitz-Paket
Sitzheizung vorn, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion• Park-Paket | <ul style="list-style-type: none">• BOSE-Paket
Verglasung Akustikglas• Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen - fehlt (24 Monate / 30.000 km) Wartung fehlt. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ozonbehandlung
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
5.	Hu	Fällig	Erneuern
6.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung/ Herstellergarantie	Nicht Gepflegt	
7.	Seitenschaden Fahrerseite	Unsachgemäß Instandgesetzt	Siehe Kalkulation

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

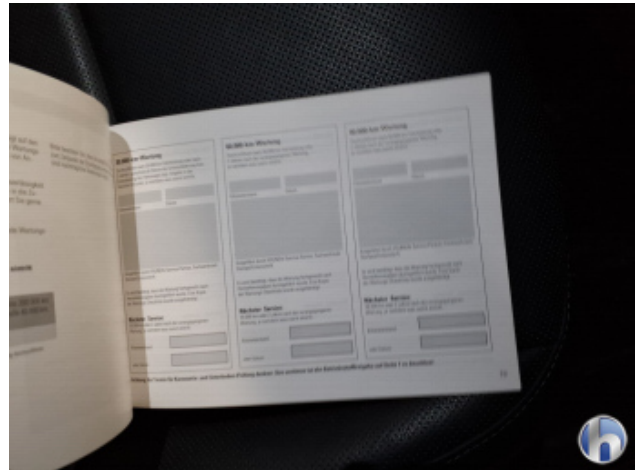

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ozonbehandlung



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ozonbehandlung



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Seitenschaden Fahrerseite
Unsachgemäß Instandgesetzt - Siehe Kalkulation



7. Seitenschaden Fahrerseite
Unsachgemäß Instandgesetzt - Siehe Kalkulation



7. Seitenschaden Fahrerseite
Unsachgemäß Instandgesetzt - Siehe Kalkulation



7. Seitenschaden Fahrerseite
Unsachgemäß Instandgesetzt - Siehe Kalkulation



7. Seitenschaden Fahrerseite
Unsachgemäß Instandgesetzt - Siehe Kalkulation



7. Seitenschaden Fahrerseite
Unsachgemäß Instandgesetzt - Siehe Kalkulation



7. Seitenschaden Fahrerseite
Unsachgemäß Instandgesetzt - Siehe Kalkulation



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter