

Expertise

Protokollnummer: 45630635
 Auftrags-Nr / Referenz: MW2973502
 Besichtigungsdatum: 09.01.2023

FZG Angeliefert am: 27.05.2026

Hersteller: Mercedes-Benz

Modell: Sprinter

FIN: W1V9106231P499961

Verkaufsgutachten



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Mercedes-Benz Sprinter

Fahrgestellnummer W1V9106231P499961

Laufleistung (abgelesen) 60.562 km

Erstzulassung 27.10.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 09/2027

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.950 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Diesel / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 9

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart Transporter

Farbe / Farbcode Silber Metallic

Türen / Sitze 5 / 3

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Schwarz

Nutzungsart Carsharing

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	248 Tag(e)
Schlüssel ist/soll	4 / 4	FZG-Dokumente	ZB#1+2 (B+S) lagen nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	2222 / BFF 06775		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.000 kg	Leergewicht	
Maße	5932 x 2020 x 2638		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5mm / 5mm
2)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	8mm / 8mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Gebrauchsspuren

Lackschichtdickenmessung

Dachholm links	103 µm	Dachholm rechts	105 µm
Heckklappe/-tür	83 µm	Kotflügel links	97 µm
Kotflügel rechts	93 µm	Motorhaube	95 µm
Seitenwand links	96 µm	Seitenwand rechts	96 µm
Tür hinten rechts	96 µm	Tür vorne links	117 µm
Tür vorne rechts	96 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Dieses Gutachten dient ausschließlich der dokumentarischen Beschreibung des zum Zeitpunkt der Besichtigung festgestellten Fahrzeugzustands. Es stellt keine vollständige Schadenkalkulation, Reparaturempfehlung oder Marktwertermittlung dar.

Die Begutachtung erfolgte ohne Demontage von Bauteilen und beschränkt sich auf eine visuelle Prüfung. Verdeckte oder weitergehende Schäden können nicht ausgeschlossen werden.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

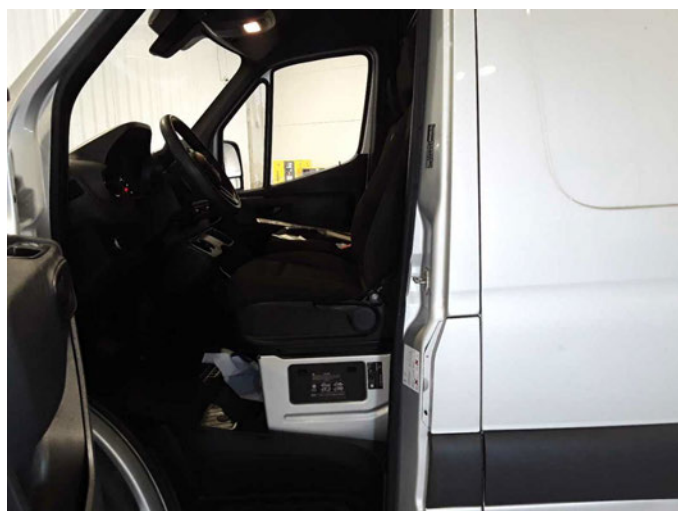


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument

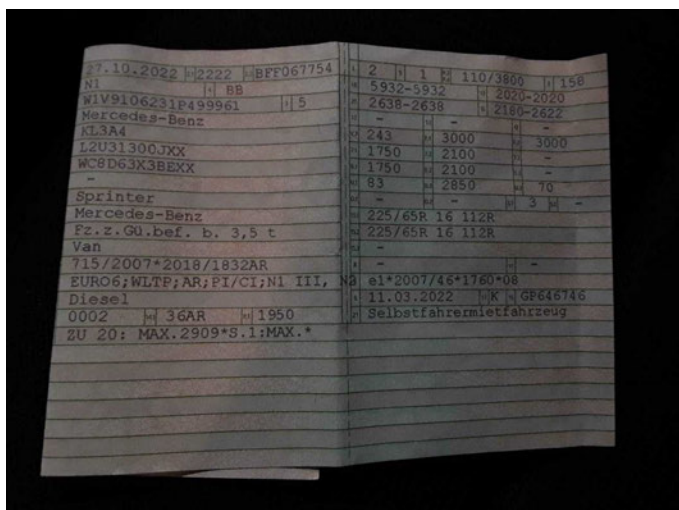


Abbildung 9: Dokumente

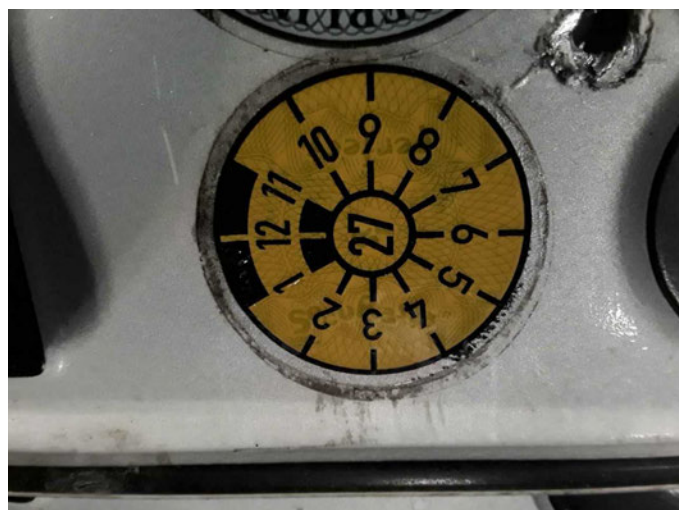


Abbildung 10: Dokumente



Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

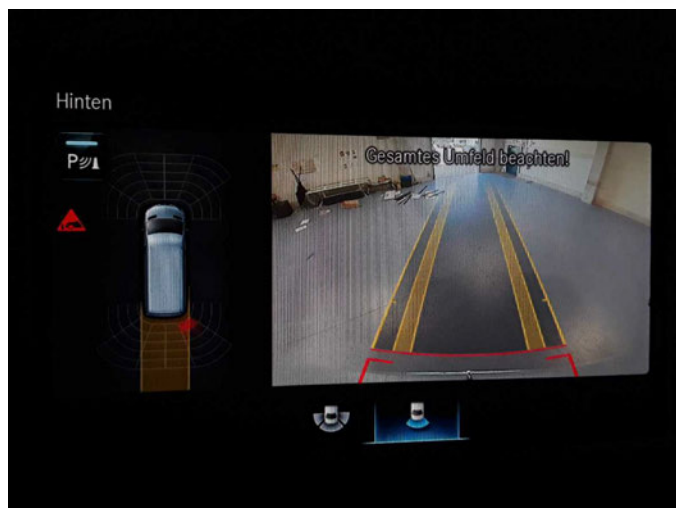


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Beschädigung 1: Fahrerhaus: Rückwand - verformt - erneuern



Beschädigung 1: Fahrerhaus: Rückwand - verformt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum (Feuchtigkeit geruch) - verschmutzt - kein Abzug



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern




Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Scharnier - verkrazt / verschuift - lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Scharnier - verkratzt / verschürft - lackieren

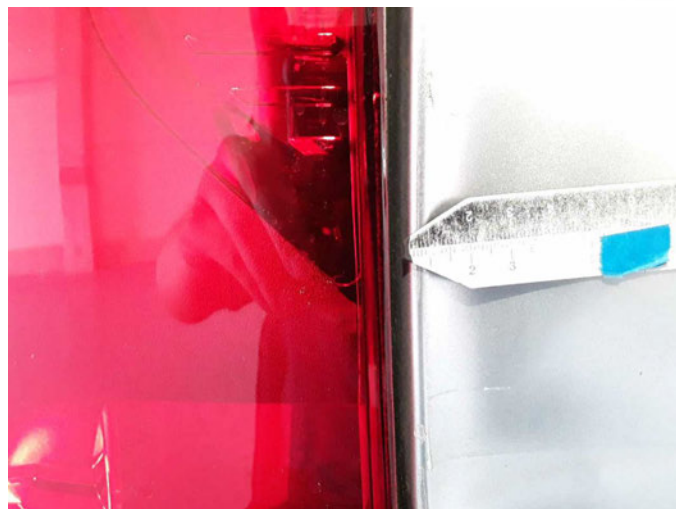

Beschädigung 8: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 10: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern




Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern

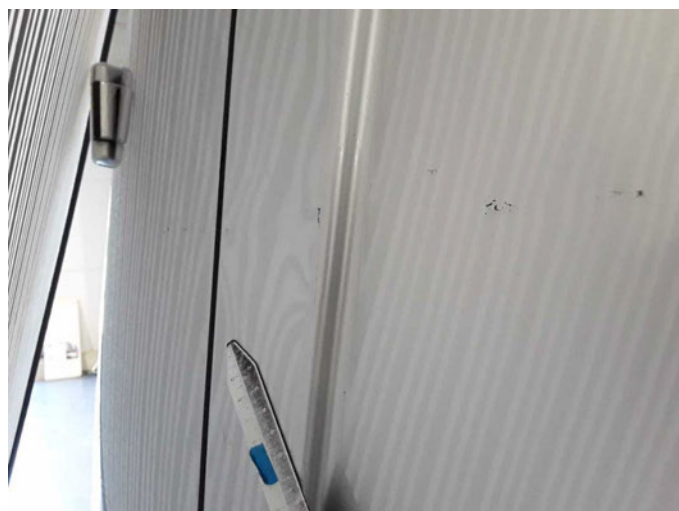

Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 13: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 13: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



Beschädigung 16: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 17: Karosserie: B-Säule rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 17: Karosserie: B-Säule rechts - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 18: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 18: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 19: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern

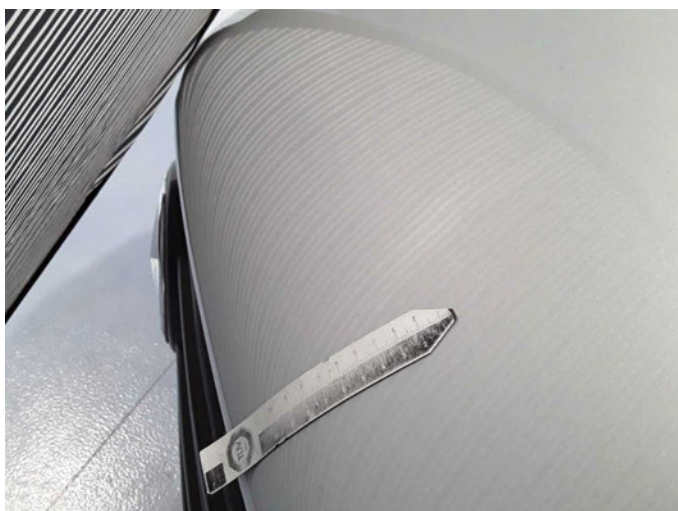

Beschädigung 20: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 20: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung 22: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung 23: Außenspiegel links: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 23: Außenspiegel links: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Seitenwand links: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Seitenwand links: Schutzleiste - beschädigt - erneuern




Beschädigung 25: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern




Beschädigung 25: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 25: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern

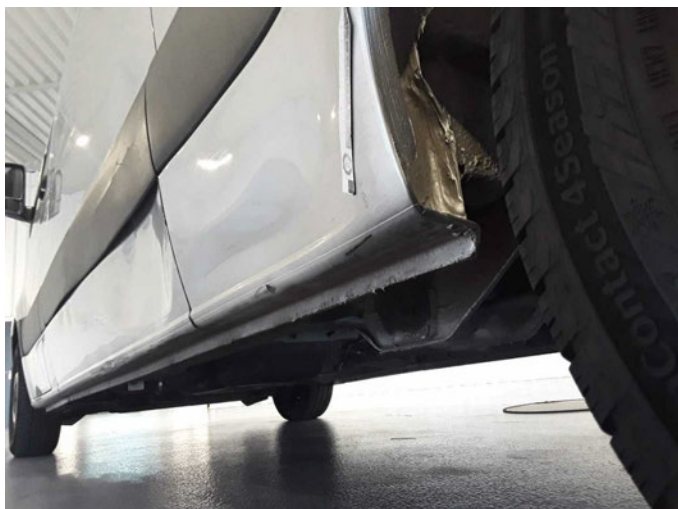


Beschädigung 25: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern

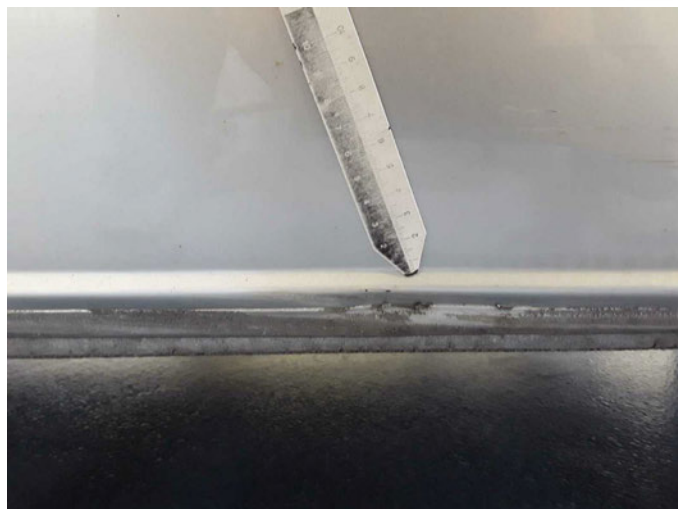

Beschädigung 25: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 25: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern

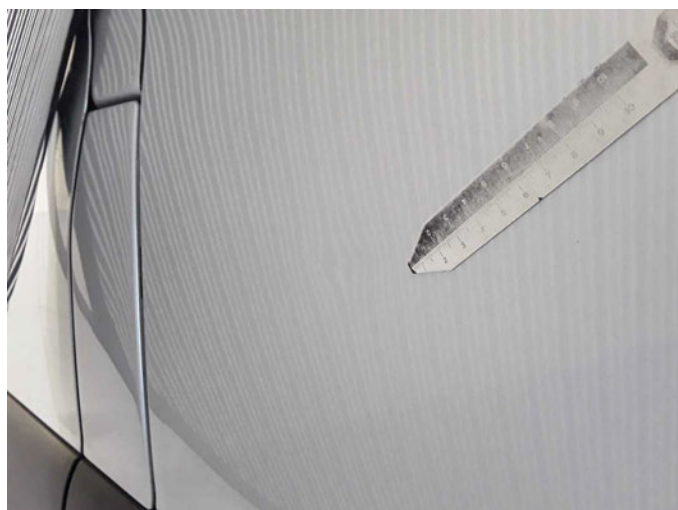

Beschädigung 26: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 26: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 26: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung 26: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 26: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 27: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern

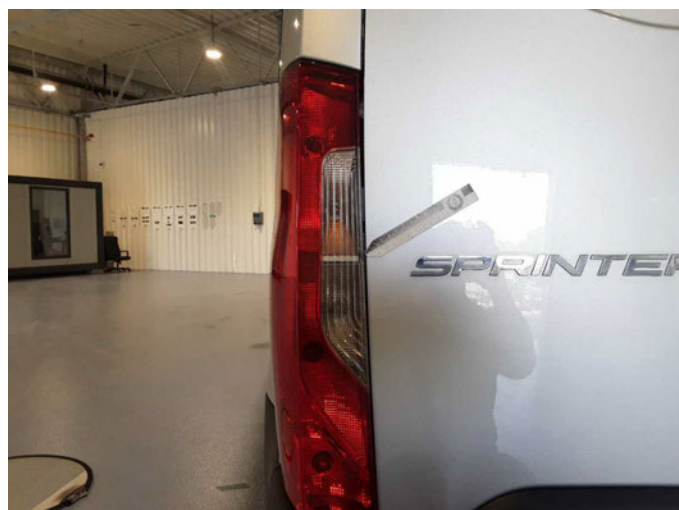

Beschädigung 27: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 28: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung 28: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung 28: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

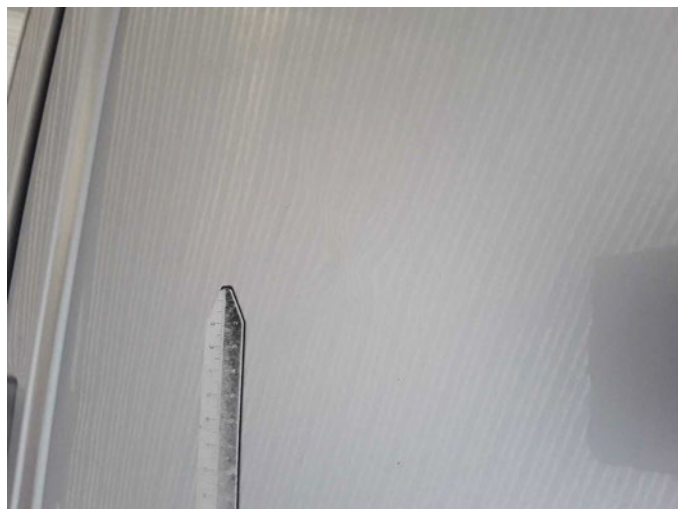


Beschädigung 28: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung 28: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung 29: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern

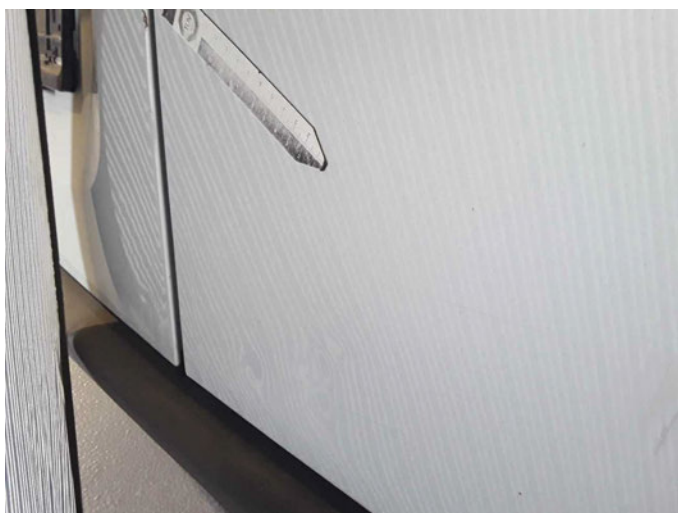

Beschädigung 29: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern



Beschädigung 29: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern



Beschädigung 29: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern



Beschädigung 29: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - erneuern




Beschädigung 30: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 30: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 31: Karosserie: D-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)

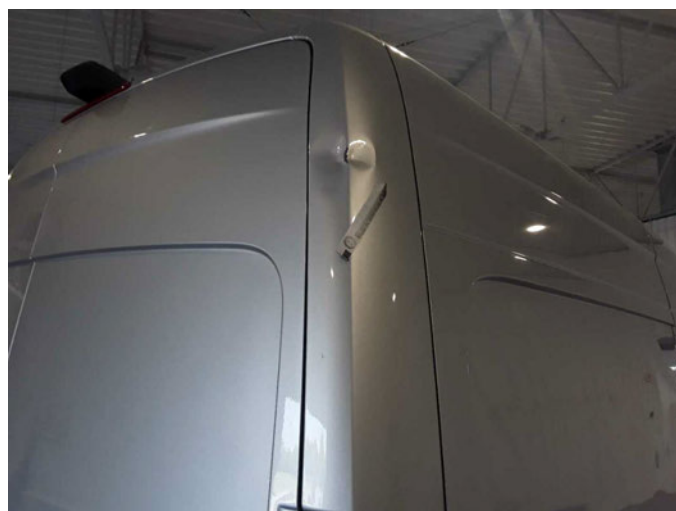

Beschädigung 31: Karosserie: D-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 32: Karosserie: D-Säule links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 32: Karosserie: D-Säule links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 33: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 33: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 34: Motor: Motorabdeckung - beschädigt - erneuern




Beschädigung 35: Fahrzeugdach: Dachholm links (Schadenserweiterung möglich kein Temporärer Schutz) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 35: Fahrzeugdach: Dachholm links
(Schadenserweiterung möglich kein Temporärer schutz) - beschädigt -
erneuern




Beschädigung 35: Fahrzeugdach: Dachholm links
(Schadenserweiterung möglich kein Temporärer schutz) - beschädigt -
erneuern

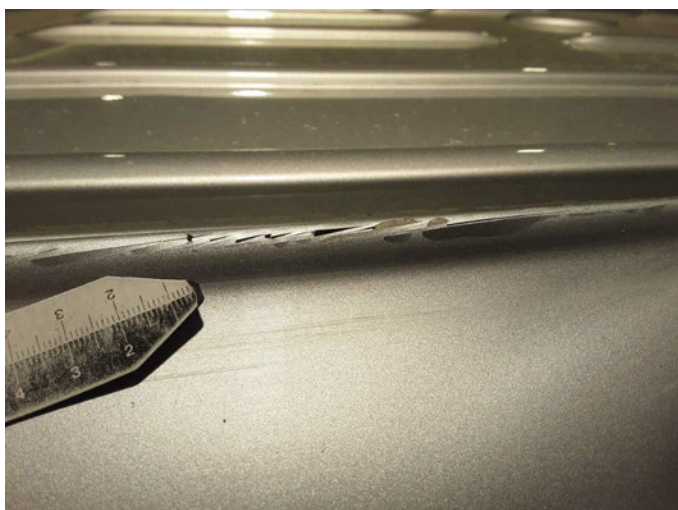

Beschädigung 35: Fahrzeugdach: Dachholm links
(Schadenserweiterung möglich kein Temporärer schutz) - beschädigt -
erneuern




Beschädigung 35: Fahrzeugdach: Dachholm links
(Schadenserweiterung möglich kein Temporärer schutz) - beschädigt -
erneuern

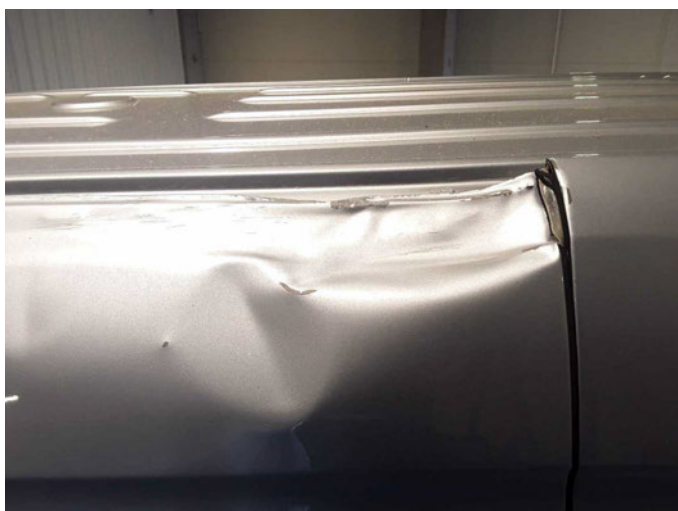

Beschädigung 35: Fahrzeugdach: Dachholm links
(Schadenserweiterung möglich kein Temporärer schutz) - beschädigt -
erneuern




Beschädigung 35: Fahrzeugdach: Dachholm links
(Schadenserweiterung möglich kein Temporärer schutz) - beschädigt -
erneuern

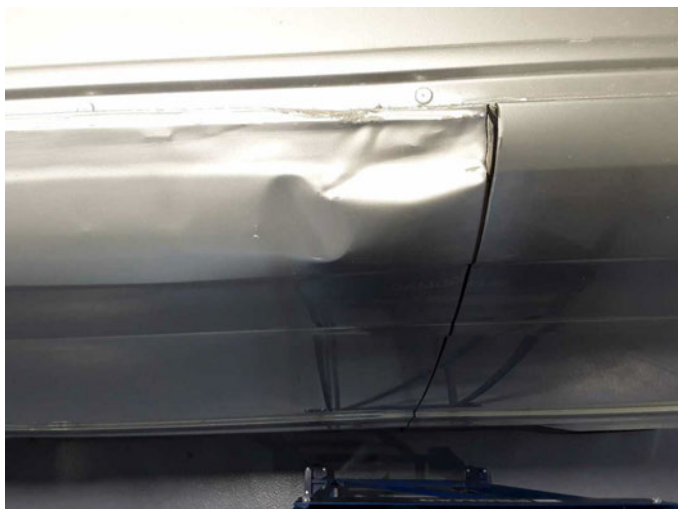

Beschädigung 35: Fahrzeugdach: Dachholm links (Schadenserweiterung möglich kein Temporärer Schutz) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 36: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

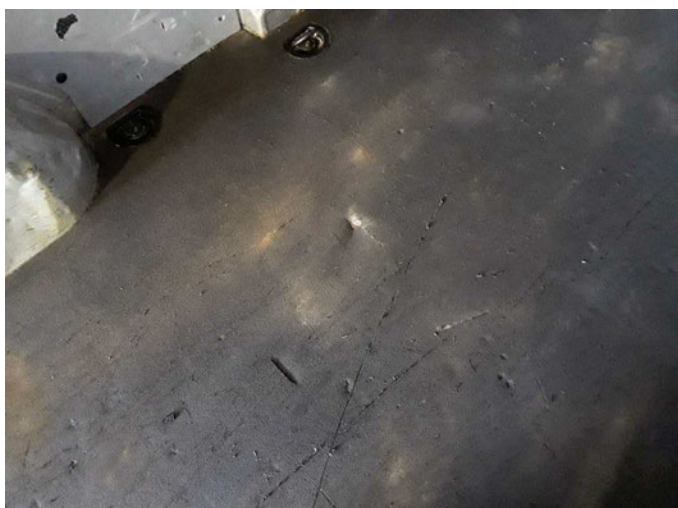

Beschädigung 37: Interieur: Laderaumboden - beschädigt - erneuern



Beschädigung 38: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: elektronische Systeme: Rückfahrkamera - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Dachholm links: 103 µm



Dachholm links: 103 µm



Dachholm rechts: 105 µm



Dachholm rechts: 105 µm



Heckklappe/-tür: 83 µm



Heckklappe/-tür: 83 μm



Heckklappe/-tür: 83 μm



Heckklappe/-tür: 83 μm



Kotflügel links: 97 μm



Kotflügel links: 97 μm



Kotflügel rechts: 93 μm



Kotflügel rechts: 93 μm



Motorhaube: 95 μm



Motorhaube: 95 μm



Seitenwand links: 96 μm



Seitenwand links: 96 μm



Seitenwand links: 96 μm



Seitenwand links: 96 µm



Seitenwand rechts: 96 µm



Seitenwand rechts: 96 µm



Tür hinten rechts: 96 µm



Tür hinten rechts: 96 µm



Tür vorne links: 117 µm



Tür vorne links: 117 μm



Tür vorne rechts: 96 μm



Tür vorne rechts: 96 μm