

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEZF-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	169 g/km	6.4	l/100 km
Außerorts:	139 g/km	5.3	l/100 km
Kombiniert:	150 g/km	5.7	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:			
Abweichungsfaktor:			N/A
Differenzierungsfaktor:			N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.24 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	231 g/km	8.8	l/100 km
Mittel	192 g/km	7.3	l/100 km
Hoch	170 g/km	6.5	l/100 km
Höchstwert	198 g/km	7.6	l/100 km
Kombiniert:	192 g/km	7.4	l/100 km
Gewichtet, kombiniert			
			l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/60R18 Min 104H; 8Jx18 OS 42.5 235/55R19 Min 104H; 8Jx19 OS 42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20 OS 38.5

275/40R21 Min 104H; 9Jx21 OS 38.5 275/35R22 Min 104H; 9Jx22 OS 38.5 M&S Min 104Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Volvo Car Corporation

Assar Gabrielssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech

vor dem rechten Vordersitz

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

YV1LKF2V3P1904813

20220607

20220506

e4*2007/46*0929*21

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

Johan Bogren

(Unterschrift)

Johan Bogren

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2, Vorn und hinten,,
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2984 mm
4.1 Achsabstände: 1-2: 2984 mm 2-3: 3-4:
5. Länge: 4953 mm
6. Breite: 1931 mm
7. Höhe: 1743 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2170 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2325 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2840 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1310 kg 2. 1600 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5540 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1 Deichselanhängers: 2700 kg
18.3 Zentralachsanhängers: 2700 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 110 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: D420T2
22. Arbeitsverfahren: Kompressionszündung, Viertakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
23.1 Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Diesel

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor

27. Höchstleistung: 173 kW bei 4000 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.1 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
27.3 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)
27.4 Höchstleistung: 30-Minuten-Leistung:
28. Getriebe (Typ): Automatisch

- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
Achs- und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1673 mm 2. 1675 mm 3.
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) Vorne: 275/35R22 104W; 9Jx22 OS 38.5 / B / C 1
und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 275/35R22 104W; 9Jx22 OS 38.5 / B / C 1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AF Mehrzweckfah
40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 7
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch: 71 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2850 min⁻¹
Drive-by: 68 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
47.1.1 Prüfmasse: 2447 kg
47.1.2 Querschnittsfläche: 2,780 m²
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0: 188.3 N
47.1.3.1 f1: 0.427 N/(km /h)
47.1.3.2 f2: 0.04774 N/(km /h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}): N/A
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
254.3			42.6	71.0	0.76	0.20 ^{E+11}

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): 0.50 m⁻¹

- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 80.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 80.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links

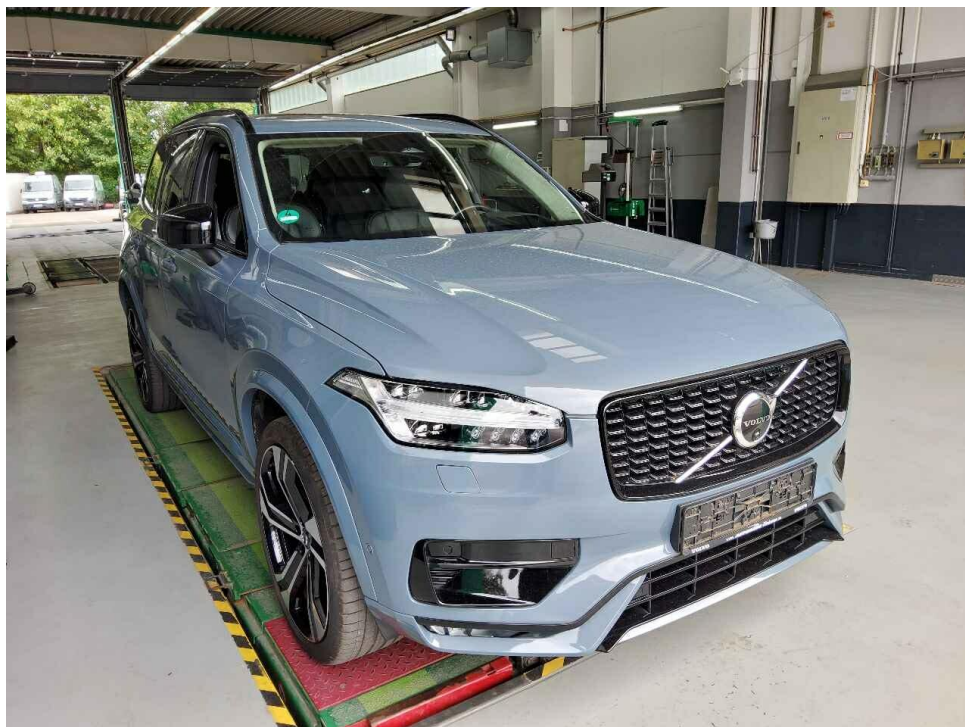


Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

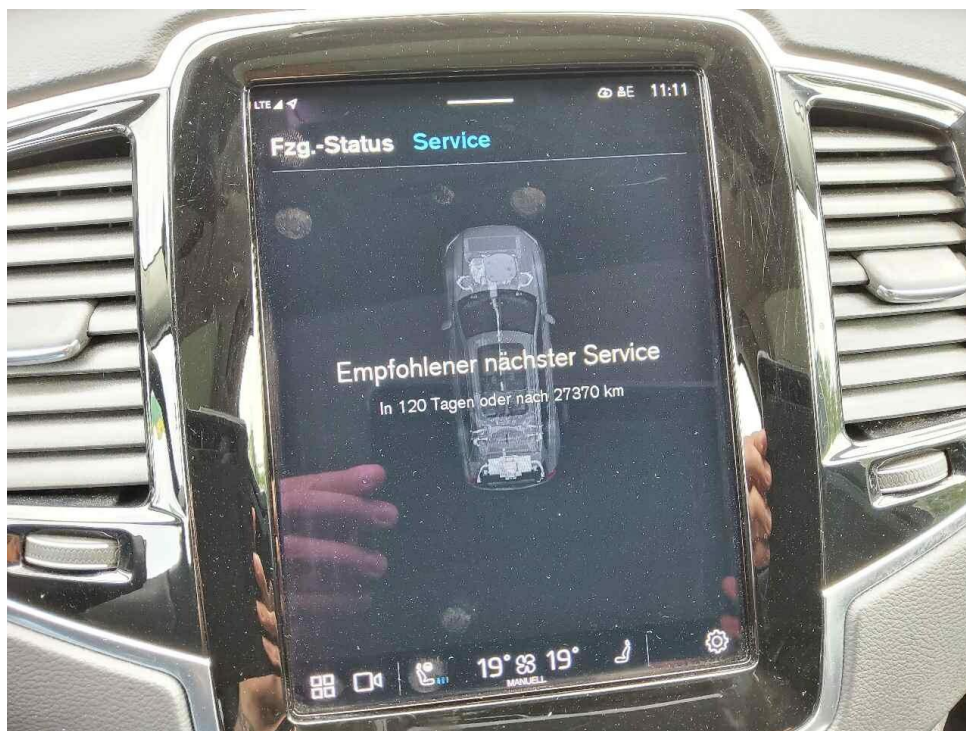


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

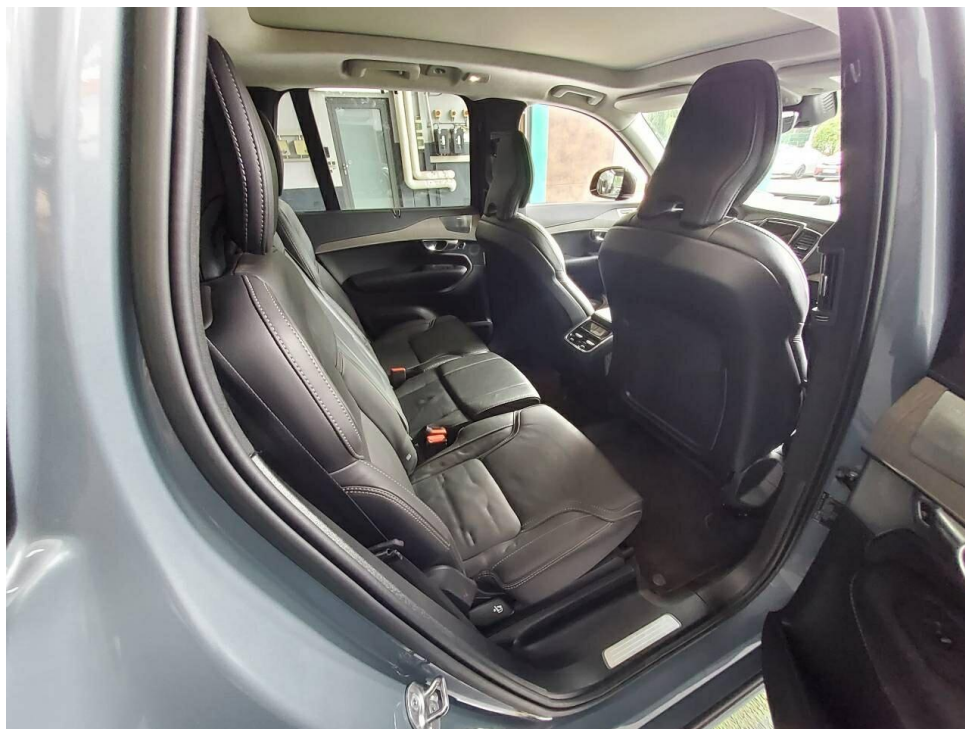


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

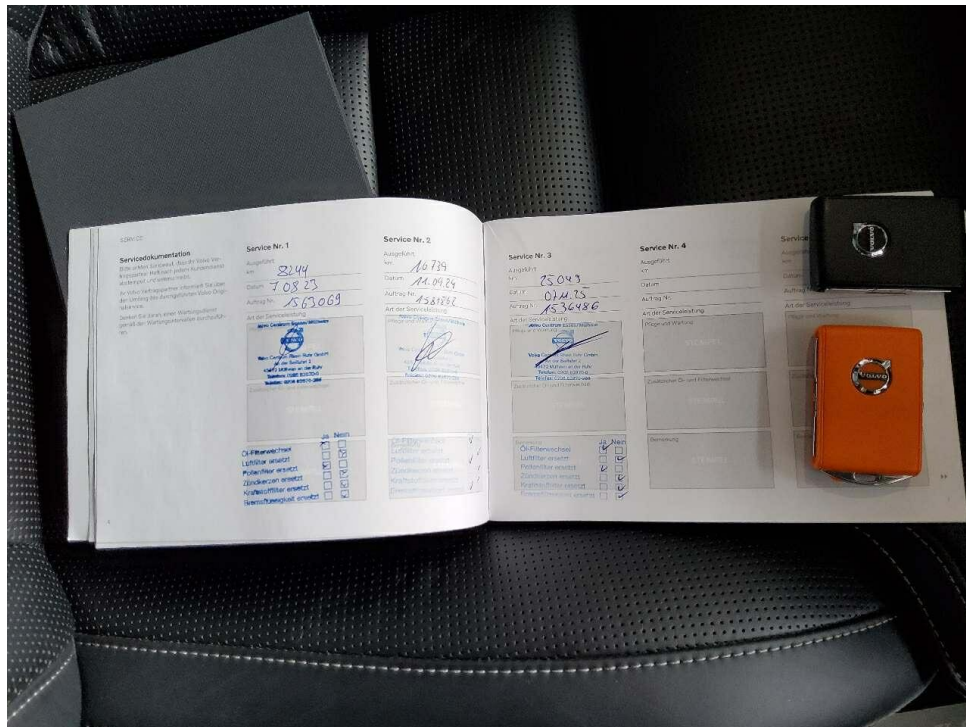


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

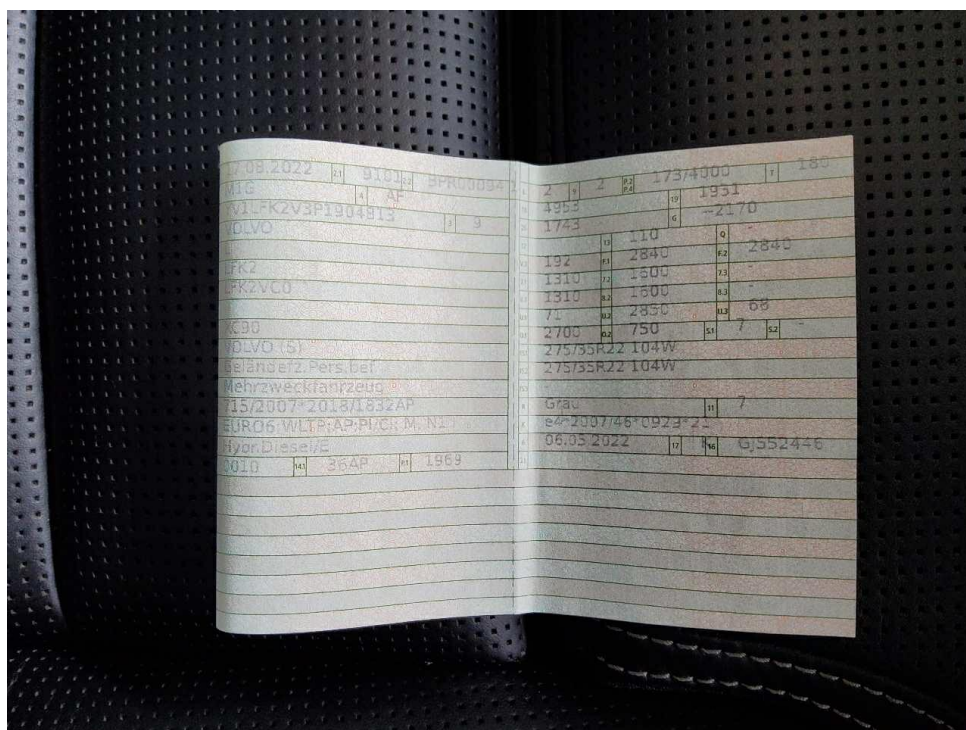


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Seitenteil hinten rechts Zierleiste, zerkratzt, lackieren



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts Zierleiste, zerkratzt, lackieren



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts Zierleiste, zerkratzt, lackieren



Bild 16 : Seitenteil hinten rechts Zierleiste, zerkratzt, lackieren



Bild 17 : Kotflügel vorne links Zierleiste, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Kotflügel vorne links Zierleiste, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren

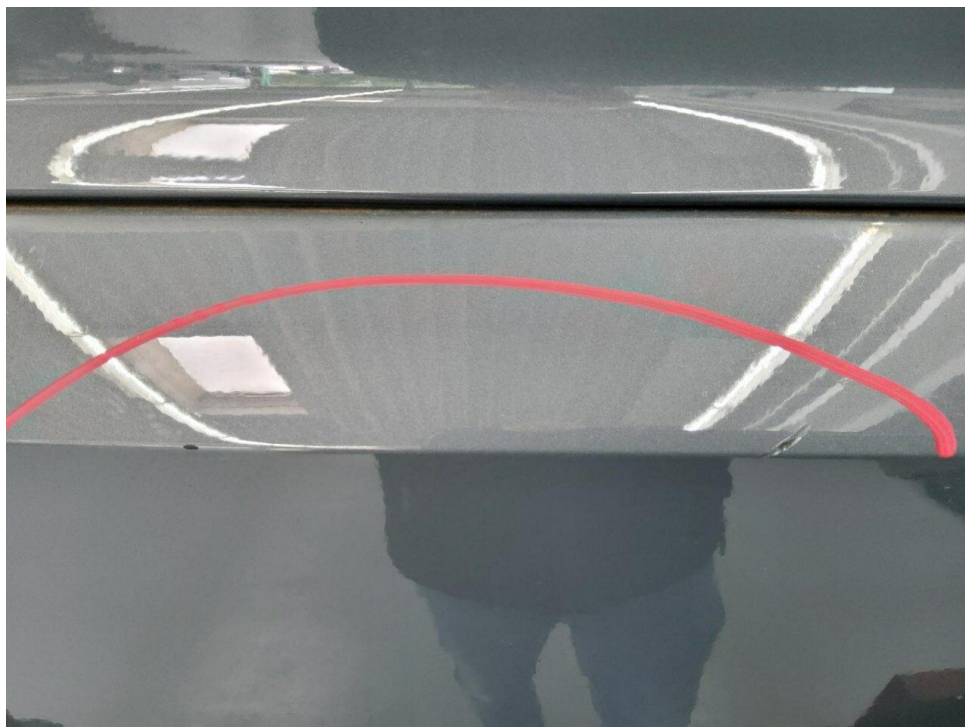


Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 23 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren

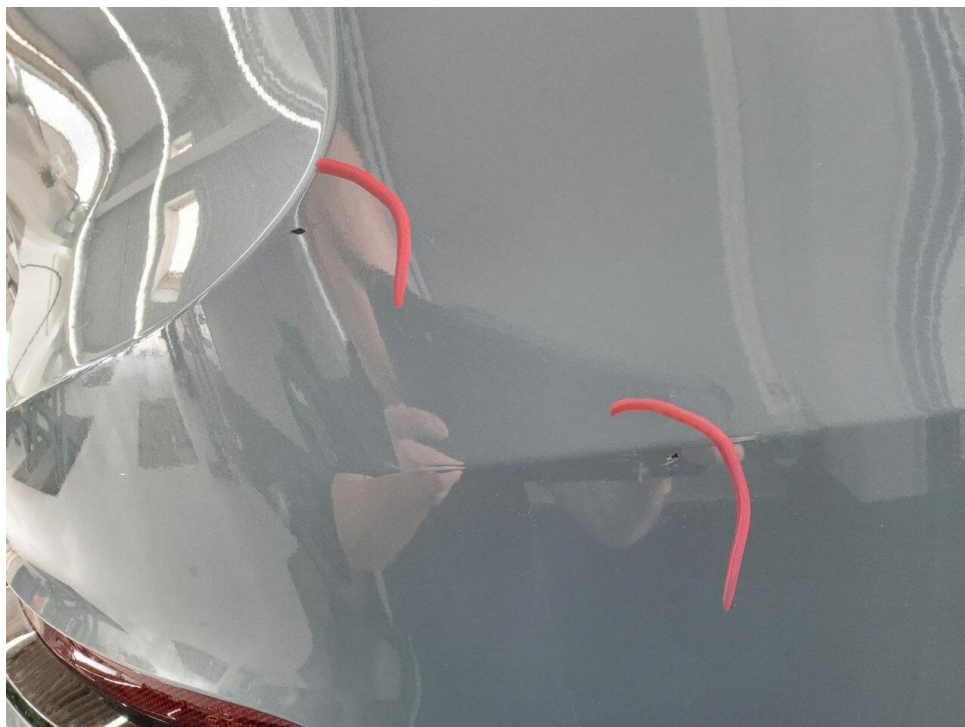


Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren

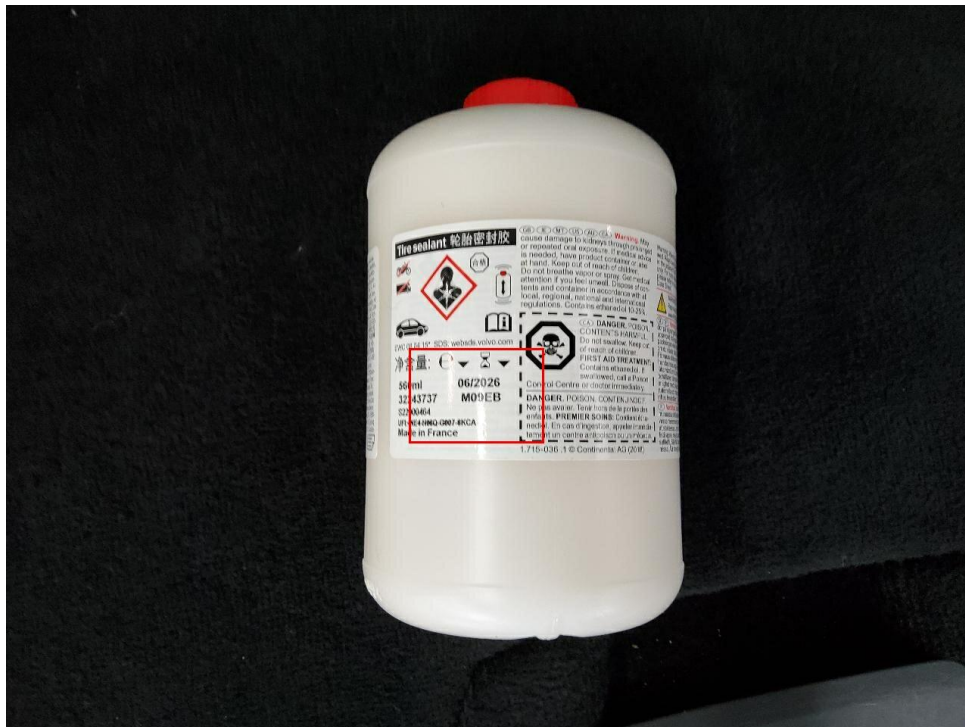


Bild 25 : Reifendichtmittel abgelaufen 06/2026

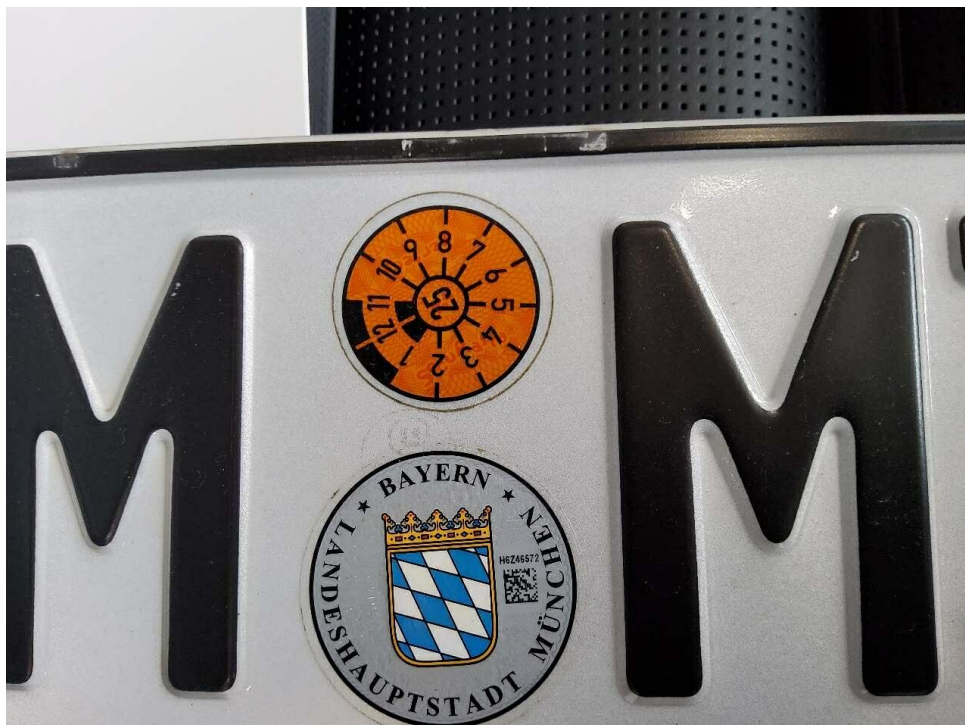


Bild 26 : HU überfällig 08/2025



Bild 27 : Fussmatte V.L. eingerissen



Bild 28 : Fussmatte V.L. eingerissen

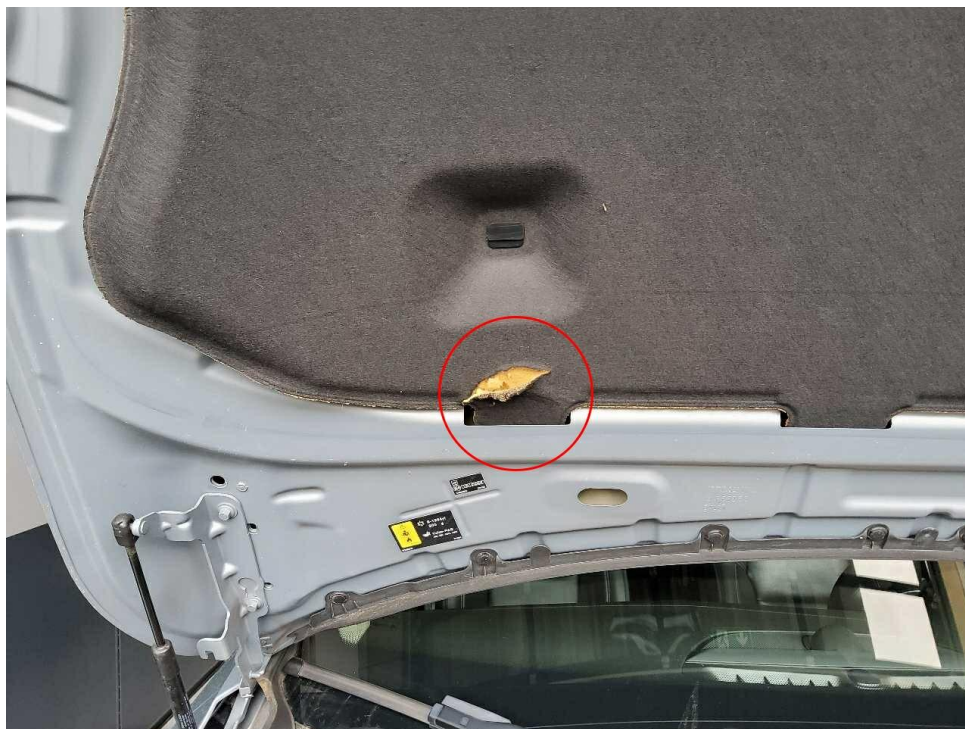


Bild 29 : Dämmmatte Motorhaube eingerissen

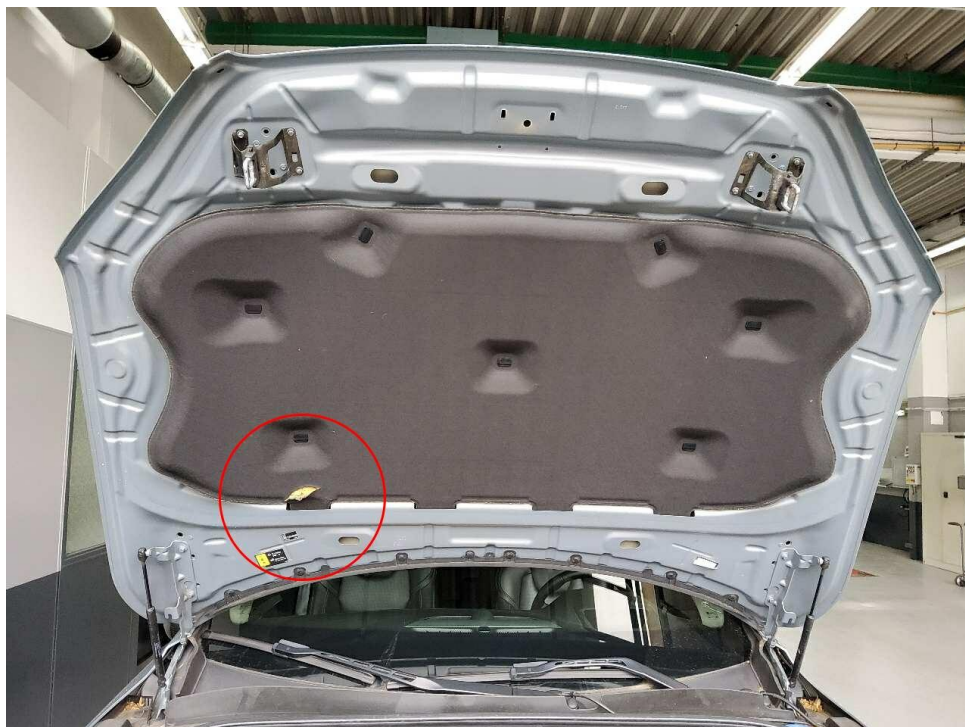


Bild 30 : Dämmmatte Motorhaube eingerissen



Bild 31 : Glanzgedrehte Alufelge V.L. verschrammt



Bild 32 : Glanzgedrehte Alufelge V.L. verschrammt



Bild 33 : Glanzgedrehte Alufelge V.L. verschrammt

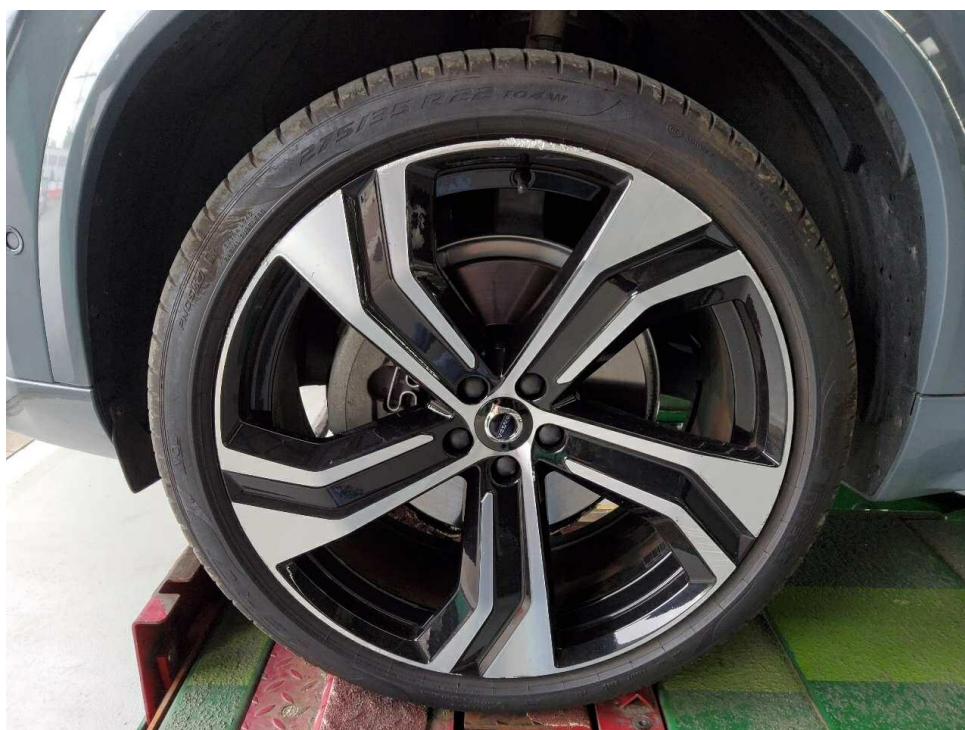


Bild 34 : Glanzgedrehte Alufelge V.L. verschrammt



Bild 35 : Glanzgedrehte Alufelge H.L. verschrammt



Bild 36 : Glanzgedrehte Alufelge H.L. verschrammt



Bild 37 : Glanzgedrehte Alufelge H.L. verschrammt



Bild 38 : Glanzgedrehte Alufelge H.L. verschrammt



Bild 39 : Glanzgedrehte Alufelge H.R verschrammt



Bild 40 : Glanzgedrehte Alufelge H.R verschrammt



Bild 41 : Glanzgedrehte Alufelge H.R. verschrammt



Bild 42 : Glanzgedrehte Alufelge H.R. verschrammt



Bild 43 : Glanzgedrehte Alufelge V.R verschrammt



Bild 44 : Glanzgedrehte Alufelge V.R verschrammt

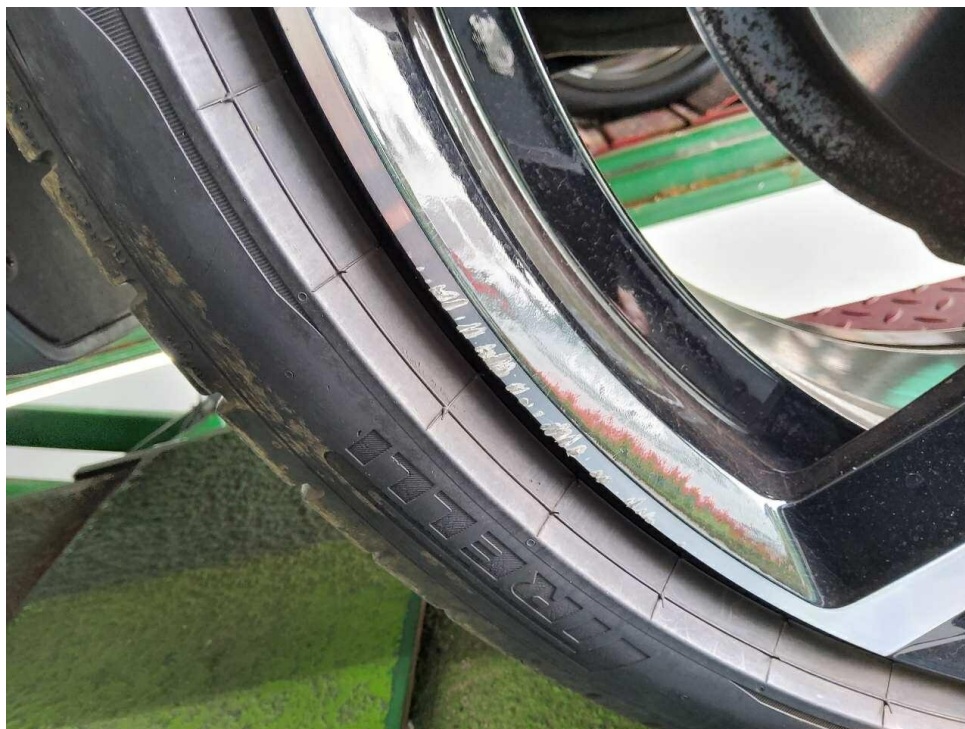


Bild 45 : Glanzgedrehte Alufelge V.R verschrammt



Bild 46 : Glanzgedrehte Alufelge V.R verschrammt



Bild 47 : Blende Mittelkonsole verschrammt



Bild 48 : Blende Mittelkonsole verschrammt



Bild 49 : Flankenschaden Reifen vorne links



Bild 50 : Flankenschaden Reifen hinten links



Bild 51 : Flankenschaden Reifen hinten rechts



Bild 52 : Flankenschaden Reifen vorne rechts

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4970848
Hersteller Volvo
Model XC90
Variante Ultimate Dark 2.0 B5 MHEV
Listenpreis 80.000,00
VIN YV1LFK2V3P1904813
Erstzulassungsdatum 1.8.2022
Kennzeichen M MD2241

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4970848

27.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024113795	02.09.2024	Reifen/Felge rechts Stoßfänger vorne rechts	3.483,39
2025111109	27.07.2025	Reifen/Felge rechts Siehe Sonstiges	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 117 µm bis 141 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.08.2022	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFK2V3P1904813	Maße Länge/Breite/Höhe	4953 / 1931 / 1727 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2984
zul. Gesamtmasse	2840 kg	HSN / TSN	9101 / BPR
Schlüssel-Nr.	40518404	Km-Stand abgelesen	27676
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	173
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Thunder Grey
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P ZERO	S / S	6 mm
rechts	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P ZERO	S / S	6 mm
2 links	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P ZERO	S / S	6 mm
rechts	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P ZERO	S / S	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2026			

S/ Sommer; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar, Airbags, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Allradantrieb (AWD), Ambientebeleuchtung, Android Infotainmentsystem, Applikationen am Fahrzeugheck in Hochglanzschwarz, Applikationen im vorderen Stoßfänger in Hochglanzschwarz, Armaturentafel in Lederoptik mit Kontrastnähten, Armlehnen mit integriertem Staufach und Getränkehalter für die 3. Sitzreihe (links und rechts), Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC), Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert), Deaktivierung der Hochvoltbatterie, Digital Services, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen), Driver Assistance, Driver Awareness, Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn und hinten, Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Hochglanzschwarz, Festbremsautomatik, Flaschenhalter im Gepäckraum, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe), Heckklappenautomatik (elektrisch), Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start (elektronisches Motorstartsystem), Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung, Klimatisierung für die 3. Sitzreihe, Kopfstützen (7), Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo (semiautomatisch), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Modellemblem am Fahrzeugheck, Motor-Emblem am Fahrzeugheck, Notfall-Bremsleuchten, One Pedal Drive, Ottopartikelfilter, Paket: Sitzkomfort-Paket, Parkbremse (elektrisch), Parktickethalter, Pollenfilter, Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze, Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon, Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnitstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 20"-5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Dritte Sitzreihe (7-Sitzer), Sitze: Kindersitz im mittleren Fondsitz (2. Sitzreihe) integriert, Sitze: Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar, Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe), Sitze: Sitzheizung vorn, Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert), Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz, Sport Front- und Heckschürze, Sport Frontgrill mit horizontalen Streben und Einfassung in hochglänzendem Schwarz, Standheizung mit Timer (elektrisch betrieben), Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard), Textilfußmatten für die 3. Sitzreihe, Textilfußmatten-Premium vorn und hinten, Türschwellerbereich in Wagenfarbe, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Volvo On Call, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1096,R1	Räder: Leichtmetallfelgen 22"-5-Doppelspeichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 07.11.2025 bei Kilometerstand 25.049
 bis Wartung verbleiben: 120 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

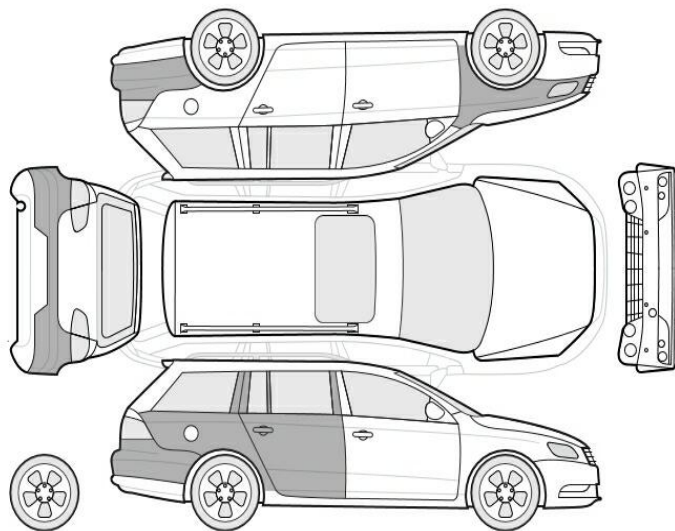

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen 06/2026, erneuern (Bild 25)
2. HU überfällig 08/2025, erneuern (Bild 26)
3. Fussmatte V.L eingerissen, erneuern (Bild 27, 28)
4. Dämmmatte Motorhaube eingerissen, erneuern (Bild 29, 30)
5. Glanzgedrehte Alufelge V.L verschrammt, erneuern (Bild 31, 32, 33, 34)
6. Glanzgedrehte Alufelge H.L verschrammt, erneuern (Bild 35, 36, 37, 38)
7. Glanzgedrehte Alufelge H.R verschrammt, erneuern (Bild 39, 40, 41, 42)
8. Glanzgedrehte Alufelge V.R verschrammt, erneuern (Bild 43, 44, 45, 46)
9. Blende Mittelkonsole verschrammt, erneuern (Bild 47, 48)
10. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 20, 21, 22, 23, 24)
11. Kotflügel vorne links Zierleiste, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)

12. Seitenteil hinten rechts Zierleiste,
zerkratzt, lackieren (Bild 13, 14, 15,
16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 19)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	6 mm	SS
vorne rechts	6 mm	SS
hinten links	6 mm	SS
hinten rechts	6 mm	SS
Legende	S/ Sommer / S Schaden	