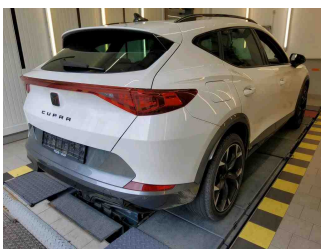


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002468051
Besichtigt am: 01.06.2026 10:46
Berichts-Nr: 10704965
FIN: VSSZZZKMXP050832

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	05.06.2023
Laufleistung:	57.188 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.600 KM

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/3, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz matt	Einparkhilfe
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Elektrisch einstellbare Motorsport- Schalensitze in Stoff, Schwarz mit Memory-Funktion (inklusive Winterpaket)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Embleme
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fernlichtassistent
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten, Basis 1	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Keine Aktionsausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drehstromgenerator 140 A	Komfort-Sportausstattung Formentor
Drei.-Automatikgurte vorn	Kopfstütze für Vordersitz
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dynamiklenkung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -	

Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Steckdose
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MPV Formentor	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne 2. Batterie	Pan-European-eCall
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pannenset
Ohne Anhängervorrichtung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne Car2X	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen 245/40 R19 94W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn
Ohne Individualeinbau	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Kompensator	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Ladekabel	Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Mode3 Ladekabel	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Navigationsgerät	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Schalthebelknopf/-Griff	

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
höhen-einstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfplatz Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkastenverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
2	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKMXP050832

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

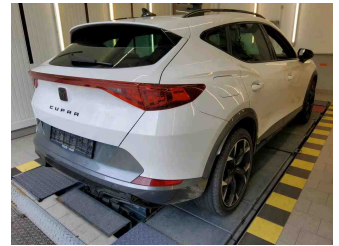

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

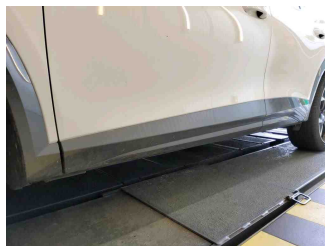


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

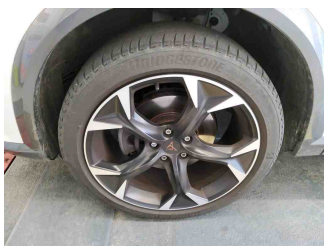


Räder - Rad montiert vorne
links

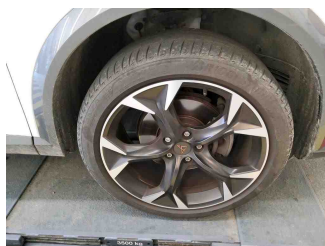

Räder - Rad montiert vorne
rechts

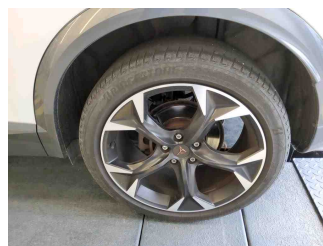

Räder - Rad montiert hinten
links

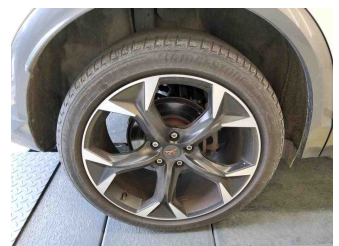


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

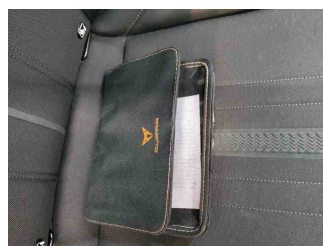

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10704965
vom: 01.06.2026

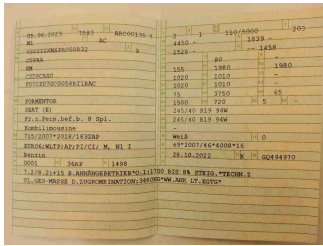


Fahrzeug - abgegebene ZB1

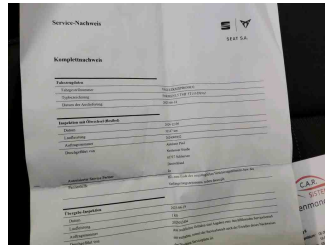


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

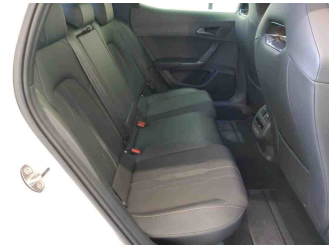

Innenraum - hinten

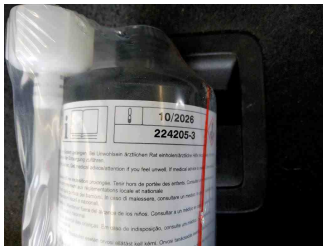

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

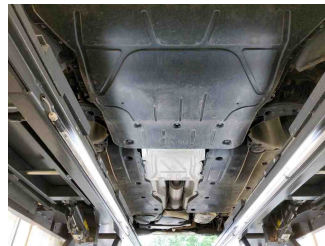

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Radkastenverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair

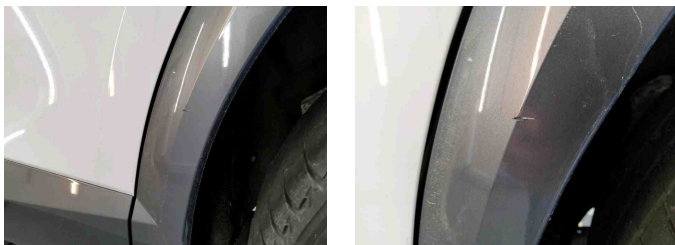


2 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

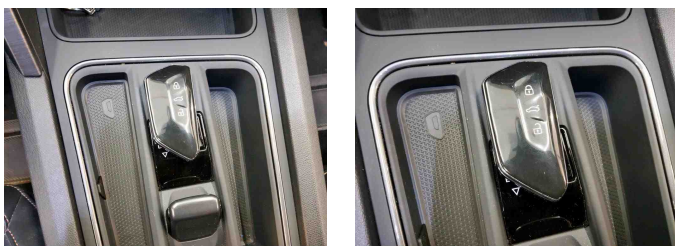

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

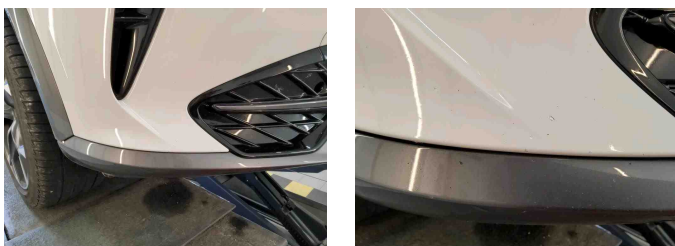

2 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

