

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002453193
Besichtigt am: 22.05.2026 14:08
Berichts-Nr: 10659621
FIN: TMBLK8NX2PY082594



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVJ
Erstzulassungsdatum:	16.02.2023
Laufleistung:	172.602 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	631 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Columbus PLUS Business
"SUNSET"	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
230V Steckdose + 2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung hinten, Sport
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung vorn
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dekor-Einlagen
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr seitlich, hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekästen im Kofferraum	Einparkhilfe vorn und hinten
Allradantrieb	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Alu Pedalen	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrerkniefairbag
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Head-Up Display
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler in Wagenfarbe
	Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Ablagenpaket/box
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfort Paket 3	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "COMET", schwarz, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Adapter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Halter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Progressive Lenkung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Mittelkonsole	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 4	Regionscode " ECE " für Radio
Multipler Matrix-Beam	Reifen 225/45 R18 91Y
Navi Columbus + Web radio	Reifendruckkontrolle
Nebelscheinwerfer	Reifenlieferanten für EU Länder
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Netzprogramm + Cargoelemente	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Scheibenbremse vorn
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten
Notrufsystem eCall+	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne 2. Batterie	Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus. Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	2,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	2,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	2,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	5,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Sitzbezug vorne links	Verschlissen	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen
2	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen
3	Seitenwandverkleidung hinten links	Fehlt	Ersetzen
4	Seitenwandverkleidung hinten rechts	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLK8NX2PY082594

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

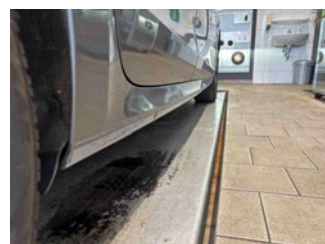

Seitenansicht - Schweller rechts

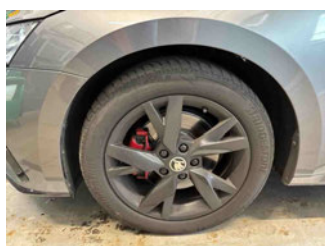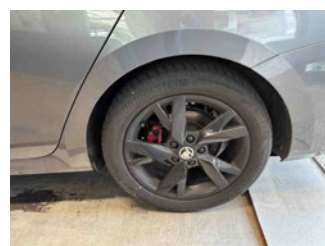Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad

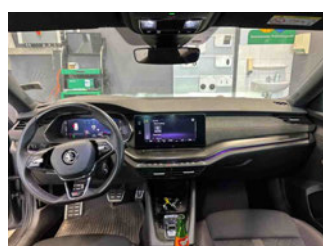

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10659621
vom: 22.05.2026

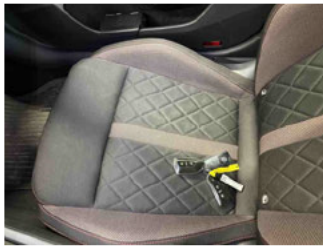

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

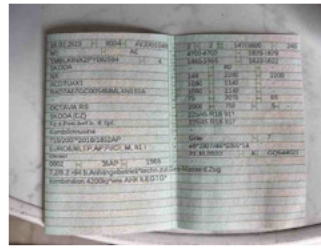

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

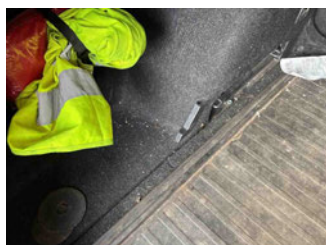

4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

2

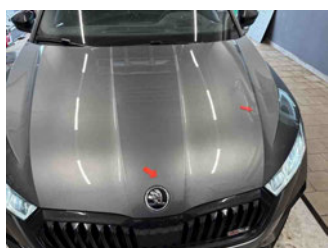

5 - Sitzbezug vorne links - Verschlissen - Smart Repair



FEHLTEILE


1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen



2 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen



3 - Seitenwandverkleidung hinten links - Fehlt - Ersetzen

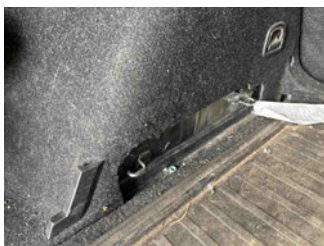

4 - Seitenwandverkleidung hinten rechts - Fehlt - Ersetzen

