



Wertgutachten

Protokollnummer: 46655062
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Sachverständiger: Sven Krüger
Besichtigung durch: Sven Krüger

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1VVLCEZ3S4423522
Erstzulassung	18.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	90.797 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 08528	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	120 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	2.500 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5mm / 3mm	i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25'), Z3K Pro, IN3 Radstand 3430 mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem,



FR8 Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, B25 Feststellbremse elektrisch, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfußboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	20,00 €
2	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	20,00 €
3	Rad/Reifen	Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern	20,00 €
4	Rad/Reifen	Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern	20,00 €
5	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair	20,00 €
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair	20,00 €
7	Sonstiges	Sonstiges (Halter , Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern	50,00 €
8	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	50,00 €
9	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern	77,00 €
10	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	144,00 €
11	Schweller rechts	Schweller (Kotflügel, Mehrkosten können entstehen) - verformt - instandsetzen und lackieren	150,00 €
12	Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern	219,00 €
13	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	250,00 €
14	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	250,00 €
15	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern	370,00 €
16	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern	393,00 €
17	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	450,00 €
18	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	481,00 €
19	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern	538,00 €
20	Karosserie	A-Säule links (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)	559,00 €
21	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic (Gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern	609,00 €
22	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern	1.049,00 €
23	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verformt - erneuern	1.247,00 €
Summe (netto)			7.006,00 €



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	7.006,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	7.006,00 €
Mwst. (19%)	1.331,14 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	8.337,14 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Frontscheibe

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Sven Krüger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach

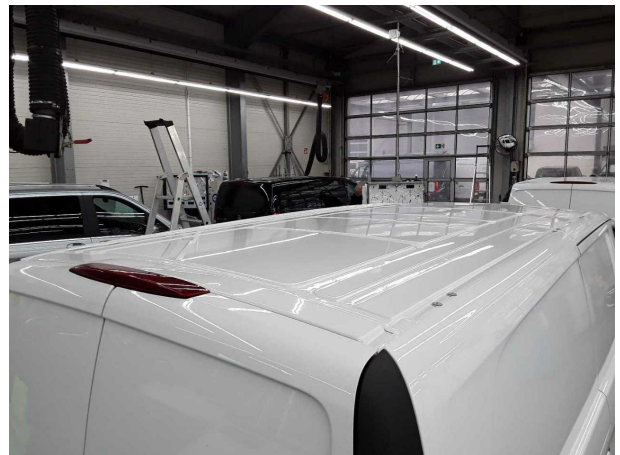


Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden

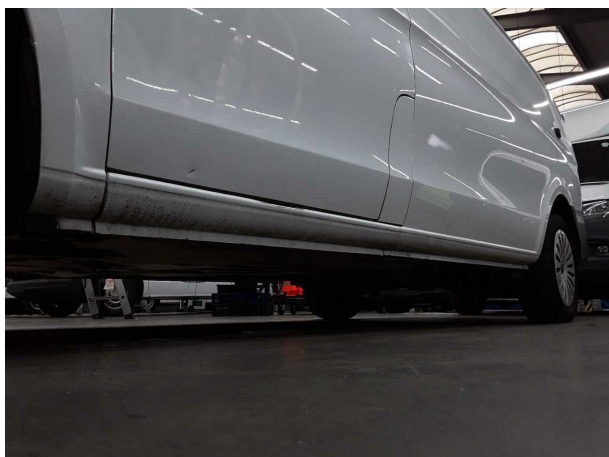


Abbildung 9: Schweller

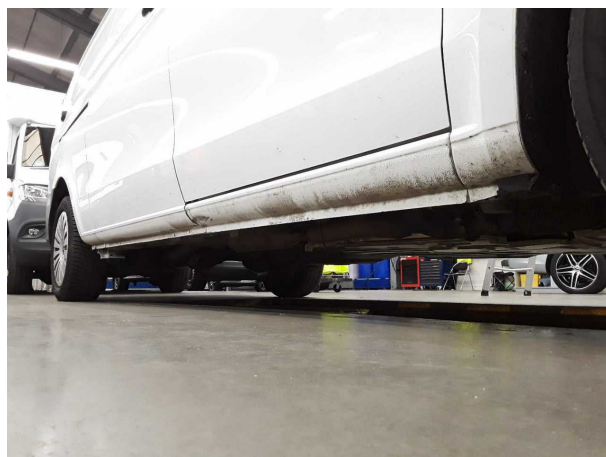


Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: FIN

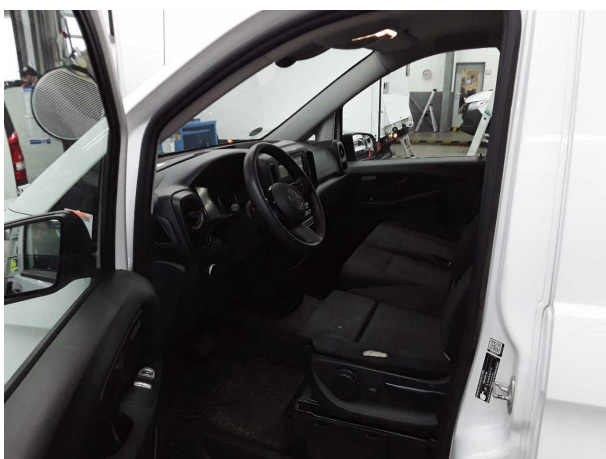


Abbildung 17: Innenraum

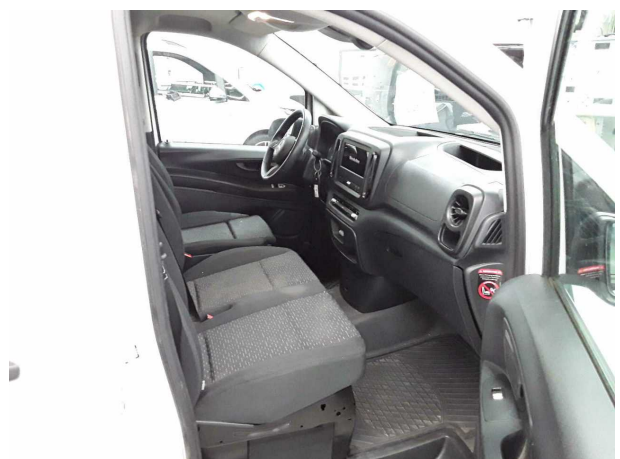


Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum

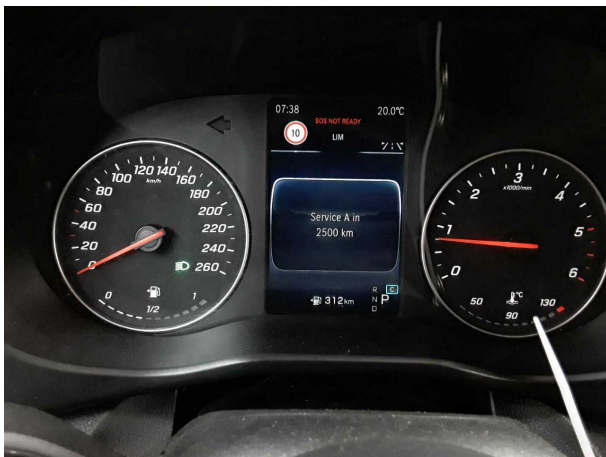


Abbildung 21: Kombiinstrument

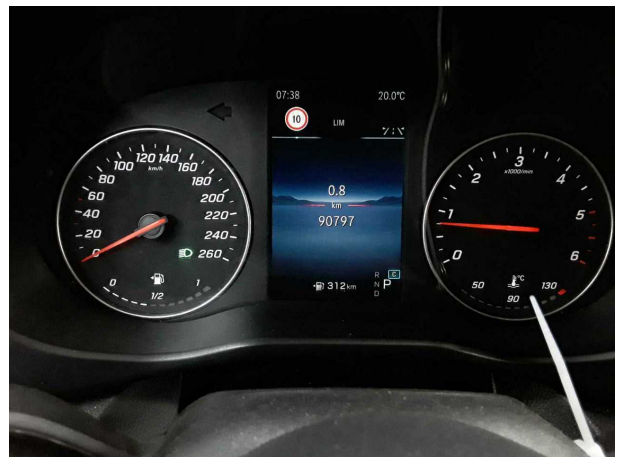


Abbildung 22: Kombiinstrument

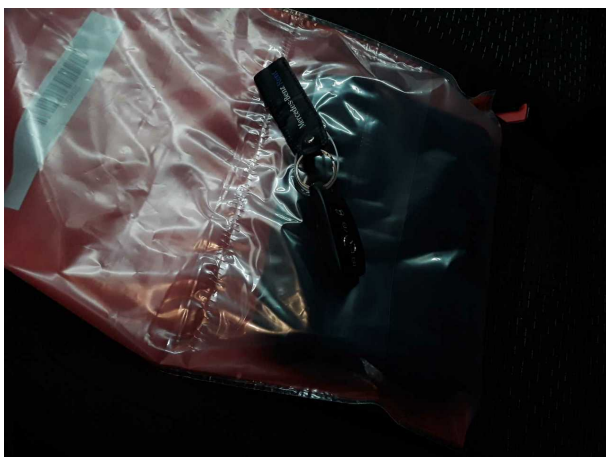


Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges


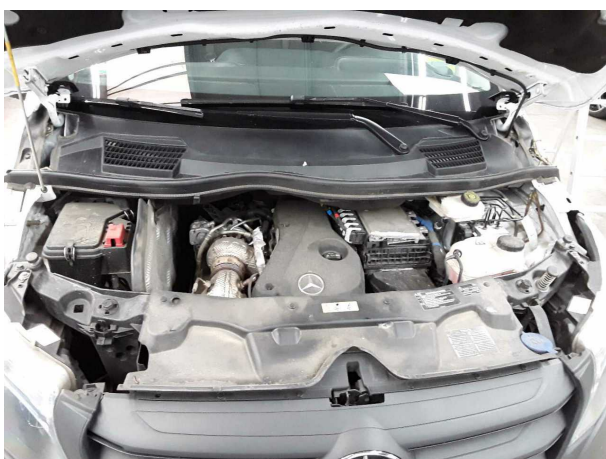


Abbildung 29: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

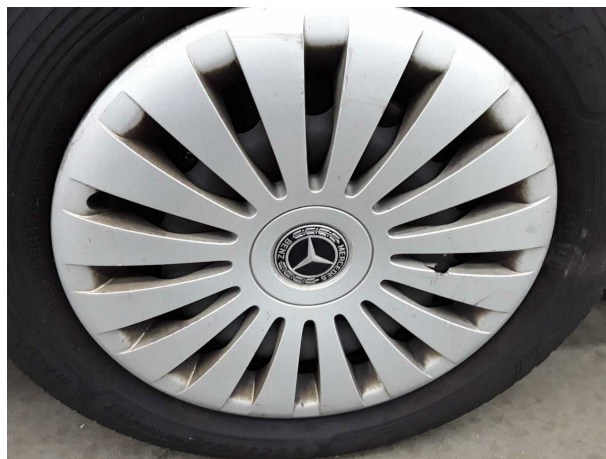

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

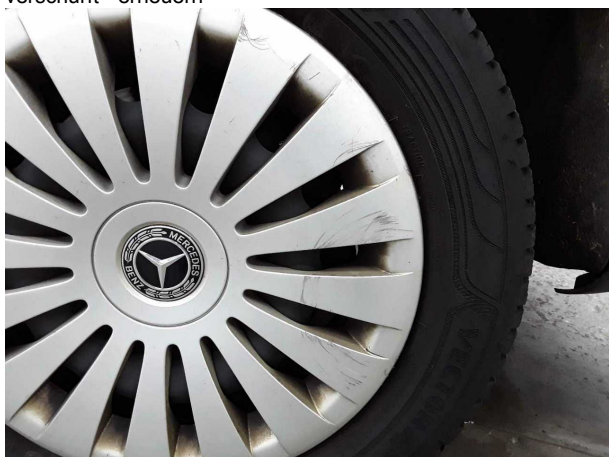

Beschädigung #3: Rad/Reifen: Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Sonstiges: Sonstiges (Halter , Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #10: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Schweller rechts: Schweller (Kotflügel, Mehrkosten können entstehen) - verformt - instandsetzen und



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern

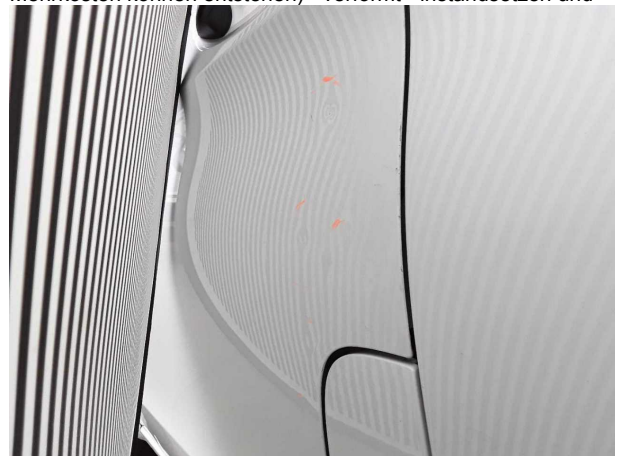

Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #16: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

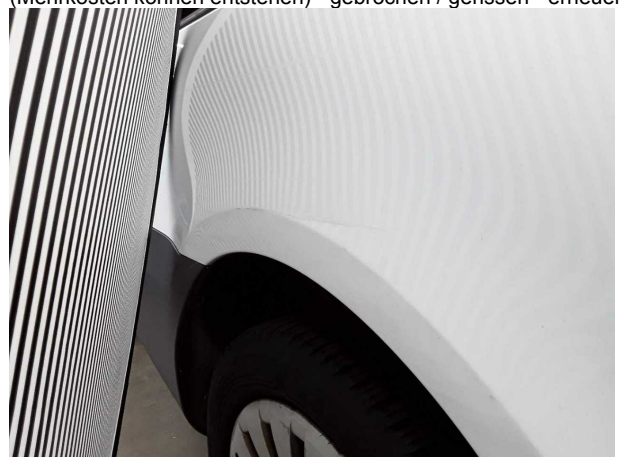


Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

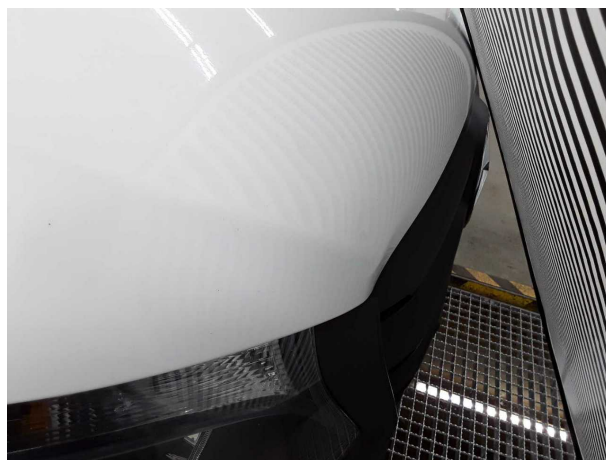


Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern

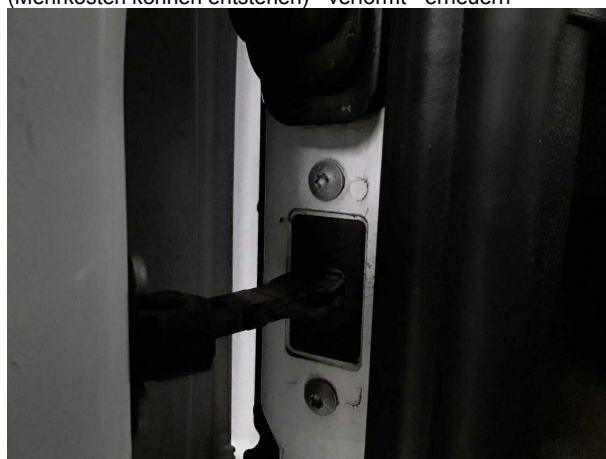

Beschädigung #20: Karosserie: A-Säule links (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #20: Karosserie: A-Säule links (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen /

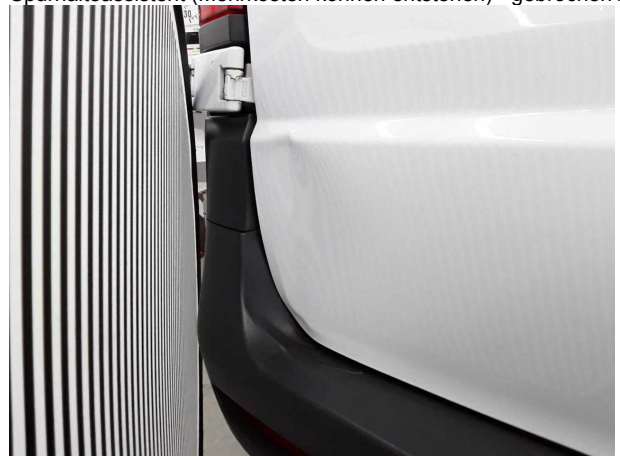

Beschädigung #23: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern