

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Justina Stralka
Tel. direkt 0511 42079-0
Tel. mobil 015161518609

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

CE XQ116E

FIN

TMAK281HFNJ057488

Vertragsnummer	13069172
Auftragsnummer	ELSRM004594
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	27.05.2026, elektronisch
Besichtigung	15.06.2026 um 09:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.890,76 EUR	14.150,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.991,60 EUR	16.650,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.06.2026 um 09:15 Uhr durch Frau Justina Stralka bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, im Beisein von Frau Dr. von der Wense.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Alexandra Theda Renate Dr. von der Wense, Dorfstr. 3, 29351 Eldingen
Kennzeichen	CE XQ116E
Tag der Erstzulassung	16.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	16.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFNJ057488
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	65.127
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	2 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.05.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

3-phasesiges Laden (11kW), Ladekabel Typ 2

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 05.06.2026 bei Kilometerstand 64.743. Nächste Wartung am 05.06.2027 bei Kilometerstand 75.000. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 14.616 km oder 355 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorhaube 9x eingedellt, drücken (Bild 19, 20); Dach min. 20x eingedellt, drücken (Bild 21, 22, 23); Windschutzscheibe Steinschlag, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17, 18); Einstiegslackierung vorne links Delle und zerkratzt, smart repair (Bild 15, 16); Sicherheitsgurt hinten links beschädigt, erneuern (Bild 14); Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer, instandsetzen (Bild 12, 13); Frontspoiler vorne zerkratzt, erneuern (Bild 11); Stoßfängeransatz hinten deformiert, erneuern (Bild 10); Alufelge Glanzgedreht vorne rechts deformiert, erneuern (Bild 8, 9); Tür hinten links zerkratzt, smart repair (Bild 7);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur; Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur; Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur; Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur; Außenspiegel rechts Gehäuse, verschrammt, Gebrauchsspur; Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur; Felge hinten links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Sachverständige
Justina Stralka

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne

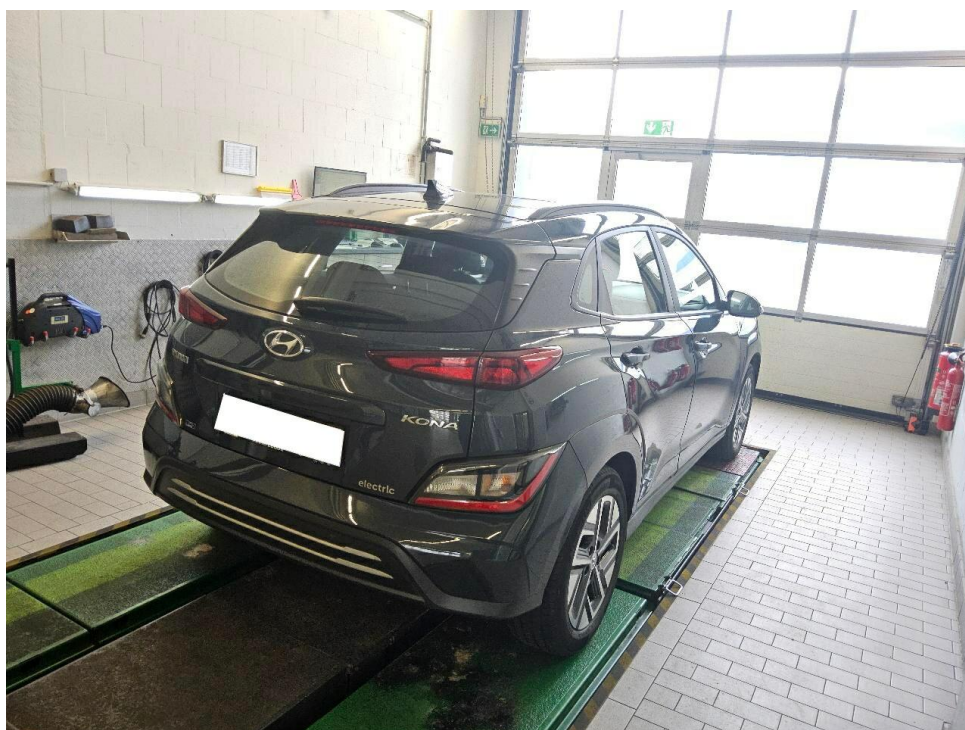


Bild 2 : Diagonal von hinten

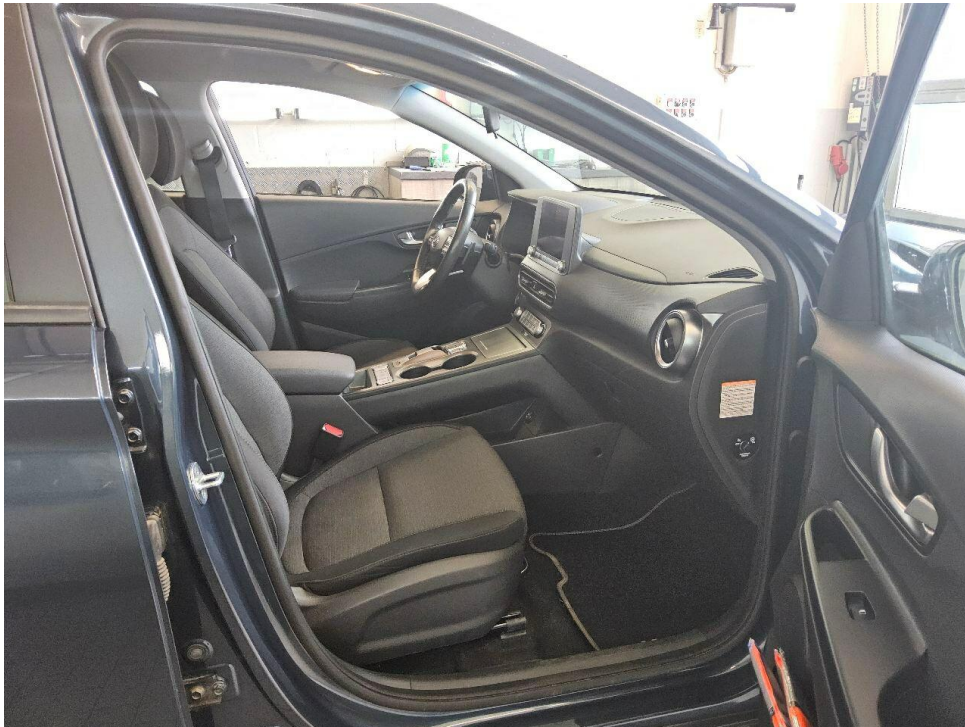


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür

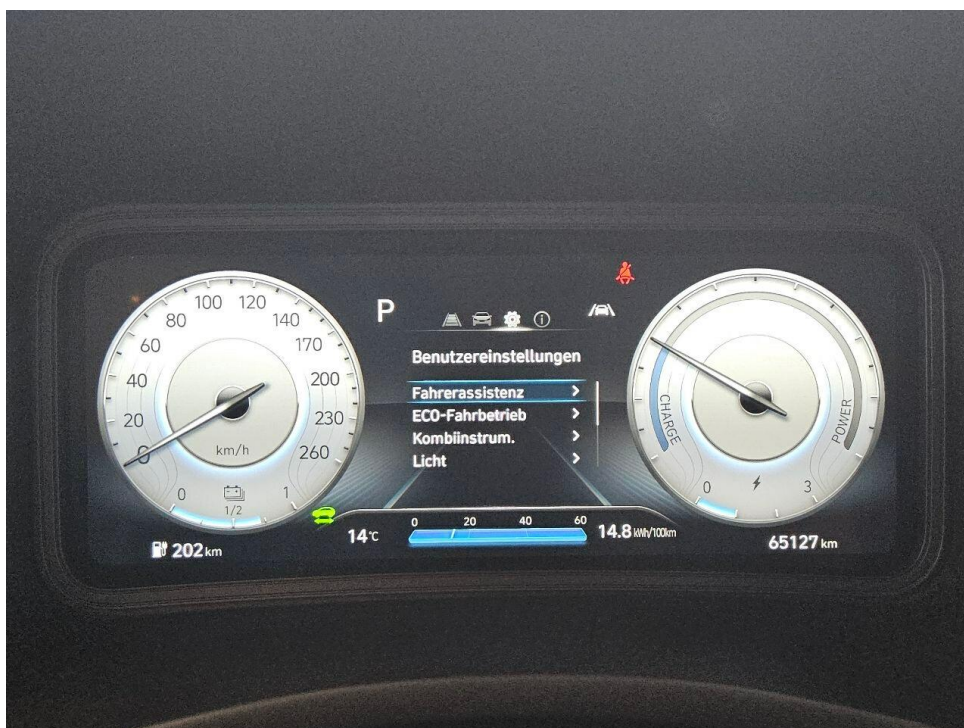


Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

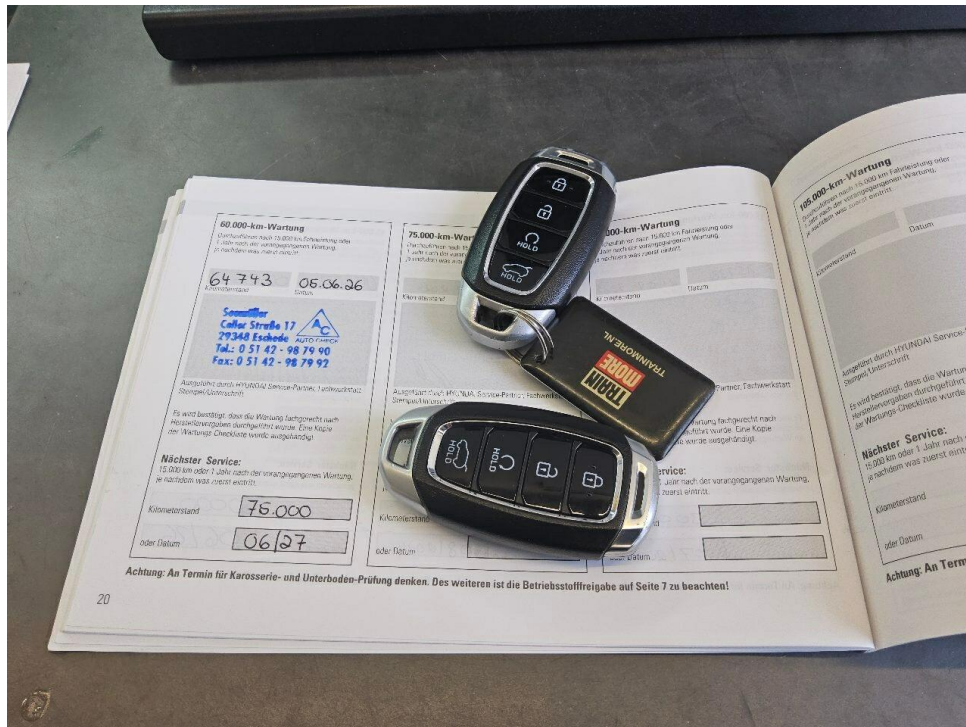


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 8 : Alufelge Glanzgedreht vorne rechts deformiert



Bild 9 : Alufelge Glanzgedreht vorne rechts deformiert



Bild 10 : Stoßfängeransatz hinten deformiert



Bild 11 : Frontspoiler vorne zerkratzt



Bild 12 : Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer

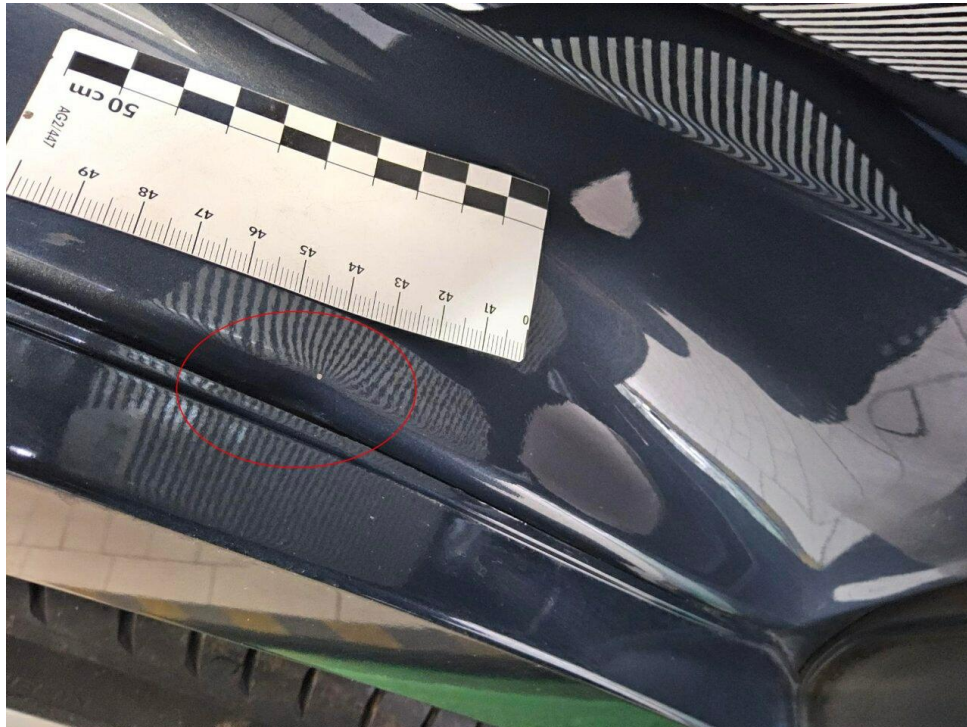


Bild 13 : Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 14 : Sicherheitsgurt hinten links beschädigt



Bild 15 : Einstiegslackierung vorne links Delle und zerkratzt



Bild 16 : Einstiegslackierung vorne links Delle und zerkratzt

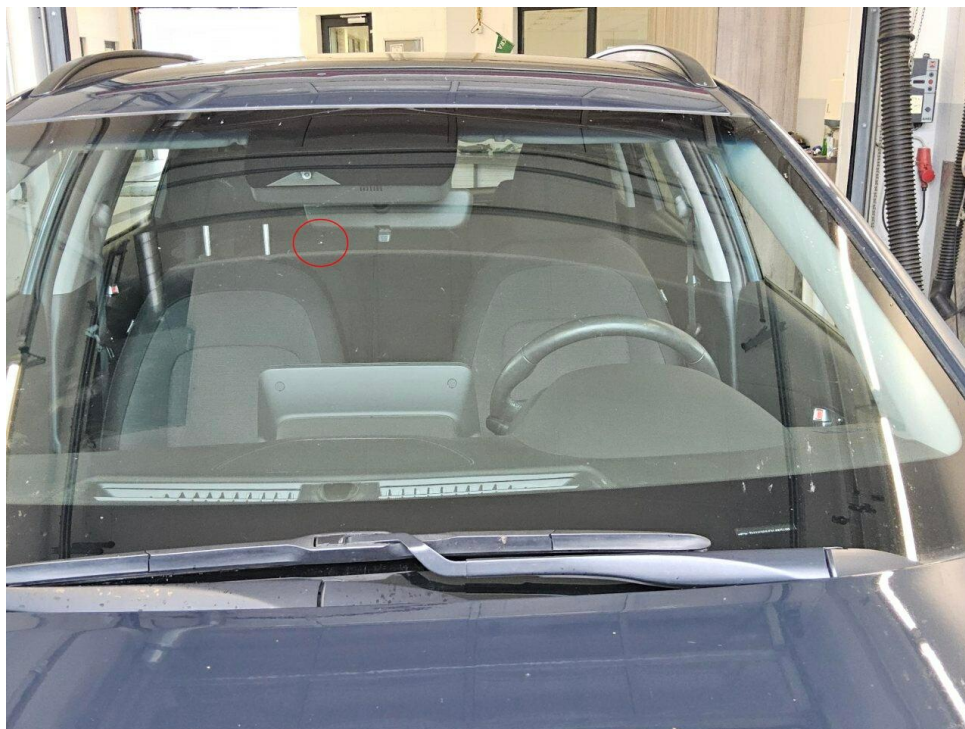


Bild 17 : Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 18 : Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 19 : Motorhaube 9x eingedellt



Bild 20 : Motorhaube 9x eingedellt



Bild 21 : Dach min. 20x eingedellt



Bild 22 : Dach min. 20x eingedellt



Bild 23 : Dach min. 20x eingedellt

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Justina Stralka
Tel. direkt 0511 42079-0
Tel. mobil 015161518609

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **CE XQ116E** **FIN** **TMAK281HFNJ057488**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 27.05.2026, elektronisch.
Besichtigung 15.06.2026, 09:15 Uhr, durch Frau Justina Stralka bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, im Beisein von Frau Dr.
von der Wense.
Bewertet auf 15.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 13069172
Auftragsnummer ELSRM004594
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 139 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.06.2022	Letzte Zulassung	16.06.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	KONA EV
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFNJ057488
HSN / TSN	1349 / AFI	Schlüssel-Nr.	40345205
Km-Stand abgelesen	65127	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	26
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
	ElektroFz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic

Polster / Farbe

Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	2 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.05.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis

36.400 EUR

Fz. Notierung

0

Fz. Grundwert: (49 Mon): VO

19.250 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	3-phasesiges Laden (11kW)	5	500*		80
	Ladekabel Typ 2	5	389*		62

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

142 EUR

Zwischenwert 1

19.392 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 05.06.2026 bei Kilometerstand 64.743
 nächste Wartung: am 05.06.2027 bei Kilometerstand 75.000
 bis Wartung verbleiben: 14.616 km oder 355 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 65127 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = -8927
 BZ2K = -1.45807 (AS = 0.499073 BS = -0.005083) **-283 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Motorhaube 9x eingedellt, drücken (Bild 19, 20)	137	voll	-137
2. Dach min. 20x eingedellt, drücken (Bild 21, 22, 23)	320	voll	-320
3. Windschutzscheibe Steinschlag, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17, 18)	250	voll	-250
4. Einstiegslackierung vorne links Delle und zerkratzt, smart repair (Bild 15, 16)	125	voll	-125
5. Sicherheitsgurt hinten links beschädigt, erneuern (Bild 14)	494	anteilig	-257
6. Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer, instandsetzen (Bild 12, 13)	510	anteilig	-266
7. Frontspoiler vorne zerkratzt, erneuern (Bild 11)	432	anteilig	-225
8. Stoßfängeransatz hinten deformiert, erneuern (Bild 10)	485	anteilig	-253
9. Alufelge Glanzgedreht vorne rechts deformiert, erneuern (Bild 8, 9)	798	anteilig	-416
10. Tür hinten links zerkratzt, smart repair (Bild 7)	62	voll	-62
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.613		-2.311 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
 Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur
 Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
 Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
 Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur
 Außenspiegel rechts Gehäuse, verschrammt, Gebrauchsspur
 Tür vorne rechts Einstieg Lackierung,

verschrammt, Gebrauchsspur
 Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt,
 Gebrauchsspur
 Felge hinten links Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 16.798 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-400 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	705 EUR
Abzug für Reifenzustand	
vorne links 2 mm SO	-176 EUR
vorne rechts 3 mm SO	-147 EUR
hinten links 6 mm SO	-58 EUR
hinten rechts 6 mm SO	-58 EUR

Legende S/ Sommer /O Original **-134 EUR**

Zwischenwert 3 16.664 EUR

Zwischenwert 4 16.664 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 14.164,00 EUR WD= 2.499,00 EUR VK= 16.663,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	11.890,76 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.259,24 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	14.150,00 EUR

Verkaufswert	ohne MwSt.	13.991,60 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.658,40 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	16.650,00 EUR

Die Sachverständige
 Justina Stralka

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
 Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	CE -XQ 0116E	Fahrgestell-Nummer:	TMAK281HFNJ057488
Vertrags-Nummer:	13069172	Erstzulassung:	16.06.2022
Internes KZ:	15334308	Kilometer-Stand:	65127
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	155	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1610	zul. Gewicht (kg):	2020

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13069172
Amtliches Kennzeichen: CE -XQ 0116E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13069172
Amtliches Kennzeichen: CE -XQ 0116E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer