



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	KU-R 766E
Berichtsnummer :	0000000923925-DE968		
Referenznummer:	31180464		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFNJ060240	Laufleistung abgelesen:	43492 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.01.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2026 95339 Wirsberg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Sunset Red / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	42620 / 22.04.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 6 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler • Effizienz Paket • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)



- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Hochtöner
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7x17
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperr (elektronisch) • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Trend-Paket • Türgriff innen silber • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Navi-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘
---------------------	-----------------------	---	-------------------	-----------------------	---

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
2.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
5.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Radlauf li.vo.	Kratzer	Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

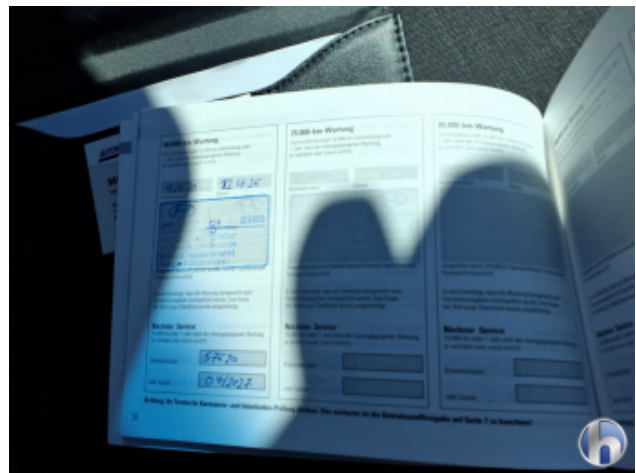

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



1. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Lackieren