

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002405611
Besichtigt am:	16.04.2026 15:49
Berichts-Nr:	10442625
FIN:	TMBJJ7NS7P8027373



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

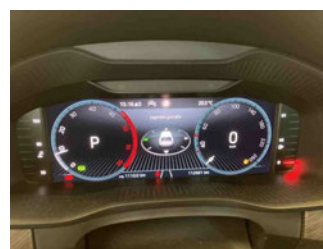

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ART
Erstzulassungsdatum:	04.04.2023
Laufleistung:	112.681 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	05.04.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	10 km
Restlauf bis Service:	800 KM

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"TRAVEL ASSIST Low" (ACC+Verkehrszeichen-erkennung, Lane Assist mit adapt. Spur-führung, DQ inkl. Emerg.Assist)	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose(n)	Dachreling, blank
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dachspoiler
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten,Basis 1
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und Schaltwippen DSG	Dämpfung vorn
3-Zonen Klimaanlage	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Doppelboden im Kofferraum
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abfallkorb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	-
Ablageschale am Dachhimmel	Einparkhilfe vorn und hinten
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Elektrische Luftzusatzheizung
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Angehobener Ladeboden hinten	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fahrerkniefairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Außenspiegel links, konvex	Family Paket
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Berganfahrassistent	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Bordwerkzeug	Gepäckraumleuchte
Businesspaket Amundsen	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Innenleuchte im Fußraum

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Aufkleber und Embleme
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Klapptisch an Vordersitzlehnen	Ohne ECO-Funktion
Klimakomfortscheibe	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kurzheck	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder 7J x 18 "ELBRUS"	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix-Beam	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Adapter	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Pannenset
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	REAR VIEW CAMERA MID
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Navi Amundsen + Web radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Netztrennwand	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Normal-Lackierung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Notrufsystem eCall+	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne "drive select"	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff + Leder
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 V	8,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 V	8,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	2,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	2,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Tür hinten rechts	Delle(n)	Spotrepair
9	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen
3	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.576,72
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.576,72

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	151,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	173,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	152,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NS7P8027373

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

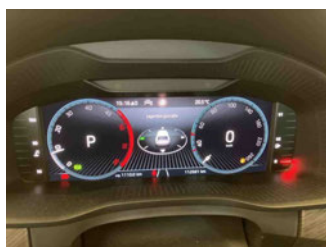Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

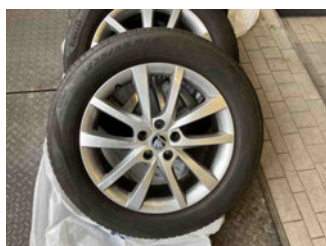Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1

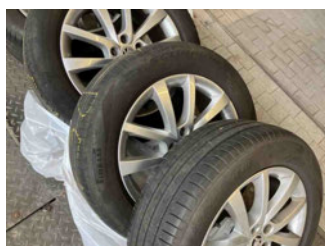

Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

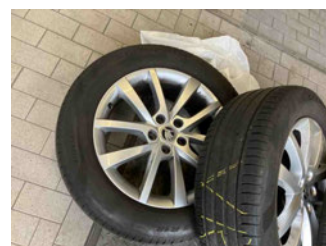

Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne links

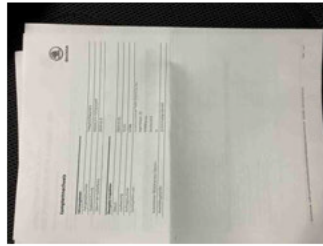

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Unterbodenscan

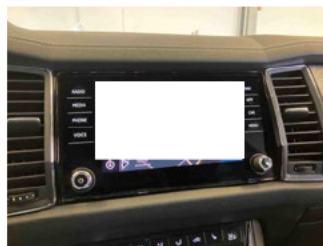

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren

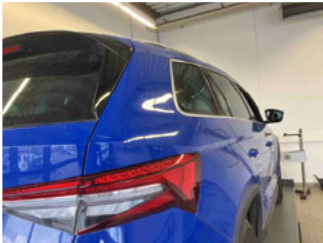

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen




6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




7 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

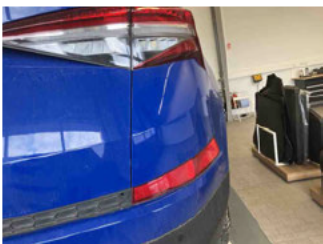

8 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Spotrepair

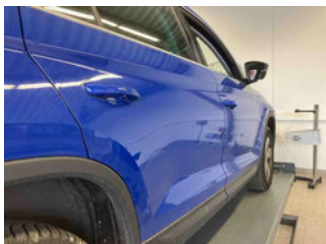


9 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

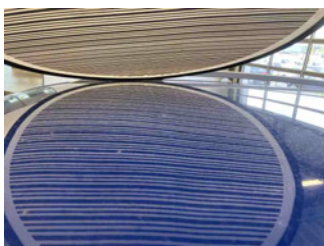

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

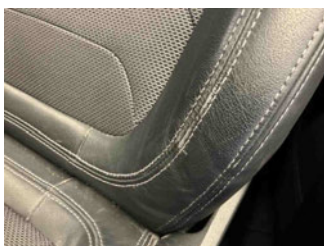

2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

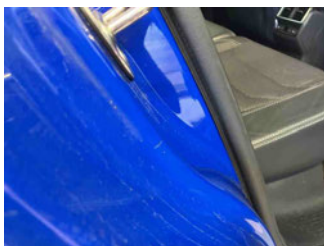

FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen



3 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

