


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002418561
Besichtigt am: 21.04.2026 10:23
Berichts-Nr: 10502254
FIN: WVVZZZ3CZPE048617

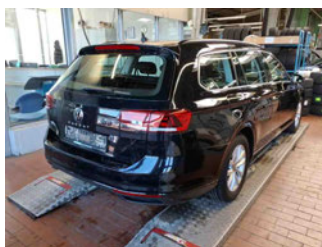Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	21.04.2023
Laufleistung:	116.177 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diversity-Antenne für FM-Empfang
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Drehstromgenerator 140 A
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
8 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Heckklappe
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung in Textil
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Business	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel in Mistralgrau	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kategorie 0
Dämpfung hinten, Basis 1	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kindersicherung
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10502254
 vom: 27.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Kratzer	Lackieren
2	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
3	Kotflügel hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
6	Heckklappe	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
9	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
11	Motorabschirmung	Gebrochen	Ersetzen
12	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug: Ja

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	212,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	363,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.850,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE048617

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

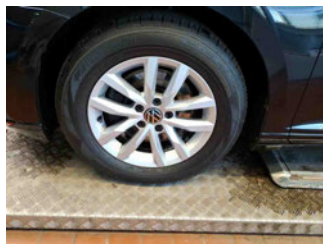


Räder - Rad montiert vorne
links

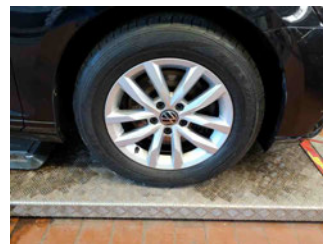

Räder - Rad montiert vorne
rechts

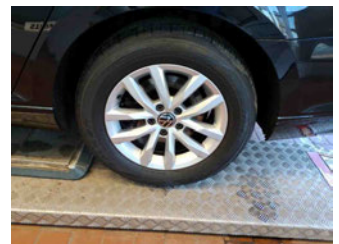

Räder - Rad montiert hinten
links

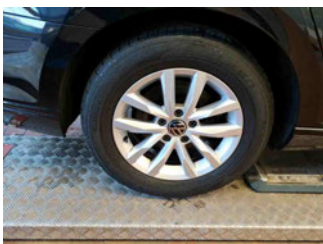

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

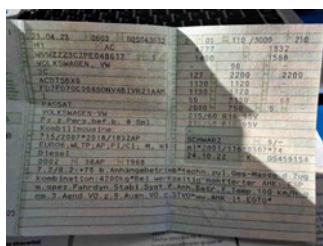

Fahrzeug - abgegebene ZB1

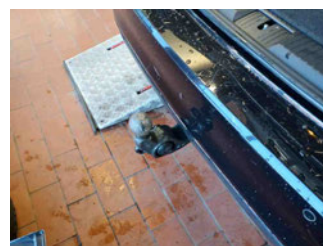

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

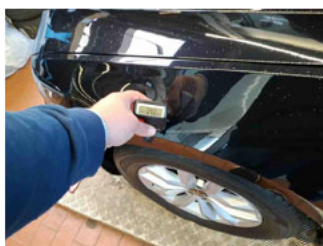

Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio






» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Kratzer - Lackieren

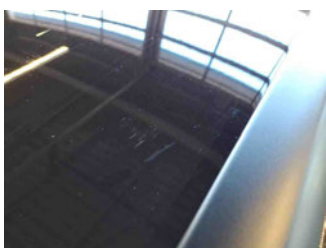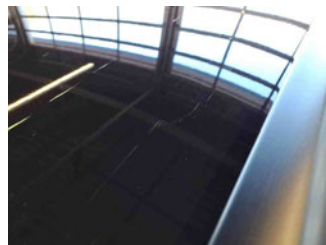

2 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren

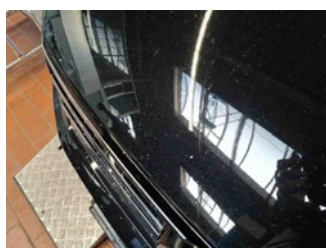
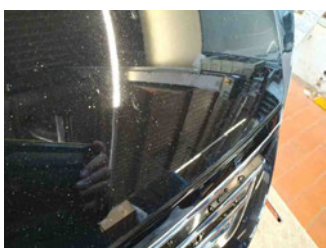
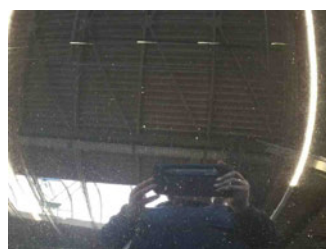
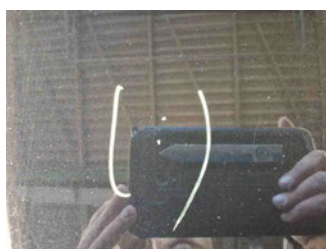
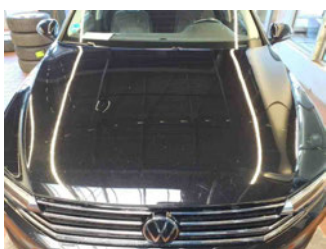


Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026




3 - Kotflügel hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

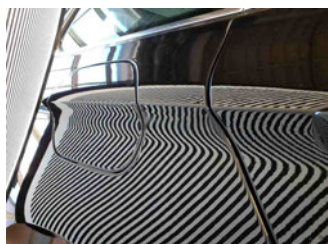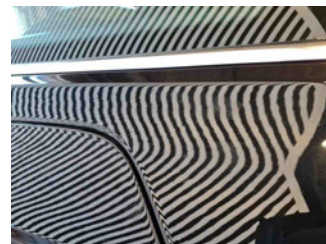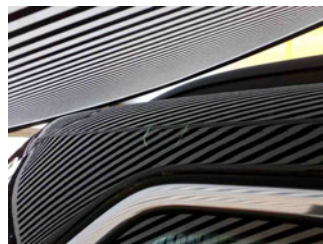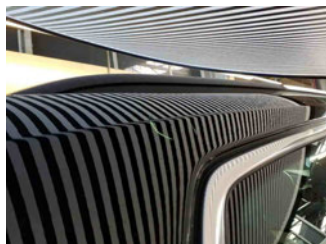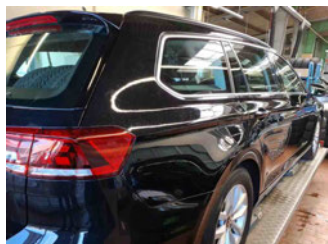

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

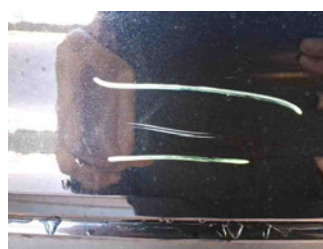

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

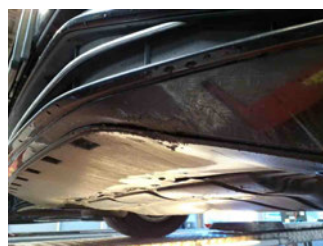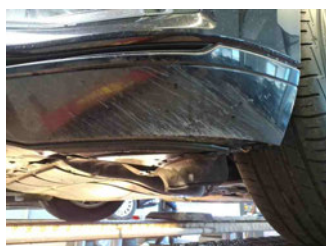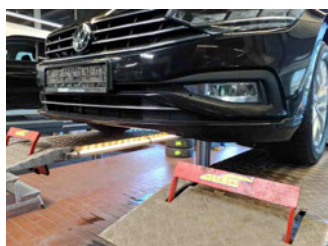






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

6 - Heckklappe - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

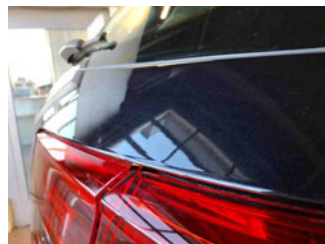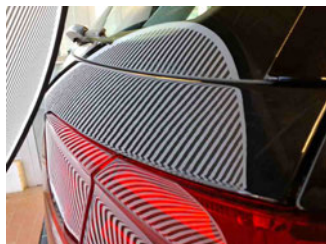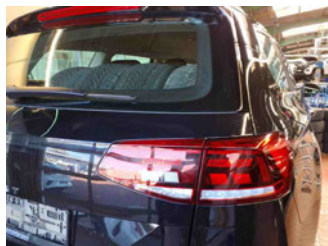


7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


8 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen

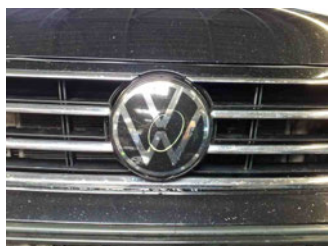

9 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

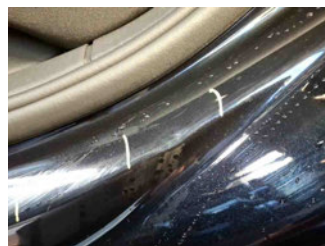

10 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

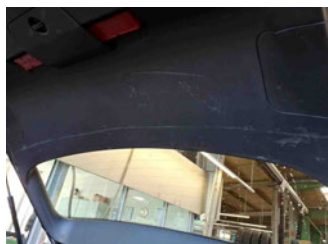



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

11 - Motorabschirmung - Gebrochen - Ersetzen





12 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren

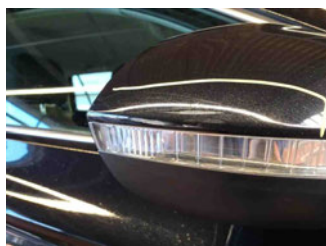


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

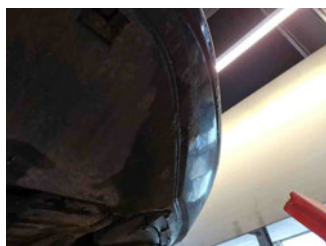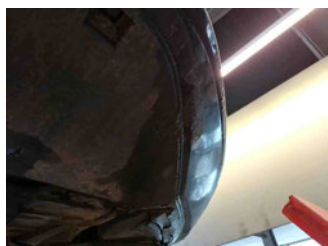

2 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

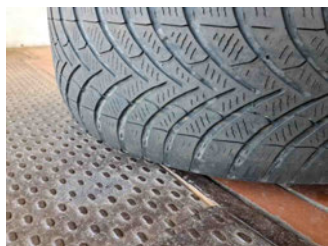

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502254
vom: 27.04.2026

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Schlüsselbart

