

Volkswagen Caddy
Auftragsnummer: 855.0000.534

FIN: WV1ZZZ2KZHX133671
Kennzeichen: 1-SJG-551



Fahrzeugdaten

Laufleistung	155.021 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	22.05.2017	HU	05/2027
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	75
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht möglich	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	22.000 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 95H	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	5 / 5 mm
2. 195/65 R15 95H	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	6 / 6 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Dachreling
ESP
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Probefahrt	Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Interieur	Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug
2 Instrumententafel	Instrumententafel - Löcher - kein Abzug
3 Schweller links	Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren
4 Schweller rechts	Schweller - beschädigt - instandsetzen und lackieren
5 Bremsanlage	ABS Einheit (ABS vastgelopen, remmen en klauwen ook te vervangen) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

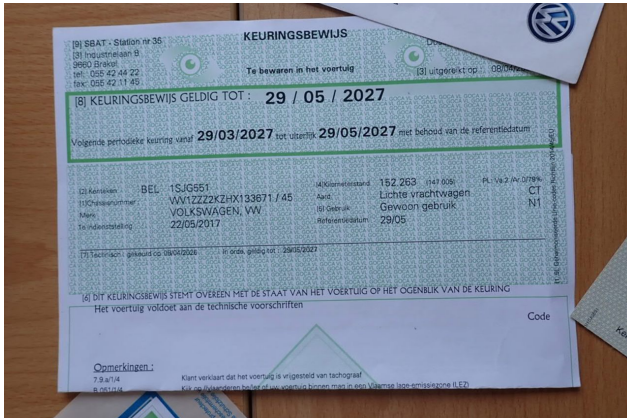


Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Instrumententafel: Instrumententafel - Löcher
- kein Abzug

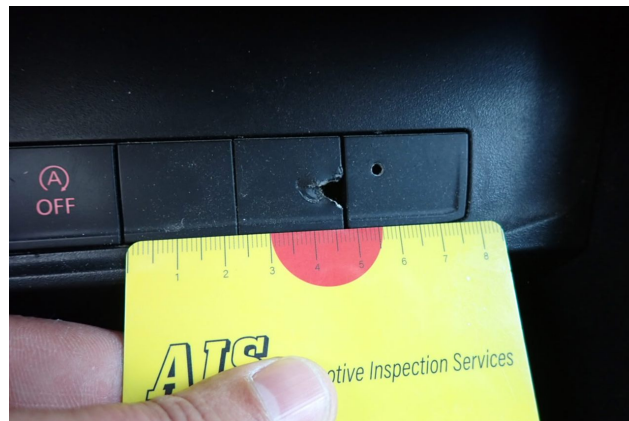

Beschädigung 2: Instrumententafel: Instrumententafel - Löcher
- kein Abzug



Beschädigung 3: Schweller links: Schweller - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Schweller links: Schweller - Korrosion -
instandsetzen und lackieren




Beschädigung 3: Schweller links: Schweller - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Schweller rechts: Schweller - beschädigt -
instandsetzen und lackieren




Beschädigung 4: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - instandsetzen und lackieren

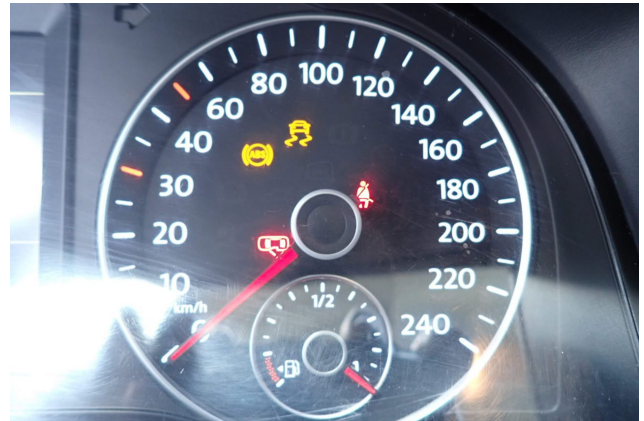


Beschädigung 5: Bremsanlage: ABS Einheit (ABS vastgelopen, remmen en klauwen ook te vervangen) -




Beschädigung 5: Bremsanlage: ABS Einheit (ABS vastgelopen, remmen en klauwen ook te vervangen) -

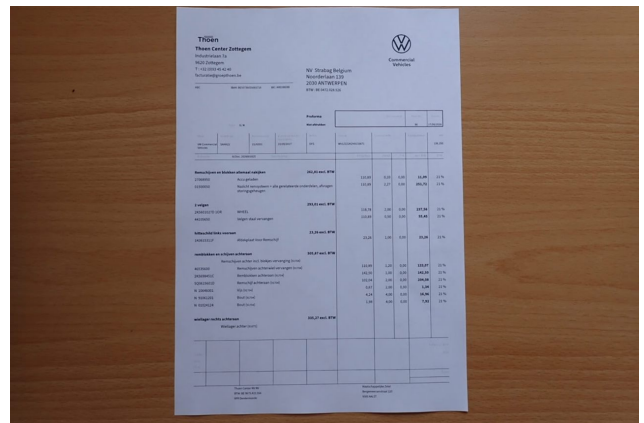


Beschädigung 5: Bremsanlage: ABS Einheit (ABS vastgelopen, remmen en klauwen ook te vervangen) -

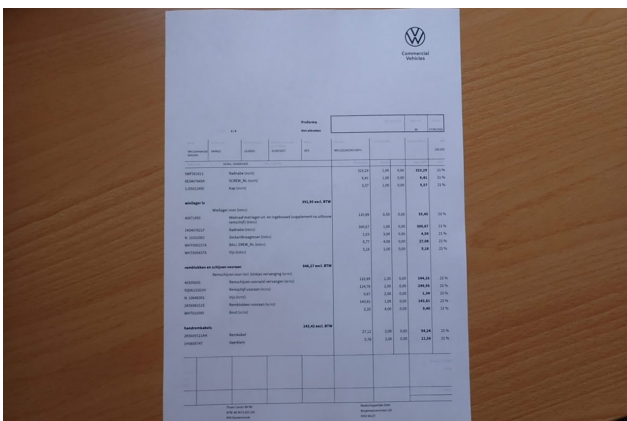

Beschädigung 5: Bremsanlage: ABS Einheit (ABS vastgelopen, remmen en klauwen ook te vervangen) -

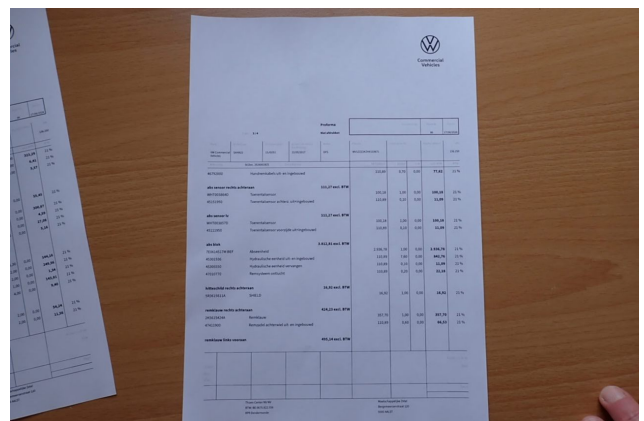

Beschädigung 5: Bremsanlage: ABS Einheit (ABS vastgelopen, remmen en klauwen ook te vervangen) -

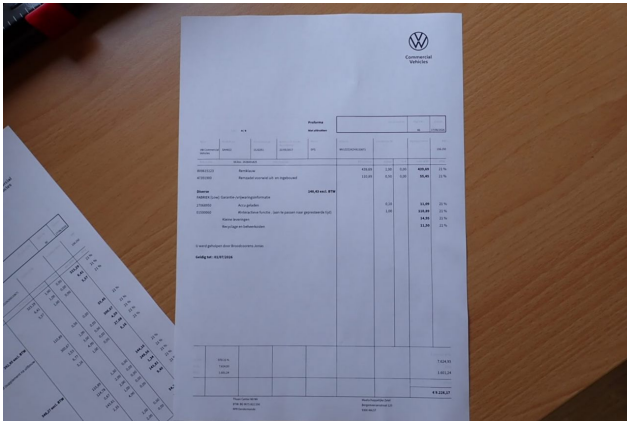

Beschädigung 5: Bremsanlage: ABS Einheit (ABS vastgelopen, remmen en klauwen ook te vervangen) -



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug