


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002263158
Besichtigt am: 12.06.2026 13:19
Berichts-Nr: 10789911
FIN: TMBJA7NY5PF101132



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

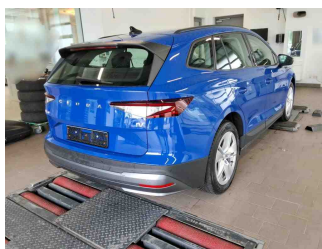

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWQ
Erstzulassungsdatum:	21.11.2023
Laufleistung:	11.107 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	109 kW (149 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung**"Basis"**

+ Infotainment Online 3Y
12 Volt-Steckdose im Kofferraum
5 Sitze
8 Lautsprecher (passiv)
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Ablagekästen im Kofferraum
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
Ambientelicht Ausführung 1
Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Antriebssystem BEV
Außen-Sound Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
Batterie 320A (49Ah)
Batterieładegerät (Ausf.2)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug
Chrom-Paket
Climatronic, FCKW-frei
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)
DAB - Digitaler Radioempfang
Dachreling, schwarz
Dämpfung hinten,Basis 1
Dämpfung vorn
DC Batterieładung (Ausf. 2)
DC/DC Wandler 3,0 KW
Dekor-Einlagen
Drehmoment 220 Nm Grundmotor ist: N06
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
Einparkhilfe vorn und hinten
Einton-Signalhorn
Elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel mit automatischer Abblendung (Fahrerseite)
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektro-Motor Aggr.0EH.A
Elektro-Motor Systemleistung 109KW Grundmotor ist: N06
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Entriegelung Hintersitz Standard

ENTRY

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-
Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fertigungsablauf Standard
Feststellbremse
Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Fußhebelwerk "Standard"
Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter. FOD: ACC möglich
Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Getriebe Übersetzung 12,976
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Heckantrieb
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Heckspoiler
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Infotainment Basic
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
KABELBAUM Ukraine
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Komfortausstattung
Komfortsitze vorn
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Kurzheck

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10789911
vom: 12.06.2026

Ladedose Combo 2 (EU)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Lichtassistent
Leergewichtsbereich 1	ohne Light and view
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Müdigkeitserkennung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser- Standanzeige
Mirror Link	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Sitzheizung
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Regenschirm	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Trennwand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne UNECE CS&SU
Mittelkonsole	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nichtraucherausführung	ohne Wärmepumpe
Notrufsystem eCall+	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
o.b.Abgas	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne "drive select"	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Ohne Ablagekasten	Plattformgruppenklasse 2
Ohne Ablagenpaket/box	R{der PROTEUS (U60)
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Radschrauben Standard
Ohne Anhängervorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Regionscode " ECE " für Radio
ohne Assisted Drive	Reifen 235/55 R19 101T EU
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
ohne Convenience	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn
ohne Drive	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Durchladeeinrichtung	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Family	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne festes Paket	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Halter	Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder
Ohne Head-Up Display	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10789911
vom: 12.06.2026

Softwareverbund Ausführung 12
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
Funktion
Telefonvorbereitung für Handy
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Wegfahrsperre elektronisch
Zellmodul A
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 ZR 19 105 W	6,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 ZR 19 105 W	6,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 ZR 19 105 W	6,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 ZR 19 105 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10789911
vom: 12.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
6	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	122,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	119,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	121,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	113,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	113,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	175,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	126,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	117,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	120,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	131,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	112,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJA7NY5PF101132

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(11.06.2026 12:47) Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

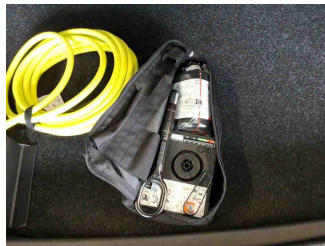

Equipment - Bordwerkzeug

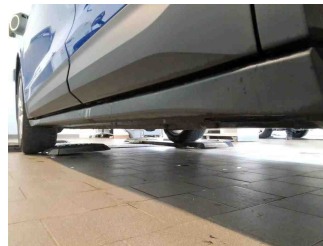


Seitenansicht - Schweller links

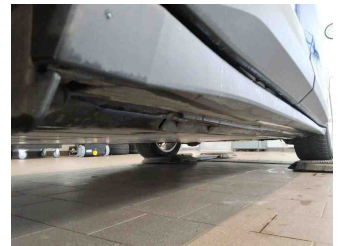


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

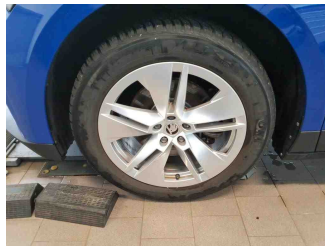


Räder - Rad montiert vorne
links

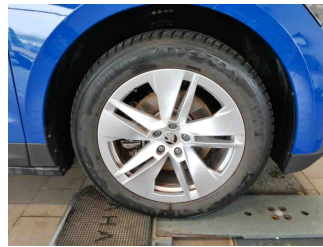

Räder - Rad montiert vorne
rechts

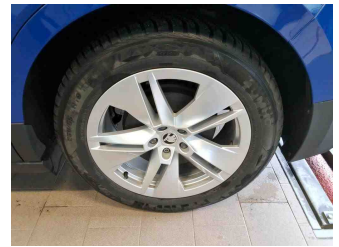


Räder - Rad montiert hinten
links

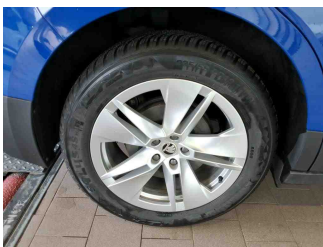


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

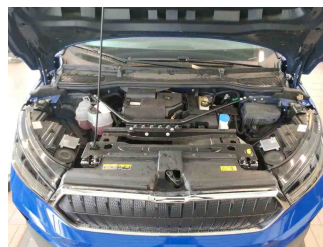

Fahrzeug - Motorraum offen

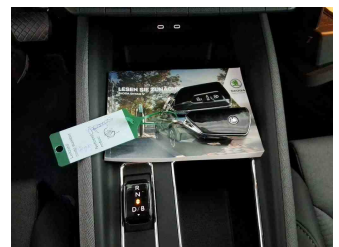

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10789911
vom: 12.06.2026



Lackstärke Tür hinten rechts

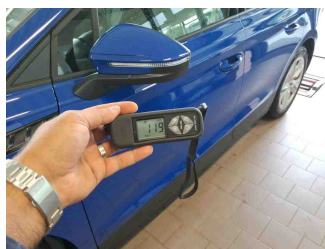

Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links

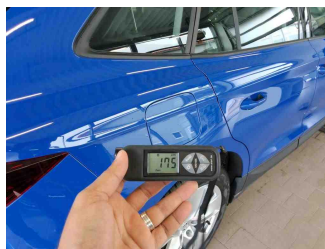

Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

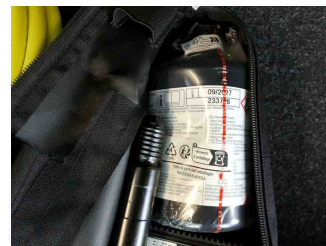



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

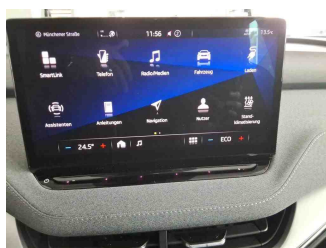





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

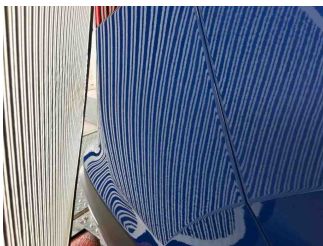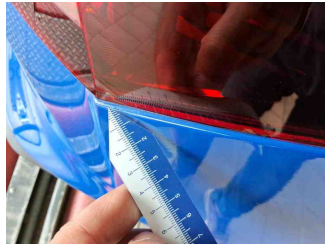



2 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

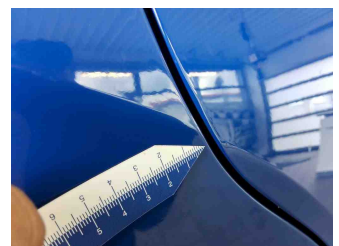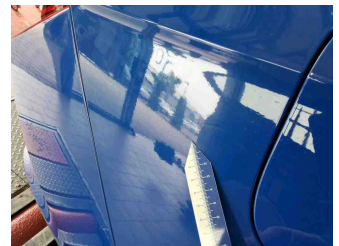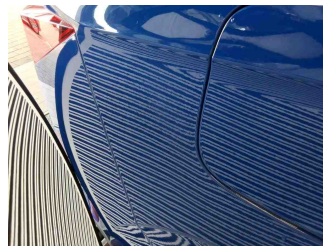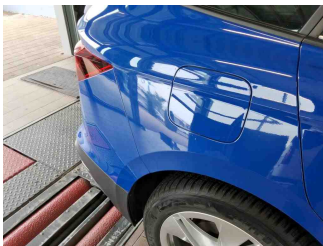

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

5 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

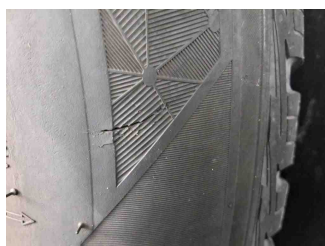
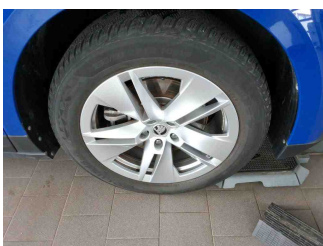


6 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

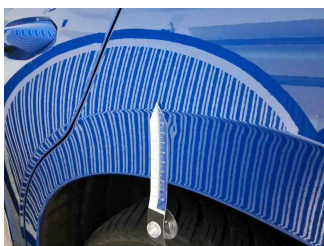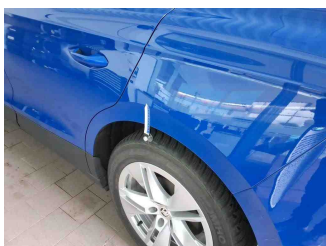

2 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

