



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46566466
Auftrags-Nr / Referenz: 21293959
Besichtigungsdatum: 08.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Polestar 2 Single Motor 78kWh		
Kennzeichen	HH-RS 883E	Fahrgestellnummer	YSMVSEGE0PL126600
Erstzulassung	21.03.2023	Laufleistung (abgelesen)	73.335 km
HSN/TSN	2219 / AAB 00008	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Midnight Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	80 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	9.654 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.490 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	10068113	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	245/45 R19 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	245/45 R19 102V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
2 USB-Anschlüsse hinten
2 USB-Anschlüsse vorne
Acoustic Vehicle Alert System - AVAS
Airbags, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbags: Kopf-/Schulterairbags
Airbags: SIPS Seitenairbags inkl. Innenseite
Alarmanlage - double locking - Alarm inclination sensor and motion sensor
Armlehne mit Becherhalter und Ablagefach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Automatisches Bremsen nach einer Kollision
Außenspiegel automatisch anklappbar
Außenspiegel rahmenlos, elektrisch verstellbar - Außenspiegel automatisch abblendend
Berganfahrassistent
Bluetooth
Bremslicht, drittes
CleanZone - Innenraumluftfilter
Connected Safety Connected Safety übermittelt Informationen zwischen dem eigenen Fahrzeug und anderen Fahrzeugen über das Internet. Die Funktion kann den Fahrer darüber informieren ob ein anderes Fahrzeug, das sich auf der aktuellen Fahrstrecke befindet, die Warnblinkanlage eingeschaltet hat oder Straßenglätte erkannt hat. Die Connected Safety-Kommunikation funktioniert nur zwischen Fahrzeugen, die mit der Funktion ausgestattet sind und in denen diese aktiviert ist.
Driver Alert Control
Einparkassistent vorn und hinten
Elektrische Heckklappe mit sanftes Schließen
Erste-Hilfe-Kasten
Fahrerdisplay 12,3" - Progressiv - digital Display
Fensterheber elektrisch
Forward Collision Warning
Frontstaufach 41 Liter
Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempomat
Getriebe: Direktantrieb
Großes, vertikales Display mit Touchscreen 11,15"
Heckscheibenheizung
High Performance audio - 8 Lautsprecher/250 W
Infotainment powered by Android -inkl. Google Assistant, Google Maps, Google Play Store -Google service connectivity -Over-the-air (OTA) updates for life
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
Integrierte e-SIM mit ständiges Internet Konnektivität
ISOFIX-Befestigung Beifahrersitz und äußere Rücksitze
Kindersicherung elektrisch
Klimatisierung ECC 2-Zonen
Kollisionsvermeidung und Minderung - mit Bremsen und Lenken Unterstützung - Fahrzeug, Radfahrer u Fußgängererkennung
Kopfstützen vorne und hinten
Ladekabel (6 Meter) - 16A 11kW - Type 2, Mode 3
Ladekabel (7 Meter) für normale Steckdosen - 10A 2,3kW - Schuko-Stecker, Type 2, Mode 2
LED-Scheinwerfer, adaptiv - Thor s Hammer Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad, höhen- und längsverstellbar
Leuchtweitenregulierung automatisch
Navigationssystem
One pedal drive -regeneratives Bremsen
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Polestar Connect Dank Polestar Connect kann der Fahrer mit dem Polestar 2 kommunizieren. Mit der Polestar Connect-App lässt sich beispielsweise ohne Betreten des Fahrgastraums die Klimatisierung einschalten. Im Fahrzeug befinden sich Tasten zum Ausführen eines Pannen- oder Notrufs. Der Polestar 2 setzt bei einem Unfall sogar automatisch einen Notruf ab und führt einen Anruf aus, wenn es gestohlen wird.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Polestar Digital Key
Radiozubehör: Digitalradio DAB +
Regensensor
Reifendruckkontrolle indirekt
Reifenreparaturset
Räder: 19"-Leichtmetallfelgen mit 5 V-Speichen, schwarz, Diamantschnitt mit Reifen 245/45 R19 auf 8Jx19 ET50 vorn, 9Jx19 ET53 hinten
Rückfahrkamera
Rückleuchten, Full-LED - Voll-LED-Rücklicht mit persistent Lichtsignatur - aut.abblendbar
Schleudertrauma-Schutzsystem Bei einer Kollision bewegen sich die Rückenlehne und die Kopfstütze des Vordersitzes als Einheit mit dem Insassen mit, um dessen Hals zu stützen.
Schlüsselloses Öffnen und Starten - Fernbedienung für Zentralverriegelung inkl. Ladeklappe - Kofferraumdeckel elektrisch betätigt mit extra breitem Fußsensor
Servotronic
Sicherheitsgurte - Warnung für nicht angelegte Sicherheitsgurte, Gurtstraffer vorne und auf den äußeren Rücksitzen
Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/60)
Sitze: Semi-elektrische Sitze, vorn - Sitzmemory Fahrersitz - Lordosenstütze, vorn - 4-fach el. einstellbar
Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung
Spurassistent (LKA) Der Spurassistent lenkt das Fahrzeug zurück in die Spur und/oder warnt den Fahrer mit Lenkradvibrationen.
Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle
Steckdose 12V im Kofferraum
Textilfußmatten
Vehicle Deceleration Control - ABS, Elektronische Bremsverteilung und Notbremsassistent
Verkehrszeicheninformationen, RSI Informiert mithilfe einer Kamera oder von Informationen des Sensus Navigationssystems über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, Einbahnstraßen und verschiedene Zusatzschilder. Das Verkehrszeichen wird auf dem Tachometer oder im Head-up-Display angezeigt.
Wegfahrsperre
Wählhebel sechseckig, mit beleuchtetem Polestar-Symbol

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic
Paket: Pilot Little - Pilot Assist: durch Eingreifen in die Lenkung hält das Fahrzeug in der Mitte der Fahrspur - Blind Spot Information system with steer assist - Adaptive Cruise Control - Cross Traffic Alert mit Bremsunterstützung - Rear Collision Warning & Mitigation - Emergency Stop Assist - 360° camera - Einparkhilfe Seiten - LED Nebelscheinwerfer vorn - Außenspiegel automatisch abblendend
Paket: Plus Panorama-Glasdach mit projiz. Polestar-Symbol Wärmepumpe WeaveTech-Sitze-Black Ash Dekor Vordersitze el. verstellbar mit 4-fach elektrisch verstellbaren Lendenwirbelstützen (Memory bei Fahrersitz) Beinauflage und Ablagenetzen in der Rückenlehne Beheizbare Rücksitze, Lenkrad und Wischwasserdüsen im Scheibenwischer High -level Innenbeleuchtung Harman Kardon Premium Sound 13 Lautsp. Drahtloses Laden Smartphones 15W Taschenhalter Heckscheibe abgedunkelt Air quality



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Lackmangel - Smart Repair
2	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommer) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Sommer) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Unterlagen	Serviceheft (Wartung überzogen - 30000km/24Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Winter) - Kratzer - kein Abzug
2	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

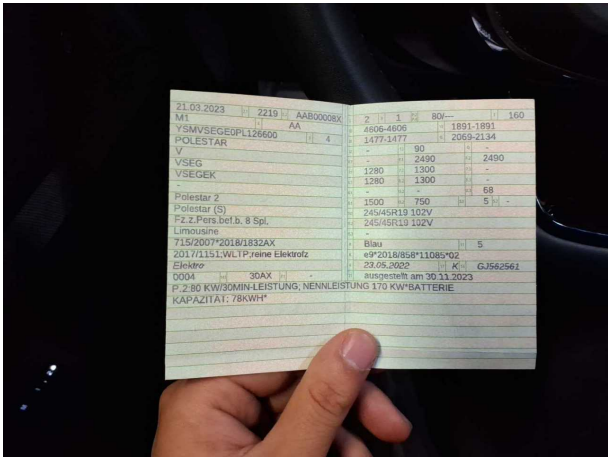


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges

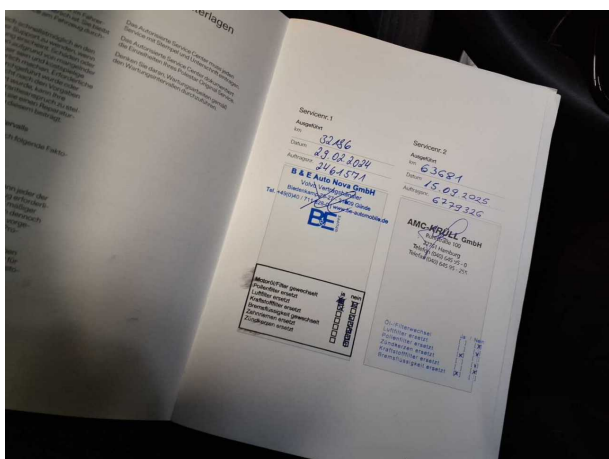


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair




Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

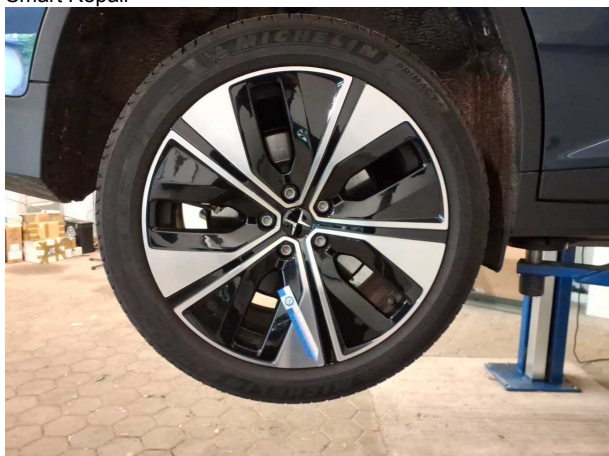

Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommer) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommer) - verkratzt / verschürft - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sommer...
- verkratzt / verschürft - Wertminderung

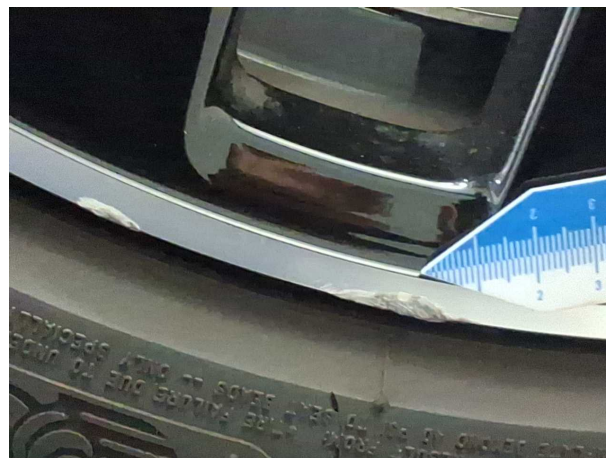

Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sommer) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sommer...
- verkratzt / verschürft - Wertminderung

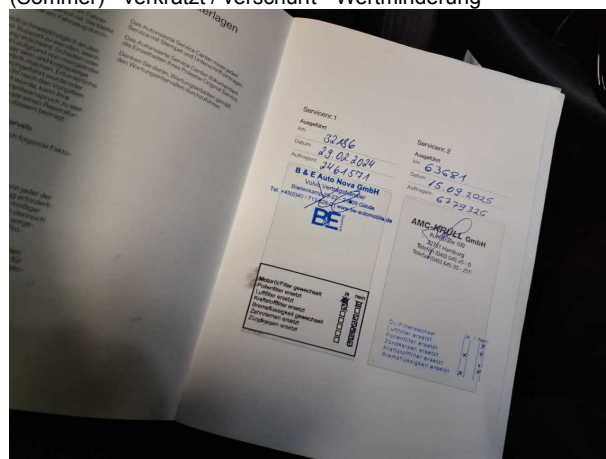

Beschädigung #5: Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen -
30000km/24Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -