



PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

# Gutachten

**Betreff**

[REDACTED]

**Auftrag durch**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Besichtigungsdatum / Ort**

06.05.2026

**Fahrzeug-Identnummer**

W1K2130041A978815

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

## Gutachten

<b>Betreff</b>	[REDACTED]
<b>Auftrag durch</b>	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	06.05.2026
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Kombi
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	E 220 d Avantgarde (EURO 6d)
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	2222 AIB 00301
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	W1K2130041A978815
<b>Anzahl Besitzer</b>	2
<b>Erstzulassung / Letzte Zulassung</b>	21.09.2021 / 17.01.2022
<b>Nächste HU</b>	05/2027
<b>Fahrzeug Dokumente</b>	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
<b>Nummer ZB2</b>	GF702611
<b>Laufleistung</b>	65.192 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	922 HIGH-TECH-SILBER METALLIC
<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.950 ccm/ 143 kW
<b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>zul. Gesamtgewicht (kg)</b>	2.410
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	4 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Gänge</b>	9



PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

**Polster / Farbe** Stoff / Schwarz  
**Anzahl Schlüssel** 1 von 2 Schlüsseln vorhanden  
**Wartungsheft / Wartungsnachweis** digitaler Nachweis / unvollständig  
**Restlauf bis Service** -1.328 Tag(e)  
**Probefahrt** nicht durchgeführt  
**Vorschaden** Feststellbar  
**Nachlackierung** Feststellbar

**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 101V	Uniroyal	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 225/55 R17 101V	Uniroyal	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6

**Zulässigkeit Räder** Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2.  
**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
------	-------------

- |   |   |
|---|---|
| - | Airbag Fahrer- / Beifahrerseite   |
| - | Ambiente-Beleuchtung  |
| - | Anti-Blockier-System (ABS)  |
| - | Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik  |
| - | Außenspiegel elektr. anklappbar   |
| - | Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent  |
| - | Außenspiegel schwarz lackiert   |
| - | Beckenairbag vorn (Pelvisbag)   |
| - | Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz                           |
| - | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)  |
| - | Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent                           |
| - | Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent  |
| - | Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent  |
| - | Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent  |
| - | Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)                    |
| - | Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| - | Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe   |
| - | Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung  |
| - | Fensterheber elektrisch vorn + hinten   |
| - | Heckleuchten LED  |
| - | Induktionsladeschale für Smartphone   |
| - | Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff                                      |
| - | Kamerasystem 360 Grad   |
| - | Karosserie: 4-türig   |
| - | KeyFree-Startsystem   |
| - | Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)                              |
| - | Kopf-Airbag- System vorn  |

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

<b>Code</b>	<b>Ausstattung</b>
-	Kraftstofftank: vergrößert
-	Lenkrad (Leder Nappa)
-	Lenkrad mit Multifunktion
-	LM-Felgen
-	Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
-	PRE-SAFE-System
-	Rußpartikelfilter
-	Rückfahrkamera
-	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
-	Scheibenwischer mit Regensensor
-	SCR-System (AdBlue-Technologie)
-	Seitenairbag (Sidebag) vorn
-	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
-	Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
-	Servolenkung
-	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
-	Sitze vorn elektr. verstellbar
-	Sitzheizung vorn
-	Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
-	Vorrüstung car sharing
-	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
274	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
287	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
294	Knieairbag Fahrerseite
299	PRE-SAFE-System
33U	Infotainment-System: Remote Service (Plus)
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

<b>Code</b>	<b>Ausstattung</b>
355	Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
365	Navigationssystem: Festplattennavigation
367	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
421	Getriebe Automatik - (9-Stufen)
446	Touchpad (Mittelkonsole)
475	Reifendruck-Kontrollsystem
537	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
549	Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
550	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
580	Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
608	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
632	Scheinwerfer LED High Performance
677	Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
736	Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
737	Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
801	Modellpflege mit Code
868	Media-Display
875	Scheibenwaschanlage beheizt
899	Multifunktions-Telefonie
8U8	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
922U	Metallic-Lackierung
B59	Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
P14	Avantgarde Interieur
P15	Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
R66	Bereifung mit Notlaufsystem
U10	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
U12	Fußmatten Velours
U22	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar



PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

Code	Ausstattung
U25	Einstiegsleisten beleuchtet
U82	USB-Anschluss im Fond
U85	Harnstofftank (AdBlue), vergrößert

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - erneuern	██████	██████
2	Ausrüstung	Klappbox - fehlt - erneuern	██████	██████
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Batterie) - leer - erneuern	██████	██████
4	Abgasanlage	AdBlue Tank - leer - instandsetzen	██████	██████
5	Unterlagen	Bordbuchmappe - unvollständig - erneuern	██████	██████
6	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - gebrochen / gerissen - Smart Repair	██████	██████
7	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	██████	██████
8	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen	██████	██████
9	Tür vorn links	Schaltereinheit - gebrochen / gerissen - erneuern	██████	██████
10	Rad/Reifen	Drucksensor (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - erneuern	██████	██████
11	Verkleidungen/ Abdeckungen	C-Säule links Verkleidung innen - gebrochen / gerissen - erneuern	██████	██████
12	Sitz vorn	Lehnenbezug rechts (Tasche hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern	██████	██████
13	Bremsanlage	Bremsbeläge vorn - verschlissen - erneuern	██████	██████
14	elektrisches System	Batterie (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - erneuern	██████	██████



PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
15	Heckbereich	Heckblech - verformt - instandsetzen und lackieren	██████	██████
16	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	██████	██████
17	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	██████	██████
18	Kotflügel links	Kotflügel links (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	██████	██████
19	Schweller links	Verkleidung (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern	██████	██████
20	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	██████	██████
21	Tür hinten links	Tür (Wellig und Einschlüsse im Lack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	██████	██████
22	Tür hinten rechts	Tür (Wellig und Einschlüsse im Lack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	██████	██████
23	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	██████	██████
24	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	██████	██████
25	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern	██████	██████
26	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	██████	██████
27	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern	██████	██████
28	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern	██████	██████
Summe (netto):			██████	██████

**Gebrauchsspuren**



PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselspernung)	██████	██████
2	Unterlagen - COC Papiere	██████	██████
3	Rad/Reifen - Radsatz komplett (Sommer)	██████	██████
Summe (netto):		██████	██████

### Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, Tür hinten links, Tür hinten rechts	

### Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel links	271 µm
2	Tür hinten links	557 µm
3	Tür hinten rechts	578 µm

### Hinweise zum Gutachten

#### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des



Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

#### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

#### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

#### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

### Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.  
Dies hat folgenden Grund: Bremse

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 64 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45382474

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.05.2026

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Abbildung 7:** Innenraum



**Abbildung 8:** Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

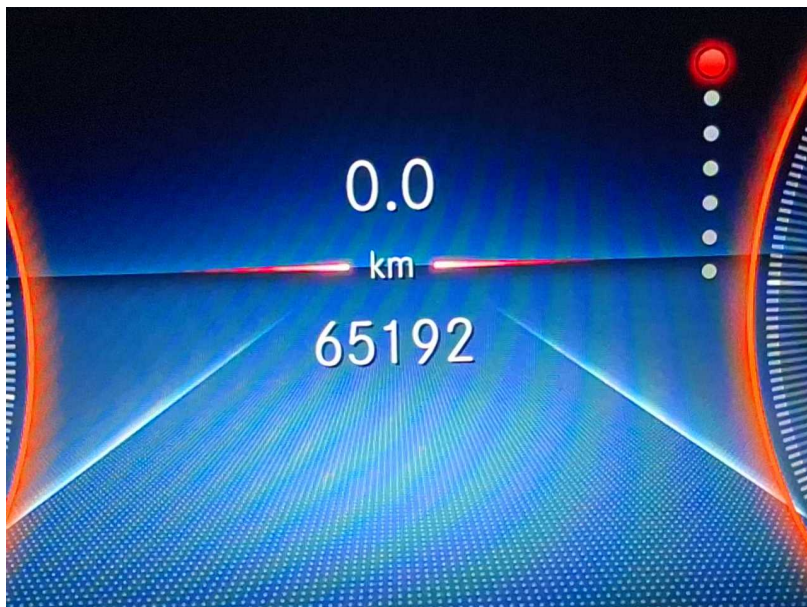


Abbildung 11: Laufleistung

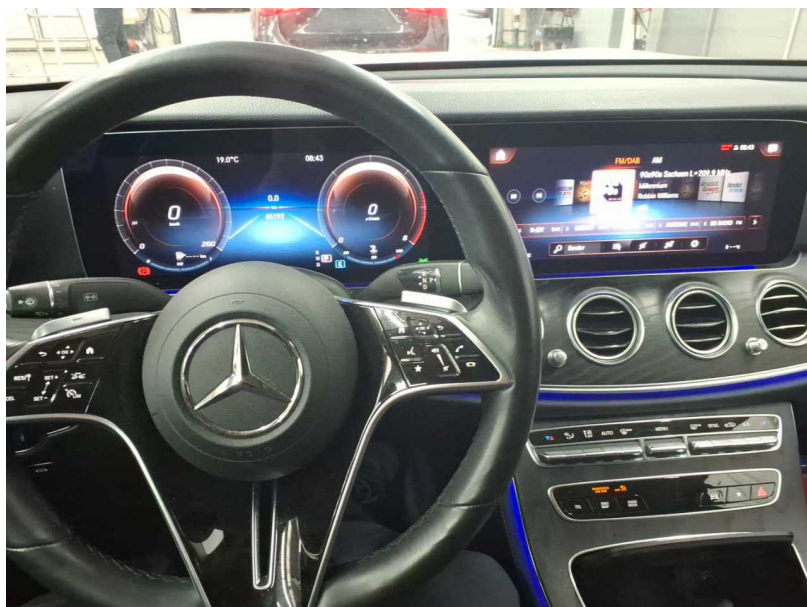


Abbildung 12: Instrumententafel

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026




**Abbildung 13:** Montierte Bereifung



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung




PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

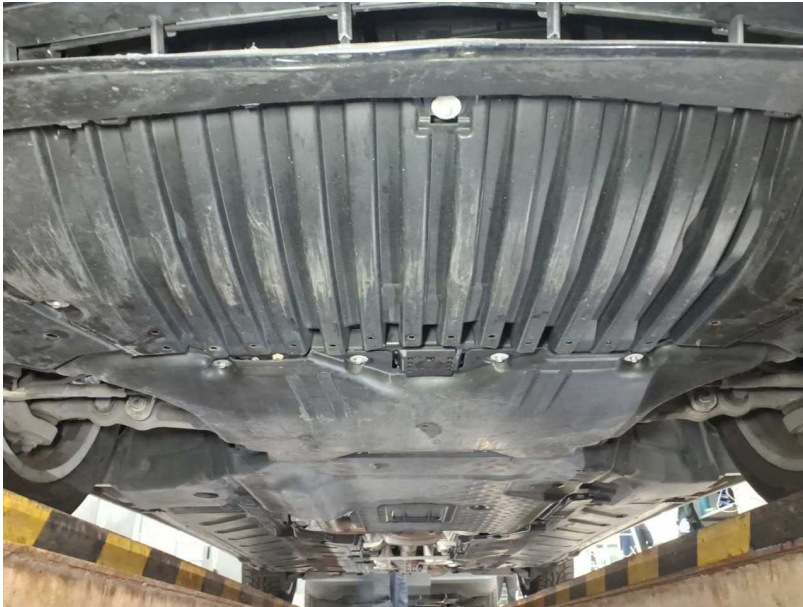

**Abbildung 17:** Unterboden



**Abbildung 18:** Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - erneuern



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #3:** Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (Batterie) - leer - erneuern




**Beschädigung #4:** Abgasanlage: AdBlue Tank - leer - instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

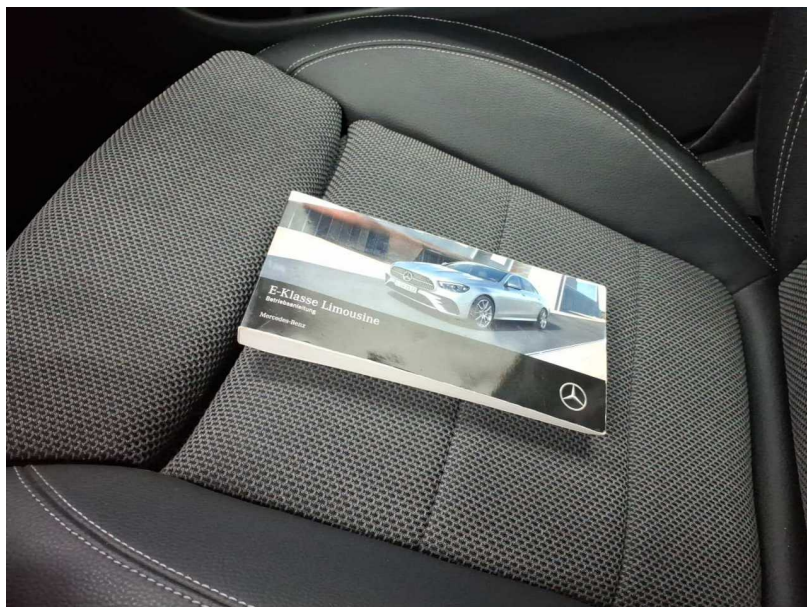

**Beschädigung #5:** Unterlagen: Bordbuchmappe - unvollständig - erneuern



**Beschädigung #6:** Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - gebrochen / gerissen - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #7:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

Diagnosekennung	003109	Steuergerätevariante	PARK213M_Appl_0x003109
-----------------	--------	----------------------	------------------------

**A40/13 - Multifunktionskamera (MFK) -I-**

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	213 901 40 14	Veoneer	20/17 000
Software	247 902 30 05	Veoneer	19/32 000
Boot-Software	---	---	18/13 000

Diagnosekennung	008210	Steuergerätevariante	SMPC213_MFA2_FR_var8210
-----------------	--------	----------------------	-------------------------

Ergebnis	Text	Status
B228700	Die Kalibrierfahrt ist noch nicht erfolgreich abgeschlossen. _	A+S
	<b>Name</b>	<b>Erstes Auftreten</b> <b>Letztes Auftreten</b>
	Außentemperatur	19.00°C ---
	Innentemperatur des Steuergeräts	46.30°C ---
	Spannung des Bordnetzes im Fahrzeug	13.40V ---
	Spannungsversorgung des Steuergeräts	13.38V ---
	Betriebszeit	--- 2976927137
	Status der Betriebszeit	--- 1
	Interner Fehlercode	2852177024 2852177024
	Häufigkeitszähler	--- 1.00
	Gesamtwegstrecke	65184.00km 65184.00km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	--- 0.00

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

**N88 - Reifendruckkontrolle (RDK) -F-**

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	000 901 35 06	Schrader	16/15 000
Software	000 902 74 36	Schrader	16/25 000
Boot-Software	---	---	14/48 000

Diagnosekennung	001002	Steuergerätevariante	TPM213_Serie_PAL_1002
-----------------	--------	----------------------	-----------------------

Fehler	Text	Status
C159916	Die Batterie des Reifendrucksensors hat Funktionsstörung. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.	A+S
	<b>Name</b>	<b>Erstes Auftreten</b> <b>Letztes Auftreten</b>

**Beschädigung #8:** elektronische Systeme: elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Software	213 902 15 24	Mercedes-Benz AG	20/22 000
Software	247 902 84 11	Harman / Becker	20/50 050
Software	247 903 90 02	Harman / Becker	20/50 050
Software	247 903 91 02	Harman / Becker	20/50 050
Software	247 902 86 11	Harman / Becker	20/50 050
Boot-Software	247 904 32 00	Harman / Becker	20/50 050

Diagnosekennung	00F134	Steuergerätevariante	HU6_High_FreshUp3_4
-----------------	--------	----------------------	---------------------

**N133/1 - Kombiinstrument (KI) -I-**

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	213 901 16 14	Visteon	19/48 000
Software	213 902 70 24	Visteon	20/34 006
Software	213 902 71 24	Visteon	20/34 006
Software	213 902 72 24	Visteon	20/34 006
Software	213 902 73 24	Visteon	20/34 006
Software	213 902 74 24	Visteon	20/34 006
Boot-Software	213 904 48 01	Visteon	20/34 006

Diagnosekennung	005A10	Steuergerätevariante	IC177_IC_E068
-----------------	--------	----------------------	---------------

Ergebnis	Text	Status
B127700	Die Wartungsprogramm-Variante ist unbekannt. _	A+S
	<b>Name</b>	<b>Erstes Auftreten</b> <b>Letztes Auftreten</b>
	Häufigkeitszähler	--- 1.00
	Gesamtwegstrecke	65184.00km 65184.00km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	--- 0.00

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

**A105 - Touchpad (TPAD) -✓-**

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	238 901 56 00	Continental	18/45 000
Software	253 902 43 10	Continental	19/34 000
Boot-Software	---	---	18/23 000

Diagnosekennung	000110	Steuergerätevariante	TPAD55_Series_007
-----------------	--------	----------------------	-------------------

30.04.2026 17:56:38 03/2026 W1K2130041A978815 (213.004)  
 Copyright 2026 Mercedes-Benz AG Auftragsnummer: 51-49891 Seite '7' von '9'

**Beschädigung #8:** elektronische Systeme: elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #9:** Tür vorn links: Schaltereinheit - gebrochen / gerissen - erneuern

Status der Betriebszeit		---	---
Interner Fehlercode		2852177024	2852177024
Häufigkeitszähler		---	1.00
Gesamtwegstrecke		65184.00km	65184.00km
Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers		---	0.00
A+S=AKTUELL und GESPEICHERT			
<b>N88 - Reifendruckkontrolle (RDK)</b> <span style="float: right;">-F-</span>			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	000 901 35 06	Schrader	16/15 000
Software	000 902 74 36	Schrader	16/25 000
Boot-Software	---	---	14/48 000
Diagnosekennung	001002	Steuergerätevariante	TPM213_Serie_PAL_1002
<b>Fehler</b>	<b>Text</b>	<b>Status</b>	
C159916	Die Batterie des Reifendrucksensors hat Funktionsstörung. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.	A+S	
	<b>Name</b>	<b>Erstes Auftreten</b>	<b>Letztes Auftreten</b>
	Häufigkeitszähler	---	1.00
	Gesamtwegstrecke	65184.00km	65184.00km
	Betriebszykluszähler	---	0.00
A+S=AKTUELL und GESPEICHERT			
<b>N68 - Elektrische Servolenkung (ES)</b> <span style="float: right;">-✓-</span>			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	213 901 43 10	Valeo	14/51 000
Software	213 902 28 22	ThyssenKrupp	19/39 000
Boot-Software	---	---	14/35 004
Diagnosekennung	002405	Steuergerätevariante	EPS205_TK_EPS213_2405
<b>N30/4 - Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP®)</b> <span style="float: right;">-✓-</span>			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	213 901 15 13	TRW	19/03 000
Software	213 902 34 23	TRW	20/26 000
Boot-Software	---	---	17/28 001
Diagnosekennung	000C1F	Steuergerätevariante	ESP213 MOPF Diag 000

**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Drucksensor (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #11:** Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links Verkleidung innen - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #12:** Sitz vorn: Lehnenbezug rechts (Tasche hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #12:** Sitz vorn: Lehnenbezug rechts (Tasche hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #13:** Bremsanlage: Bremsbeläge vorn - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #14:** elektrisches System: Batterie (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - erneuern

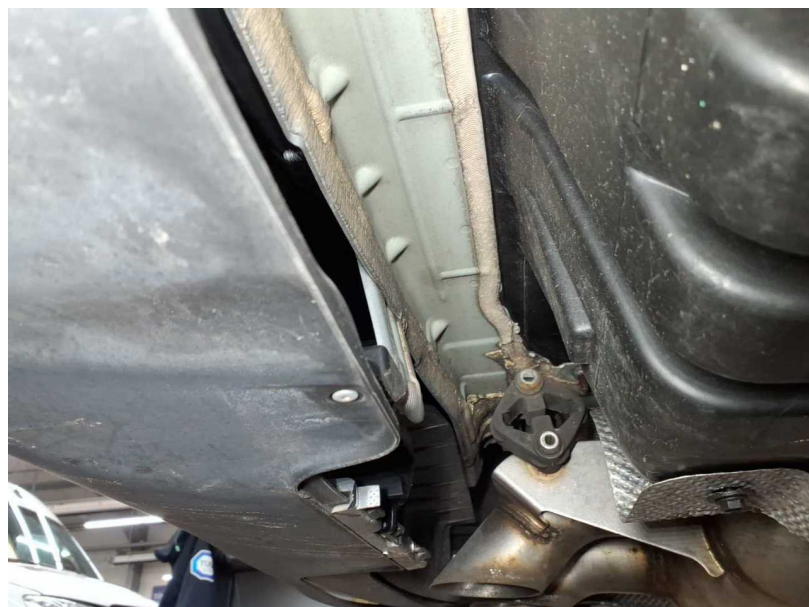

**Beschädigung #15:** Heckbereich: Heckblech - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #15:** Heckbereich: Heckblech - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #15:** Heckbereich: Heckblech - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #15:** Heckbereich: Heckblech - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #16:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #16:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

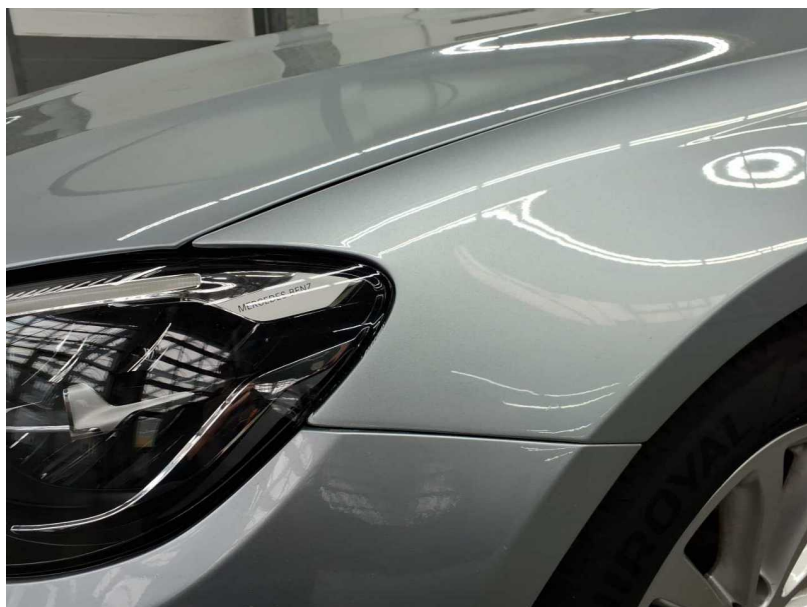


**Beschädigung #18:** Kotflügel links: Kotflügel links (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

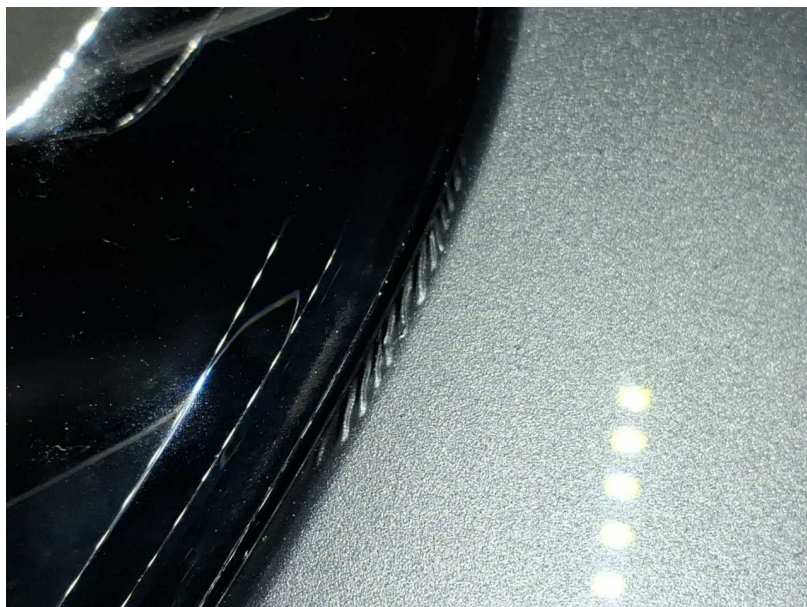

**Beschädigung #18:** Kotflügel links: Kotflügel links (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

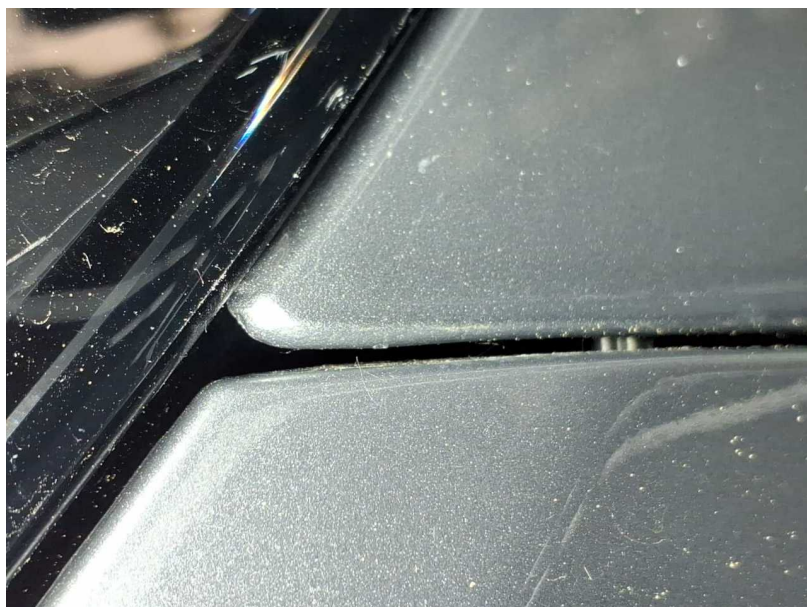


**Beschädigung #18:** Kotflügel links: Kotflügel links (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

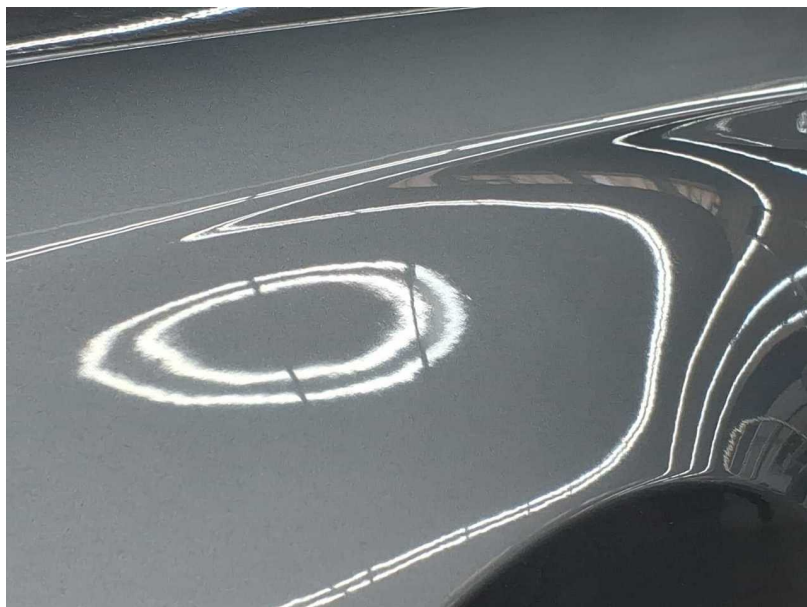

**Beschädigung #18:** Kotflügel links: Kotflügel links (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #18:** Kotflügel links: Kotflügel links (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #19:** Schweller links: Verkleidung (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern




**Beschädigung #19:** Schweller links: Verkleidung (Kostenausweitung möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

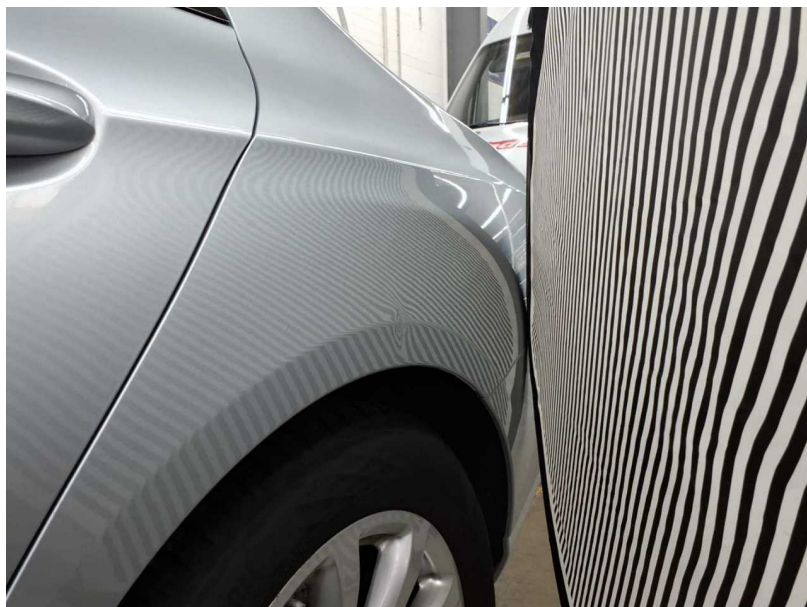

**Beschädigung #20:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

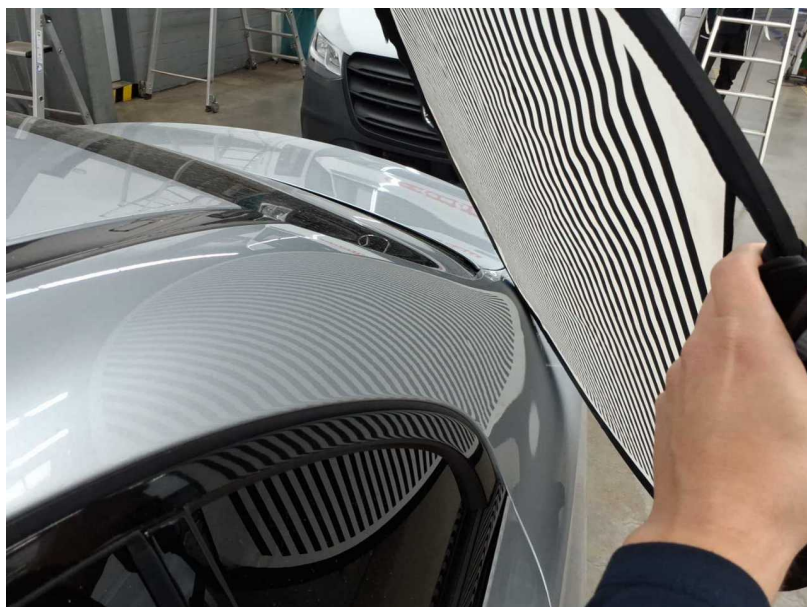


**Beschädigung #20:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

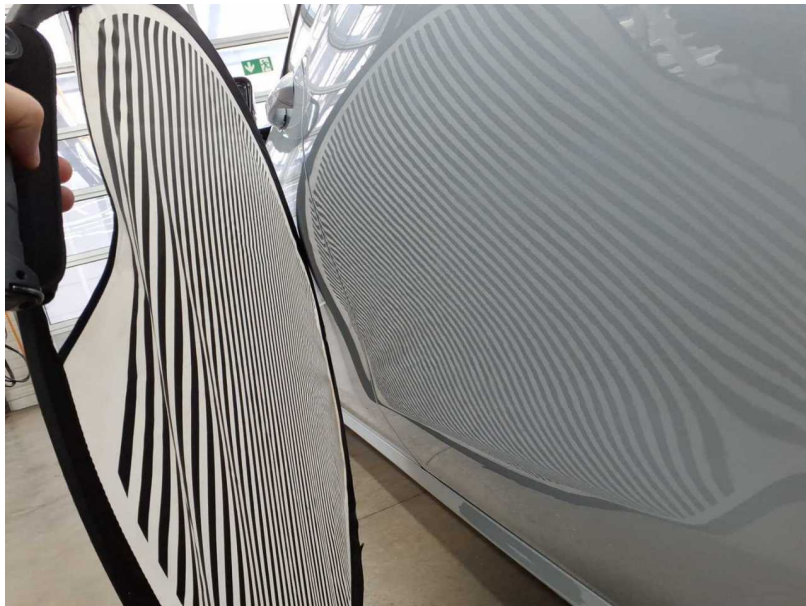

**Beschädigung #21:** Tür hinten links: Tür (Wellig und Einschlüsse im Lack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

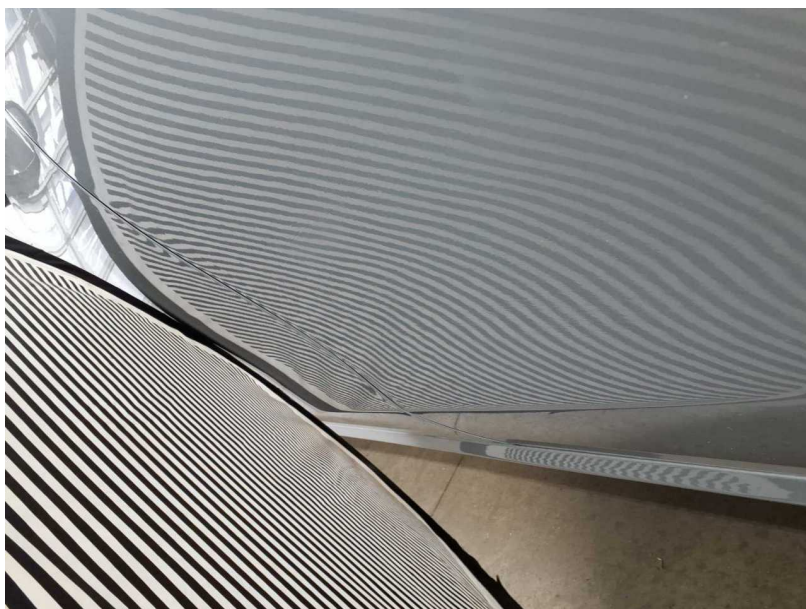

**Beschädigung #21:** Tür hinten links: Tür (Wellig und Einschlüsse im Lack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #21:** Tür hinten links: Tür (Wellig und Einschlüsse im Lack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #22:** Tür hinten rechts: Tür (Wellig und Einschlüsse im Lack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #22:** Tür hinten rechts: Tür (Wellig und Einschlüsse im Lack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #22:** Tür hinten rechts: Tür (Wellig und Einschlüsse im Lack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #23:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

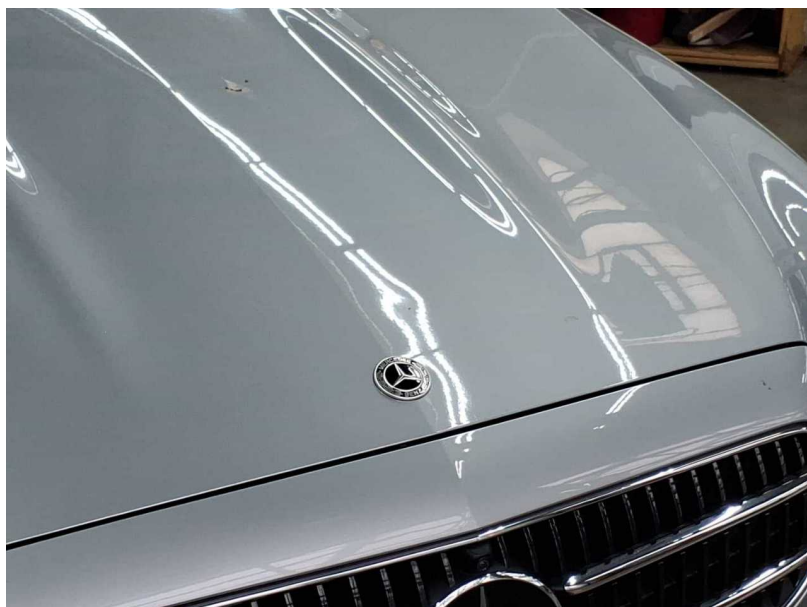


**Beschädigung #23:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

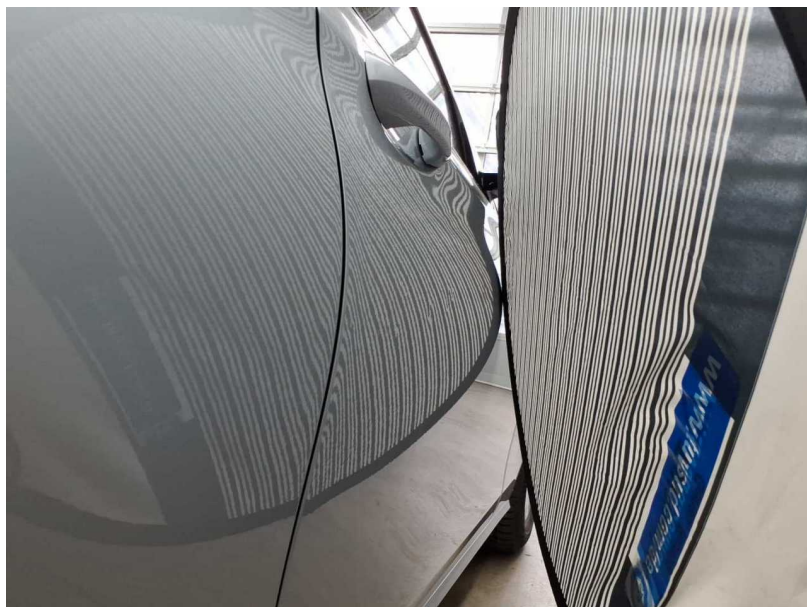

**Beschädigung #24:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #24:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #25:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #25:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #25:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #25:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #26:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

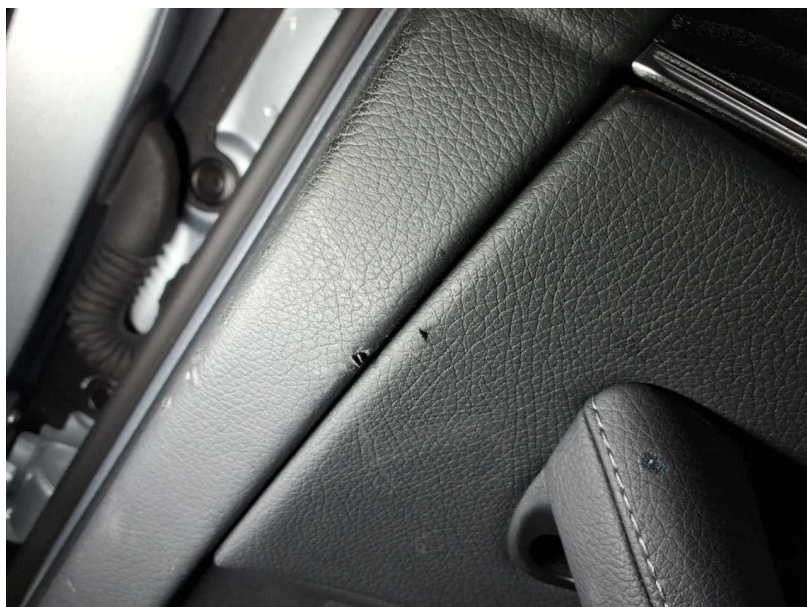

**Beschädigung #26:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #26:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #26:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026

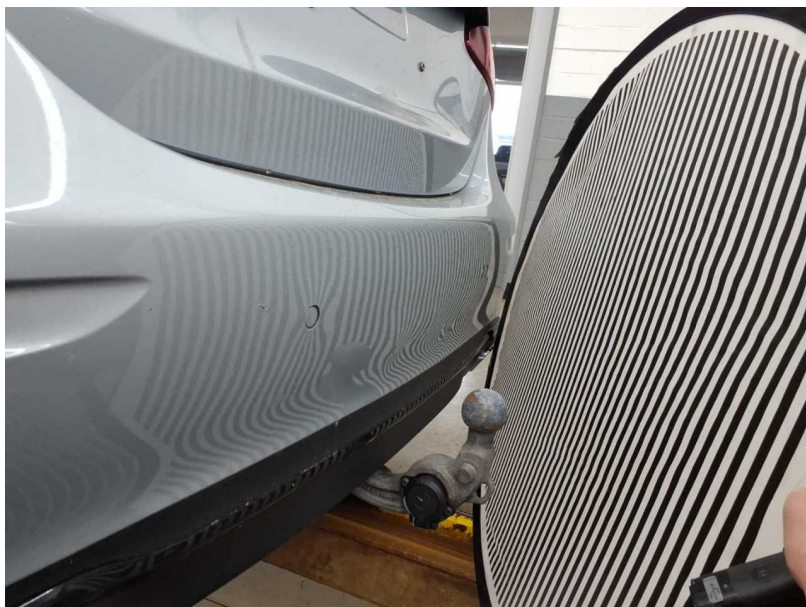

**Beschädigung #27:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern



**Beschädigung #27:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #27:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45382474



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.05.2026



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern



**Beschädigung #28:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Grill unten und 4x Zierleiste, Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern