

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	168	----	----	7.4	----	----	-----
Medium:	124	----	----	5.4	----	----	-----
High:	108	----	----	4.8	----	----	-----
Extra High:	126	----	----	5.6	----	----	-----
Combined:	126	----	----	5.5	----	----	-----

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.18 Gas (CNG/LPG): ----- Others: -----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Medium	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
High	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra High	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
City	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Combined (sustaining)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Combined (depleting)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weighted, combined	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;


##185/65 R15 88V#5,5JX15 ET40;##195/55 R16 91V XL#6,5JX16 ET47;##195/55 R16 91V

XL#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W XL#7,0JX18 ET51;##215/45 R17 91W XL#7,0JX17 ET5

1;##185/60 R16 86H M+S#6,5JX16 ET47;##185/60 R16 86H M+S#6,0JX16 ET45;##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

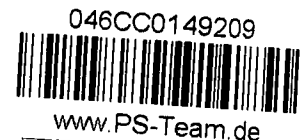

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	KJ	BDLAA
	Commercial name:	IBIZA
0.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	-----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	-----
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	-----
	Rolling resistance [kg/t]:	-----
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB27ZZ_A0_0534-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-2Q0_0V_0234_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_17_012-WVVV-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	-----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00219_00_000-WVVV-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVVV-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	-----
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKJ4PR080057
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-01-17

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*39 granted on 2022-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-01-17

Martorell, 2023-01-17

Daniel Cortina Munuera
Director Quality AssuranceRobin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZZKJ4PR080057

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1, Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2548

4.1. Axle spacing [mm]: 2548

5. Length [mm]: 4059

6. Width [mm]: 1780

7. Height [mm]: 1444

13. Mass in running order [kg]: 1189

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1203

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 1605

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 900 / 755

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 2705

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: ----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1100

18.4. Unbraked trailer [kg]: 590

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 50

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DLA

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 3; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 999

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 81.00 / 5500

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear

28.1. Gearbox ratios:

28.1.2. Final drive ratio:

----	----	----	----	----	----	----	----	----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]:

195

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]:

1499 / 1479

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1

Axle 2: 185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork:

AB

40. Colour of vehicle:

WHITE

41. Number and configuration of doors:

5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver):

5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]:

73.20 / 3750

Drive-by [dB(A)]:

65.00

47. Exhaust emission level:

EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind}:

47.1.1. Test mass [kg]:

1277

47.1.2. Frontal area [m²]:

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
103.8	0.132	0.03196

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class:

3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{ds}):

47.2.3. Capped speed:

no

48. Exhaust emissions:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
	191.1	24.5	21.6	36.9	-----	-----	0.2100	0.04E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip:

60.0

6.00 E11

Urban RDE trip:

60.0

6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

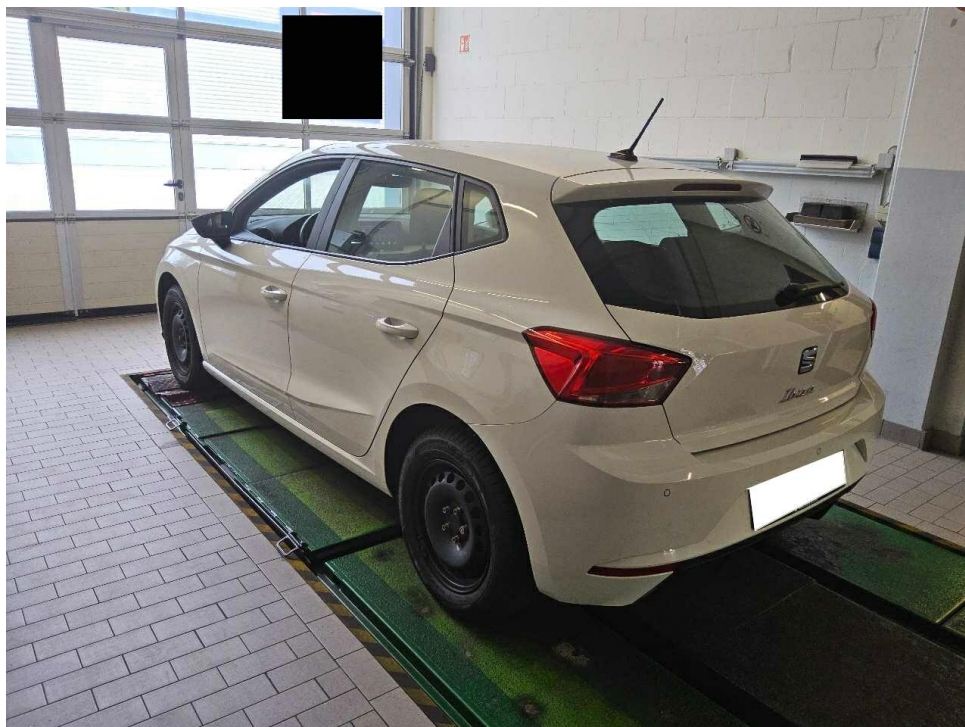


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

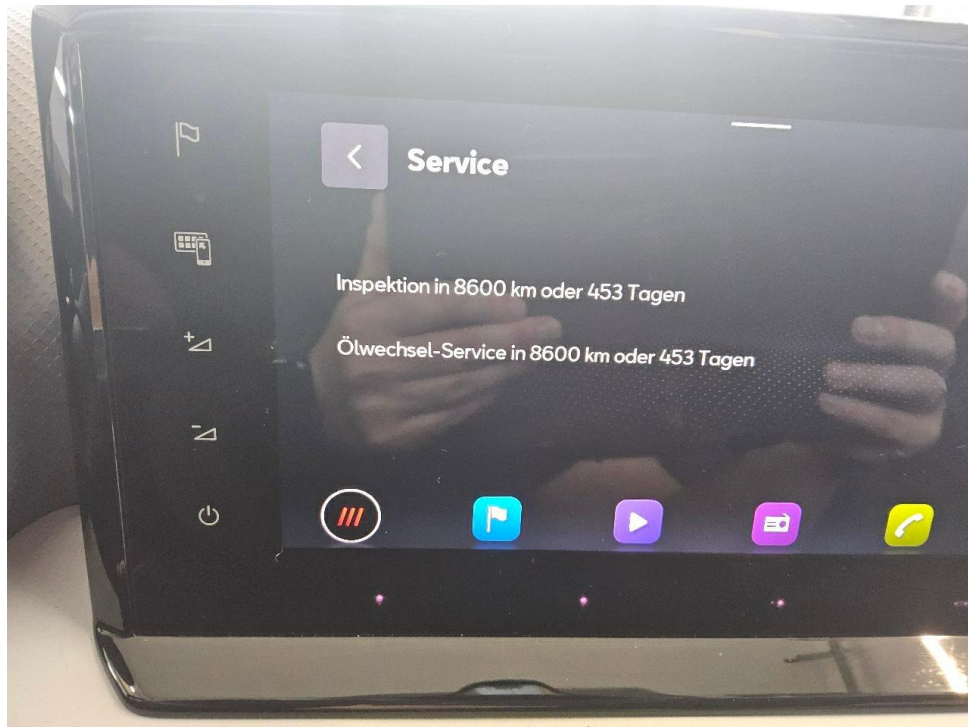


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

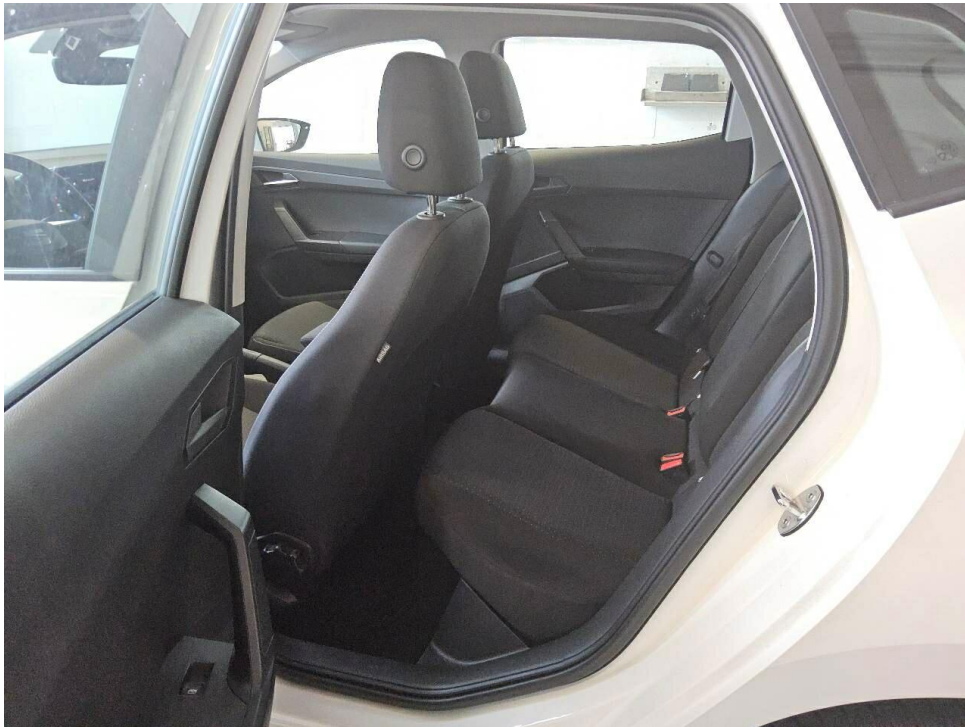


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

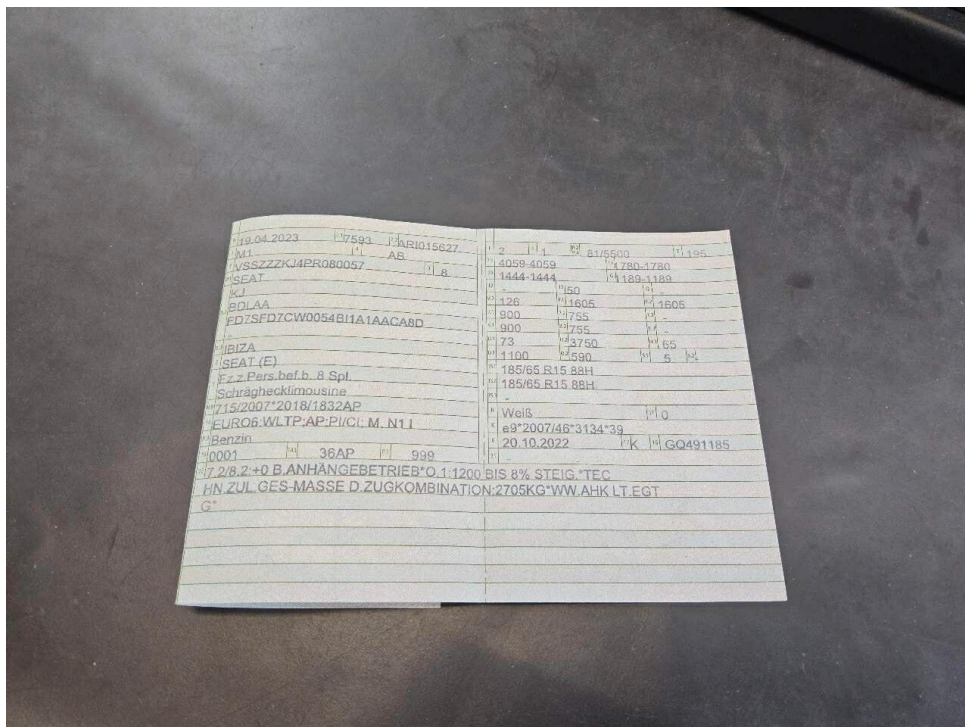


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

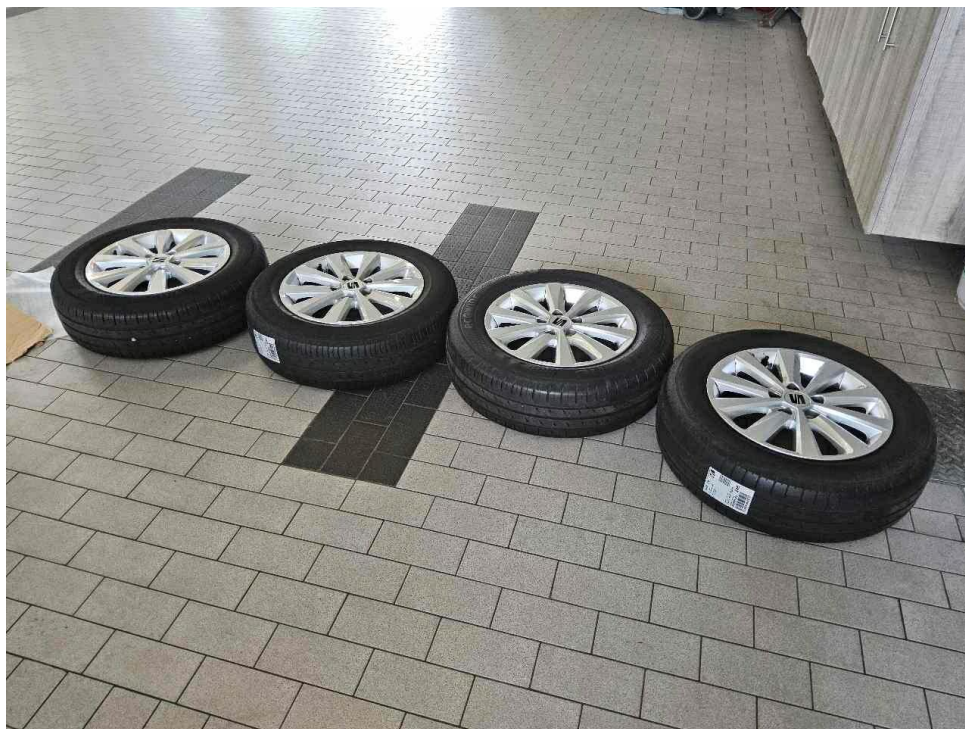


Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Verkleidung Tür hinten Griff rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur

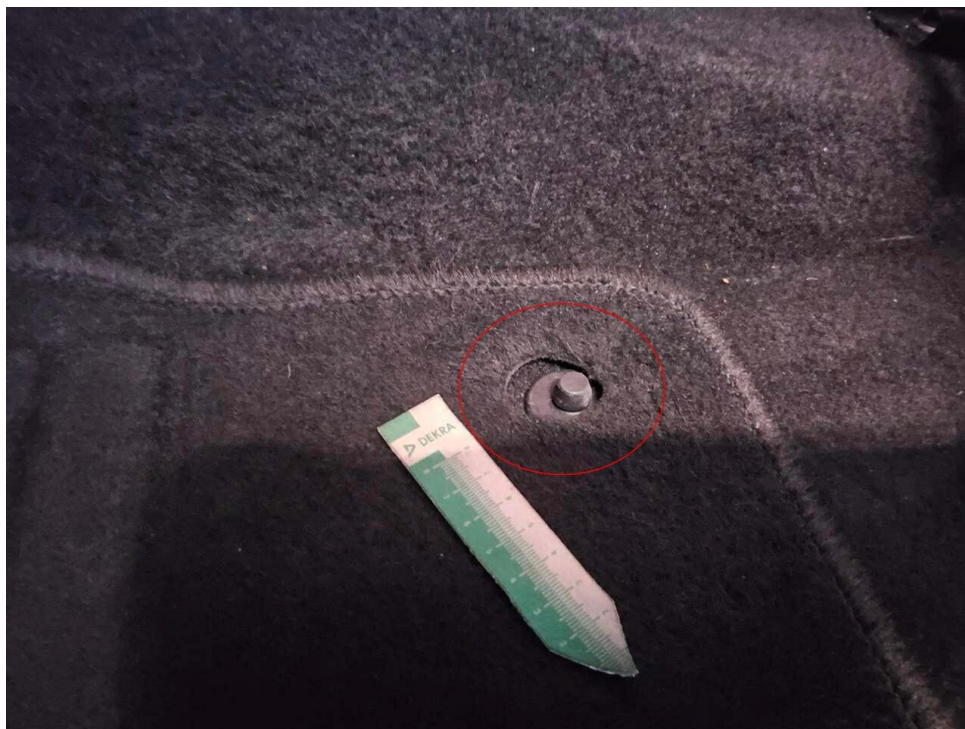


Bild 17 : Bodenbelag vorne Fußmatte links, gerissen, erneuern



Bild 18 : Lenkrad, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

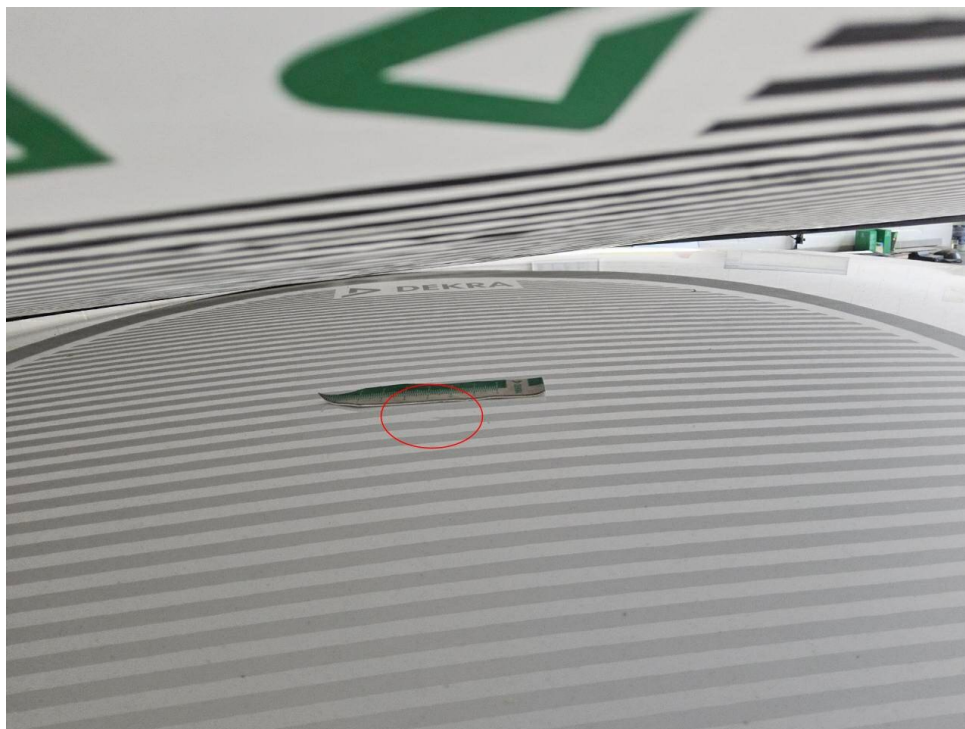


Bild 21 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 22 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken



Bild 23 : HU/AU, überfällig, durchführen

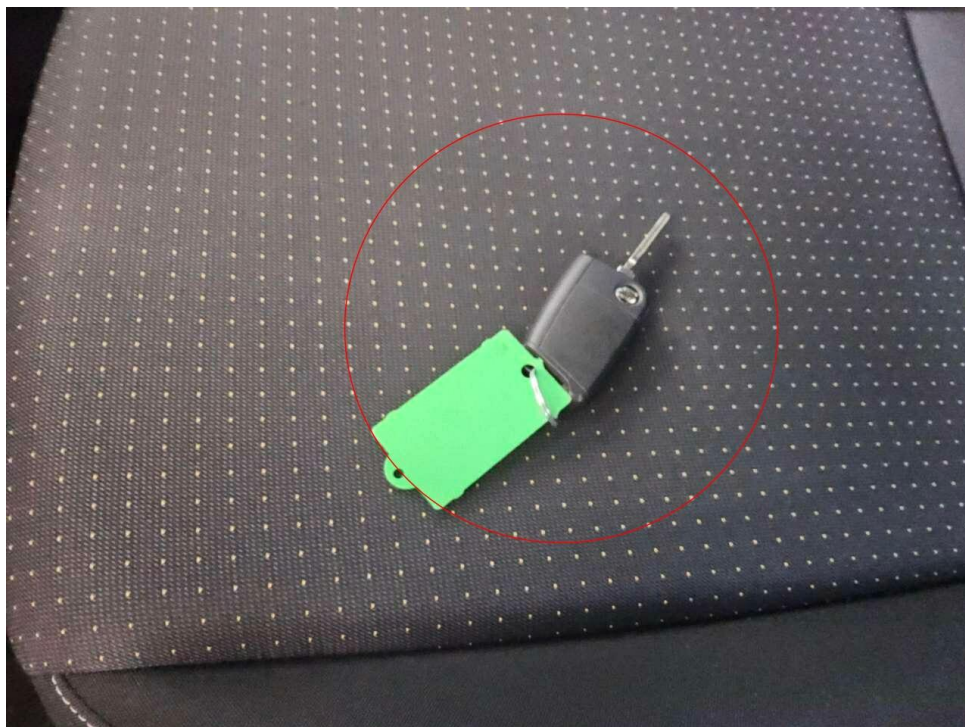


Bild 24 : Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage, fehlt, erneuern

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	407461
Hersteller	Seat
Model	Ibiza
Variante	Style 1.0 TSI
Listenpreis	21.100,84
VIN	VSSZZZKJ4PR080057
Erstzulassungsdatum	1.4.2023
Kennzeichen	H AQ174

Schadensfälle der int. Belegnummer: 407461 21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023107500	19.06.2023	Beifahrerseite Außenspiegel Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Tür vorne Scheinwerfer rechts Stoßfänger vorne rechts	4.790,19
2024111399	19.07.2024	Stoßfänger hinten links	1.724,38
2024119583	01.12.2024	Siehe Sonstiges	
2025117760	22.11.2025	Windschutzscheibe gerissen	897,99
2026102803	17.02.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2025102419	04.02.2025	Siehe Sonstiges	
2025105005	23.03.2025	Beifahrerseite Außenspiegel Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	5.316,47

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 442 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
- Kotflügel vorne rechts
- Tür vorne rechts
- Tür hinten rechts
- Seitenwand hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.04.2023	Letzte Zulassung	19.04.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza 1.0 TSI S&S DSG Style	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ4PR080057	HSN / TSN	7593 / ARI
Schlüssel-Nr.	10192364	Km-Stand abgelesen	82461
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 92 T	Goodyear / Ultra Grip 9+	W / O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 92 T	Goodyear / Ultra Grip 9+	W / O	7 mm
2 links	185 / 65 R 15 92 T	Goodyear / Ultra Grip 9+	W / O	8 mm
rechts	185 / 65 R 15 92 T	Goodyear / Ultra Grip 9+	W / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.10.2026			

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	5 mm
185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	5 mm
185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	6 mm
185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang DSG, Getränkehalter, 2 vorne, Handbremse in Lederoptik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben Wisch/Wasch-Anlage, Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufigem Gebläse und Umluftschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherheitssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Karosserie verzinkt, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchte vorne, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: Media System 8,25", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 5,5 J x 15 "Enjoy 20/1", Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Scheibenbremsen hinten, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up Spiegel, Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose 12-V vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Virtual Cockpit, Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschlüssel

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Weiß
P30	Paket: COMFORT
PAC	Paket: Fahrassistent-Paket M
P36	Paket: Infotain
PCK	Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera
PB1	Wireless Charger

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 8.600 km oder 453 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

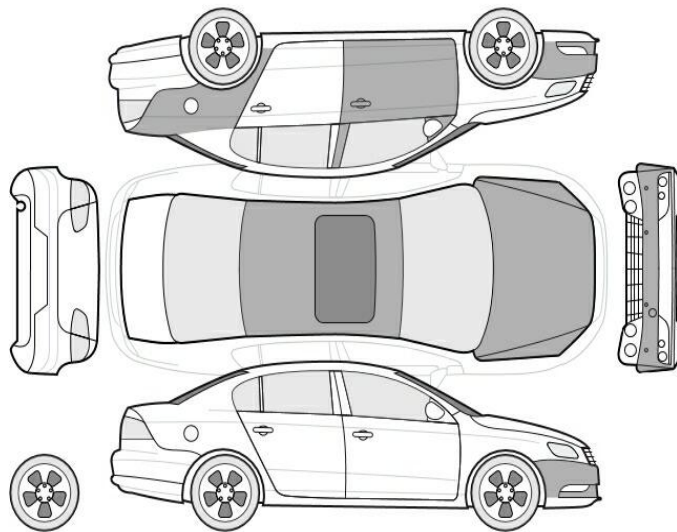

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU/AU, überfällig, durchführen
2. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken
3. Dach, eingedellt, drücken
4. Bodenbelag vorne Fußmatte links, gerissen, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Lenkrad, verschrammt, Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur
Verkleidung Tür hinten Griff rechts, verschrammt, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Fahrzeugschlüssel unvollständig /
Schließanlage, fehlt, erneuern