

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.07.2026
Referenznummern	0002072341

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VVKUSHPWKPW061977		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Arktis Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 Turbo Elegance	Laufleistung abgelesen	37.983 km
Erstzulassung	24.07.2023	Emissionsklasse	Euro 6e
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.199 ccm / 100 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R17 96H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R17 96H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R17 96H	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R17 96H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 98H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 98H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 98H	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 98H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 05.08.2024 bei km 11.851.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Bluetooth Audio-Streaming
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dachhimmel Grau
Dachspoiler	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
Feststellbremse elektrisch	Freisprecheinrichtung Bluetooth
Heckleuchten LED	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik	Kopf-Airbag-System
Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Chrom	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Motor 1,2 Ltr. - 100 kW
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Nebelscheinwerfer LED
Otto-Partikelfilter (OPF)	Radstand 2557 mm
Reifen-Reparaturkit	Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED	Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Multimedia Navi	6 Lautsprecher
Opel Connect	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonderlackierung Brillant	Technologie-Paket Park & Go
Parkpilotsystem vorn und hinten	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Winter-Paket	Sitzheizung vorn

Wertbeeinflussende Faktoren

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 24, Bild 25)	120,00 €	120,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts Blende -Fensterrahmen-, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	150,48 €	112,86 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23)	854,37 €	640,78 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	80,00 €	80,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 17, Bild 18)	858,87 €	858,87 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.196,49 €
Minderwert	1.945,28 €
Händlereinkaufspreis	7.700,00 €
Händlerverkaufspreis	9.100,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

Bild 11

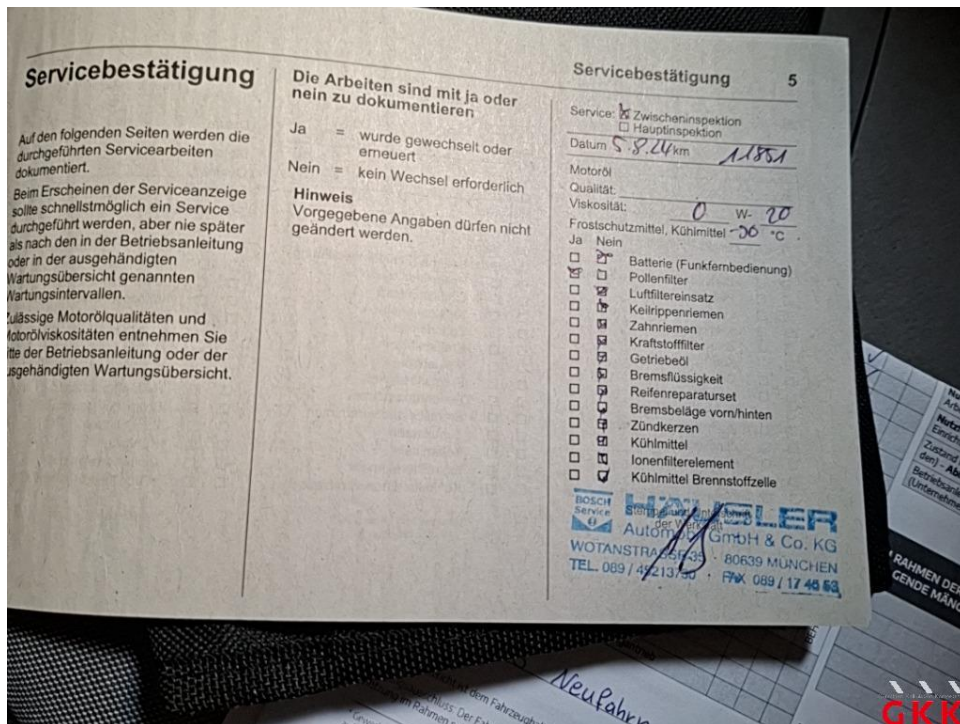


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

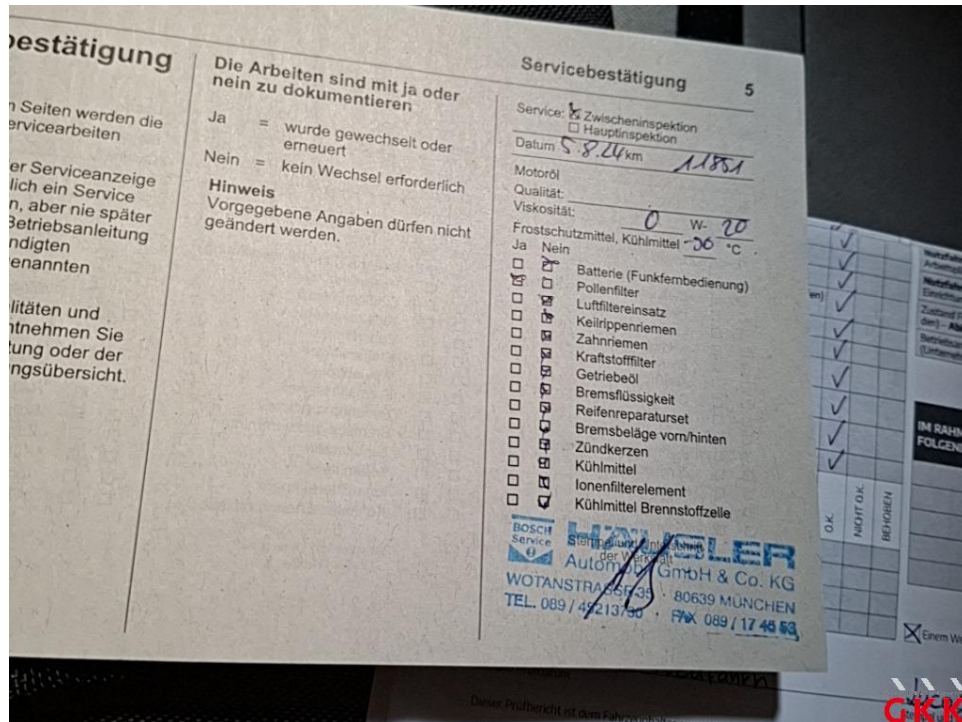


Bild 17 Inspektion groß, SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

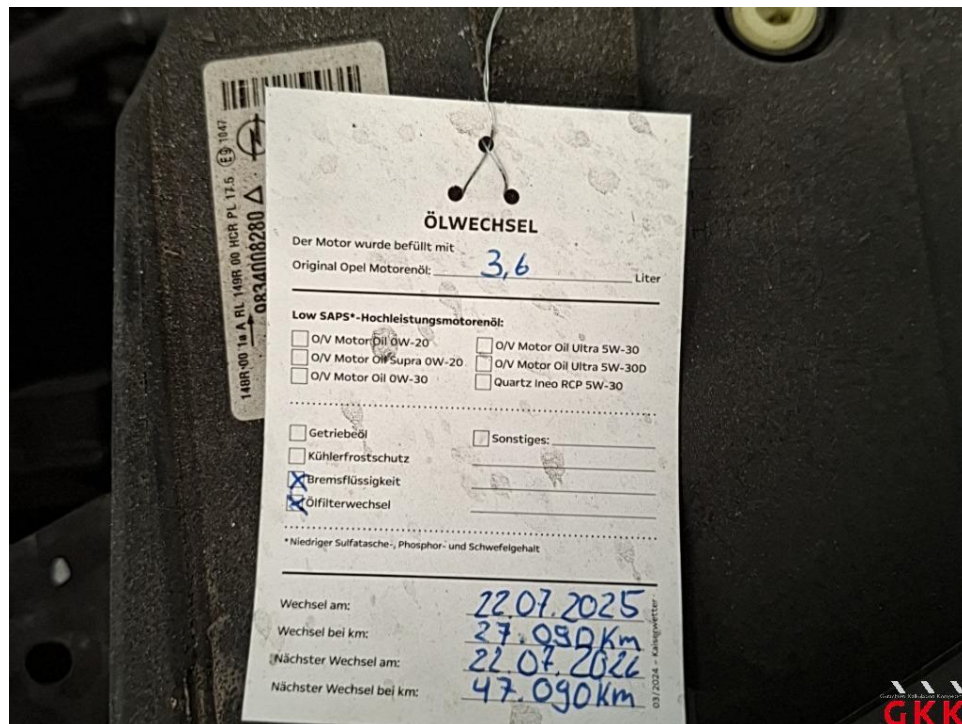


Bild 18 Inspektion groß, SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage

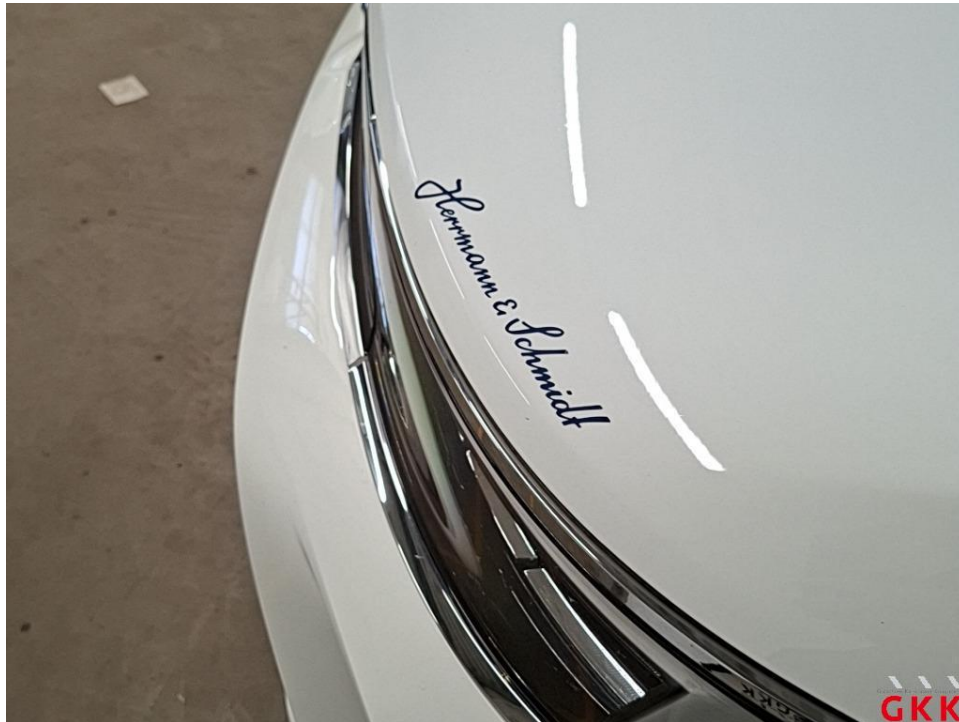


Bild 21 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

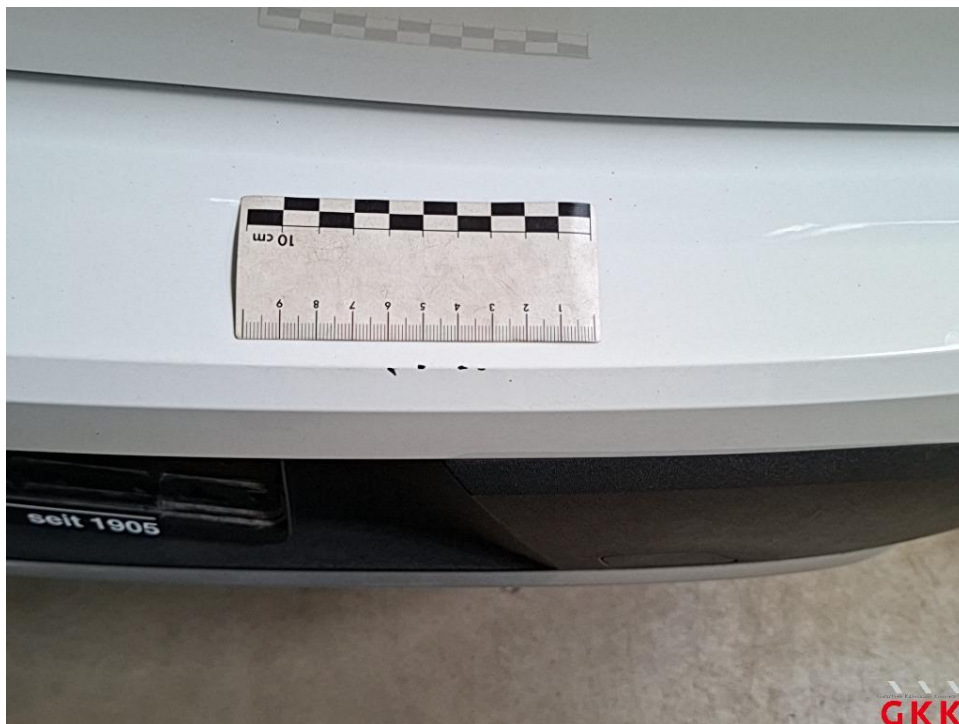


Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

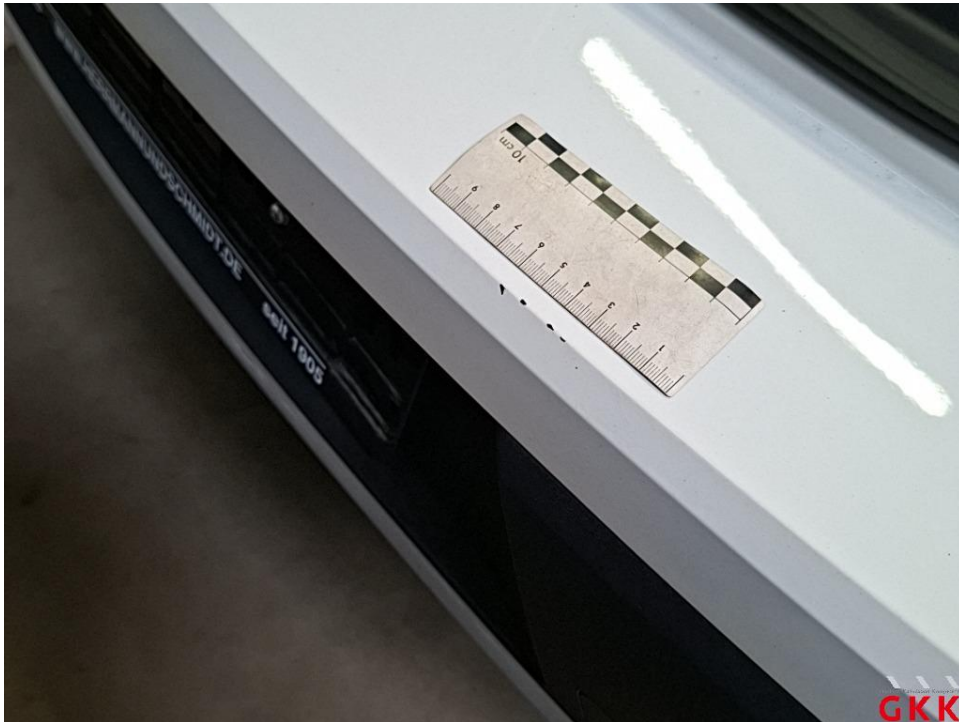


Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Dach, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage

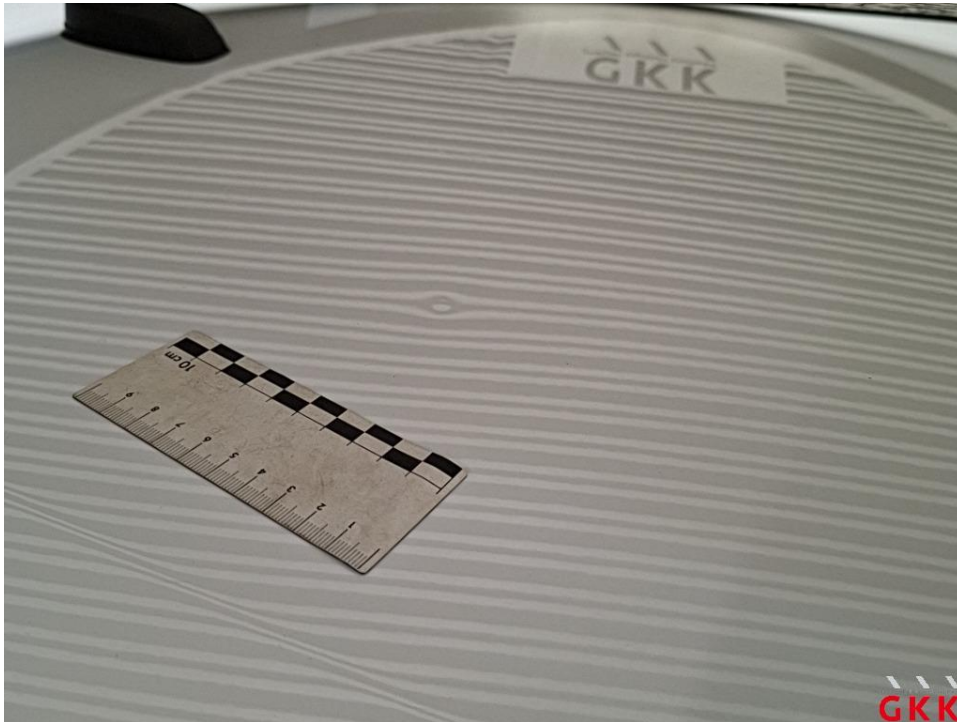


Bild 25 Dach, beschädigt, kalt drücken



Bild 26 Seitenwand rechts, Blende -Fensterrahmen-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

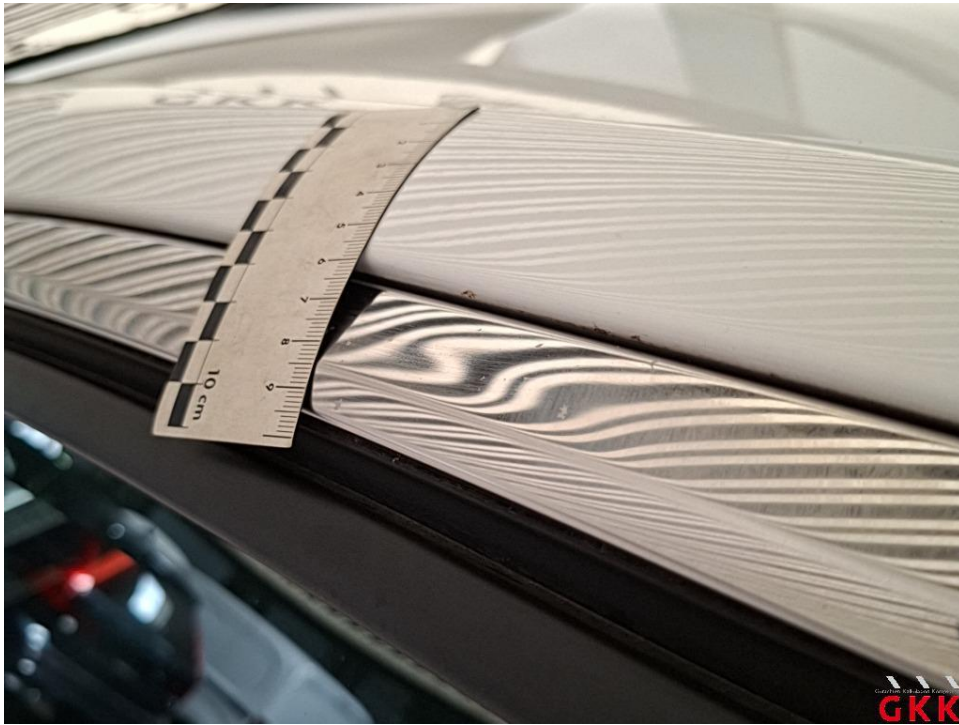


Bild 27 Seitenwand rechts, Blende -Fensterrahmen-, beschädigt, ersetzen