

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5. min. 4707*

zu 6. min. 1810*

zu 7. min. 1425*

Zu 35: A1 225/45 R18 95V XL

M+S, 7.5Jx18H2 ET44 / A2 245/40 R18 97V XL M+S, 8.5Jx18H2

ET56; A1 225/45 R18 95V XL, 7.5Jx18H2 ET44 / A2 245/40 R18

97V XL, 8.5Jx18H2 ET56*

-	Wh/km
-	km
-	km

218	Wh/km
54	km
55	km

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	ALF	00049	0	

Vermerke des Herstellers

0021661768

21605

Zulassungsbeschr. gedruckt

0705227

GA354462



Mercedes-Benz



046CC0108113

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückhelm

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

204 K

Variante: R211T0

Version: CZA050B

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 300 de

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2020_3404-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-205_654_8-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-BP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0170-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

Mercedes-Benz AG

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

DE-70372 Stuttgart

Germany

W1K2052131G090063

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum: 25.02.2021

mit dem in der am 16.07.2020 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0457*51
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

25.02.2021

(Datum)

Jörg Bartels

Miriam Rückhelm

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl:	1	Lage: Achse 2 (A1)
gegenseitige Verbindung:	nicht automatisiert		entfällt
3.1. Automatisierungsgrad:			
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2840 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm
5. Länge:	4772 mm	6. Breite:	1839 mm 7. Höhe:
Massen			1465 mm
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1955 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2006 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2480 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1100 kg	2 1380 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4350 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
18.4. ungebremsen Anhänger:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			75 kg
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:		MERCEDES-BENZ AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654920
22. Arbeitsverfahren:			Selbstzündung/4-Takt (A3)
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.D/E ext.auf. (0026)
26.1. Fahrzeug mit			
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		143,00kW bei 3800 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			90,00 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			60,00 kW
28. Getriebetyp:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5,354 2 3,243 3 2,252		
28.1.1. Achsübersetzung:	4 1,636 5 1,211 6 1,000 7 0,865 8 0,717 9 0,601		
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -		
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		250 km/h
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1577 mm 2 1537 mm 3 - mm		
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	225/45 R18 095Y XL 7.5JX18H2 ET44 Klasse A C1		
Achse 2:	245/40 R18 097Y XL 8.5JX18H2 ET56 Klasse A C1		
Achse 3:			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC) 40. Farbe des Fahrzeugs:		GRAU (7)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5,2links,2rechts,1hinten (A1)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel		65,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl	2850 min⁻¹	Standgeräusch:	72,30 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2078 kg
 47.1.2. Stirnfläche: 2,230 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt cm²
 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0. f0 148,4 N 47.1.3.1. f1 0,561 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0,03073 N/(km/h)²
 47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b
 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdc: entfällt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
 48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	24,1	-	mg/km
NOx:	22,3	-	mg/km
Partikelmasse:	0,59	-	mg/km
Partikelzahl:	6,88 * 10¹⁰	-	km⁻¹
THC:	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	mg/km
THC+NOx:	28,2	-	mg/km
NH3:	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0,5000 m⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:		NOx	80 mg/km
Innersädtische RDE-Fahrt:			80 mg/km
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	37 g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	1,4 l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch	gewichtet, kombiniert	152 Wh/km	Elektrische Reichweite
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			57 km
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			Nein (N)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:		CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Gewichtet, Kombiniert:	33 g/km	1,3 l/100km	- m³/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

06.05.2021	2222	ALF000490	2	1	143/	3800	250	les-Benz
M1	AC		4772		1839			
WIK2052131G090063	3		1465		1955			
Mercedes-Benz								
204 K			33		75			2025
R211T0			1100		1380		2480	38037
CZAA0508			1100		1380			11 km
			72		2850		65	
			1800		750		5	
C 300 de			225/45		R18 095Y XL			
Mercedes-Benz			245/40		R18 097Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.								
Kombi 11mousseine								
715/2007*2018/1832AP			grau					
EUR06:WLP:AP:PI/CI: M, N1			16.07.2020		K	GA354462		
Hybr.D/E ext.auf1.								
0026	36AP	1950						
F.1/F.2:+70 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+100 b.Anh.Betr.*8atle								
riekapazität:13.5kWh*Fz 1st bei werkseitig montiert.A								
HK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo								
100 km/h gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.StVO ausgestattet								

☒ Bremsbeläge und
 Bremscheiben der Hinterachse
 erneuern (Komplettraeder
 abmontiert)
☒ Bis zum nächsten falligen Service
 (Benz Mobilio)

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Felge vorne links verschrammt glanzgedreht



Bild 17 : Felge vorne links verschrammt glanzgedreht



Bild 18 : Tür hinten links Lackierung unterhalb, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

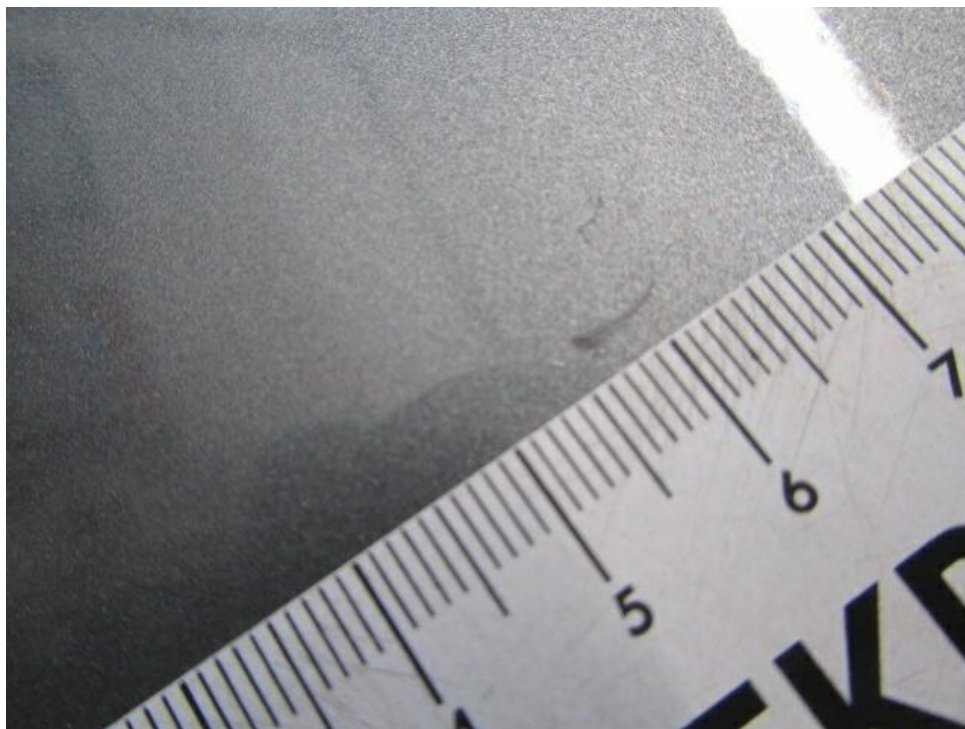


Bild 19 : Tür hinten links Lackierung unterhalb, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 24 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 25 : Felge hinten rechts verschrammt glanzgedreht



Bild 26 : Felge hinten rechts verschrammt glanzgedreht



Bild 27 : Felge hinten rechts verschrammt glanzgedreht

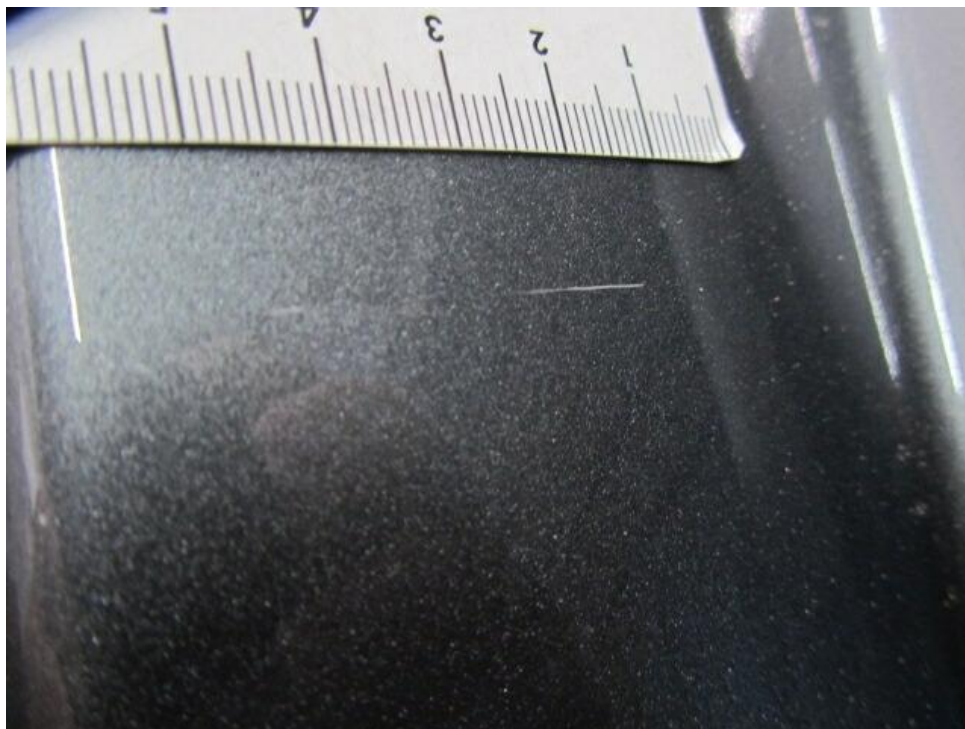


Bild 28 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 29 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht



Bild 30 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht



Bild 31 : Pannenset-Tirefit fehlt



Bild 32 : Winterradsatz Felge hinten rechts verschrammt glanzgedreht



Bild 33 : Winterradsatz Felge hinten rechts verschrammt glanzgedreht

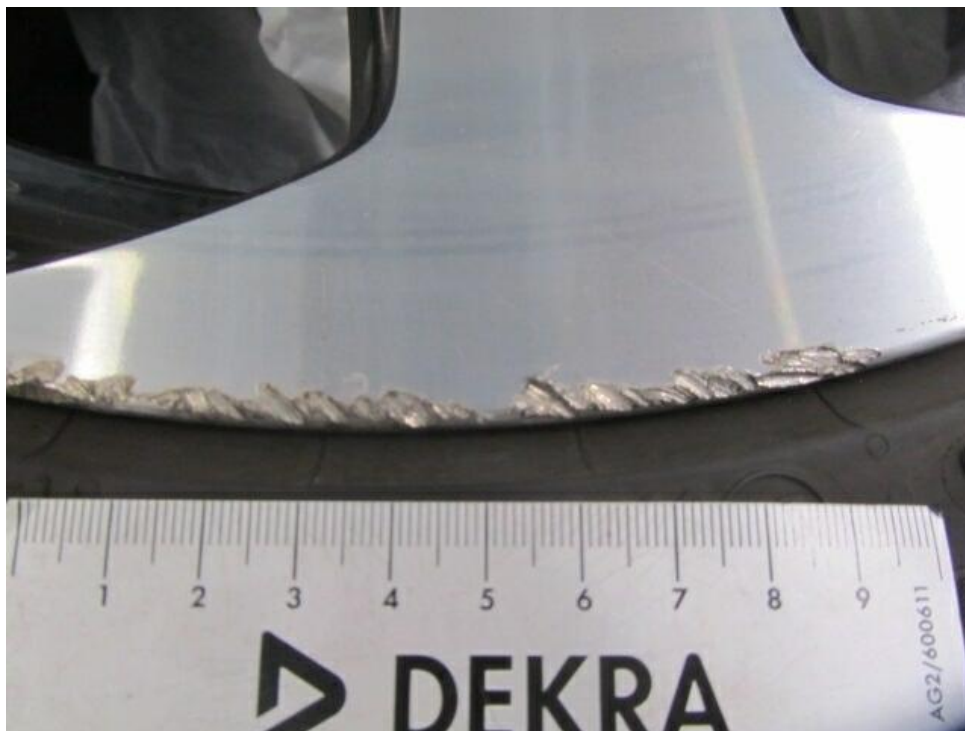


Bild 34 : Winterradsatz Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht



Bild 35 : Winterradsatz Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht



Bild 36 : Winterradsatz Felge vorne links verschrammt glanzgedreht



Bild 37 : Winterradsatz Felge vorne links verschrammt glanzgedreht

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.05.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 300 de T 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2052131G090063
HSN / TSN	2222 / ALF	Schlüssel-Nr.	10386627
Km-Stand abgelesen	179695	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 6 MO FSL	S / O	4 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 6 MO FSL	S / O	4 mm
2 links	245 / 40 R 18 97 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Ablagefach unter Ladeboden, Airbag, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar mit Fach, Armlehne im Fond mit Fach und Cupholder, Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Brems-Assistent, Aktiv, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Seitenwind-Assistent, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußgängerschutz (aktive Motorhaube), Gepäcknetz seitlich im Kofferraum links, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder schwarz, 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Komfort-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio-Zubehör: Digitales Radio, Radio: Audio 20 GPS, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Scheibenwischer mit Regensensor, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte C-Klasse, Sitze: Fondsitze klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: ISOFIX Kindersitzbefestigung mit Top Tether im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat mit HOLD-Funktion, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Vorrüstung für Fahrzeug Setup, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung, Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
298	Airbag: Fondsicherheits-Paket
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung und elektrischer Entriegelung
890	EASY-PACK-Heckklappe Lackierung: Metallic
B33	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
30P	Paket: Ablage
D2P	Paket: Advanced Park-Paket
DB2	Paket: Business PLUS
D3F	Paket: High-End Assistenzpaket
D3I	Paket: High-End Infotainment-Paket
D1K	Paket: Komfort-Paket
D1L	Paket: Licht
P49	Paket: Spiegelpaket
299	PRE-SAFE System als präventiver Insassenschutz
448	Radiozubehör: Touchpad mit Controller
R87	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
875	Scheibenwaschanlage beheizt
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11 / 2025 bei Kilometerstand 167.011

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

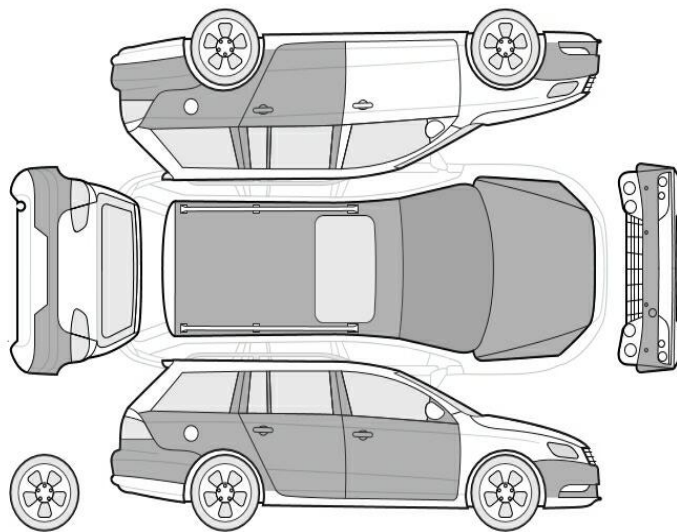

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne links verschrammt
glanzgedreht, erneuern (Bild 16, 17)
2. Felge hinten rechts verschrammt
glanzgedreht, erneuern (Bild 25, 26, 27)
3. Felge vorne rechts verschrammt
glanzgedreht, erneuern (Bild 29, 30)
4. Winterradsatz Felge hinten rechts
verschrammt glanzgedreht, erneuern
(Bild 32, 33)
5. Winterradsatz Felge vorne rechts
verschrammt glanzgedreht, erneuern
(Bild 34, 35)
6. Winterradsatz Felge vorne links
verschrammt glanzgedreht, erneuern
(Bild 36, 37)
7. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,
zerkratzt, smart repair (Bild 28)
8. Seitenteil hinten rechts, mehrfach
eingedellt, drücken (Bild 23, 24)
9. Stoßfänger hinten, mehrfach
eingedellt, instandsetzen und lackieren
mit Lackaufbau (Bild 20, 21, 22)
10. Tür hinten links Lackierung unterhalb,
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 18, 19)
11. Stoßfänger vorne Lackierung,
verschrammt, smart repair (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Winterradsatz Felge hinten links verschrammt
glanzgedreht
Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb,
Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Pannenset-Tirefit fehlt