


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002374303
Besichtigt am:	24.03.2026 11:58
Berichts-Nr:	10287844
FIN:	TMBJJ7NX5NY042107

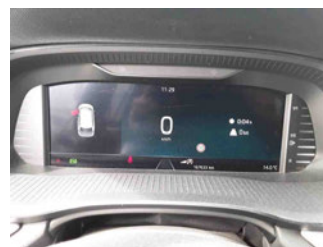Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	22.12.2021
Laufleistung:	167.633 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dämpfung hinten,Basis 1
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
D1/TI9/T1I/T3C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerknieairbag
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Head-Up Display
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling	Infotainment Columbus
	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Halter
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Mode3 Ladekabel
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Schmutzfänger
Licht & Sicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Skisack
Luxusausstattung	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multipler Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Bereifung
Navi Columbus + Web radio	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pannen-Set
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notrufsystem eCall+	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne 2. Batterie	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablagenpaket/box	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Adapter	Reise
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Zündschlüssel	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
5	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.739,88
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.297,02
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.036,90

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	210,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	189,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	316,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NX5NY042107

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

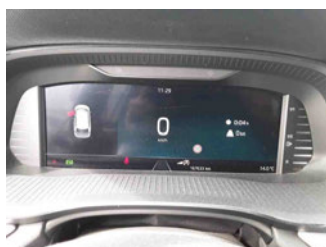

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

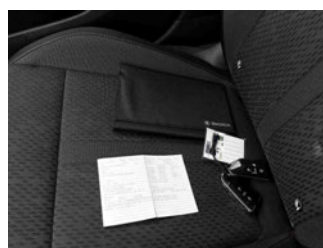

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026

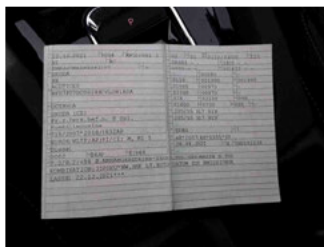

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



5 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

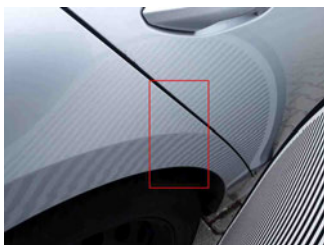



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10287844
vom: 24.03.2026


6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

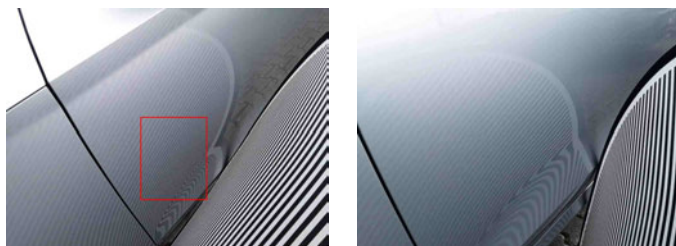

8 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

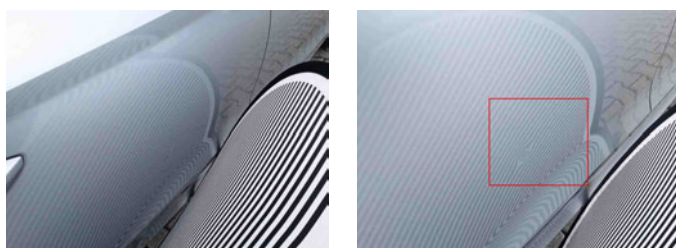

9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

