



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

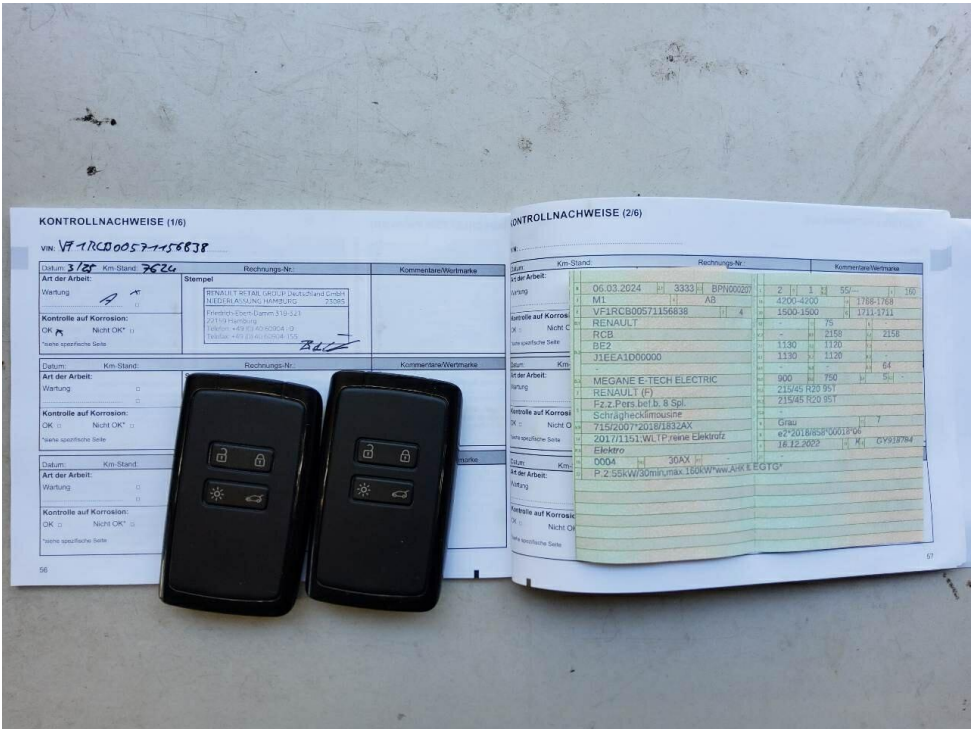


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Ladekabel

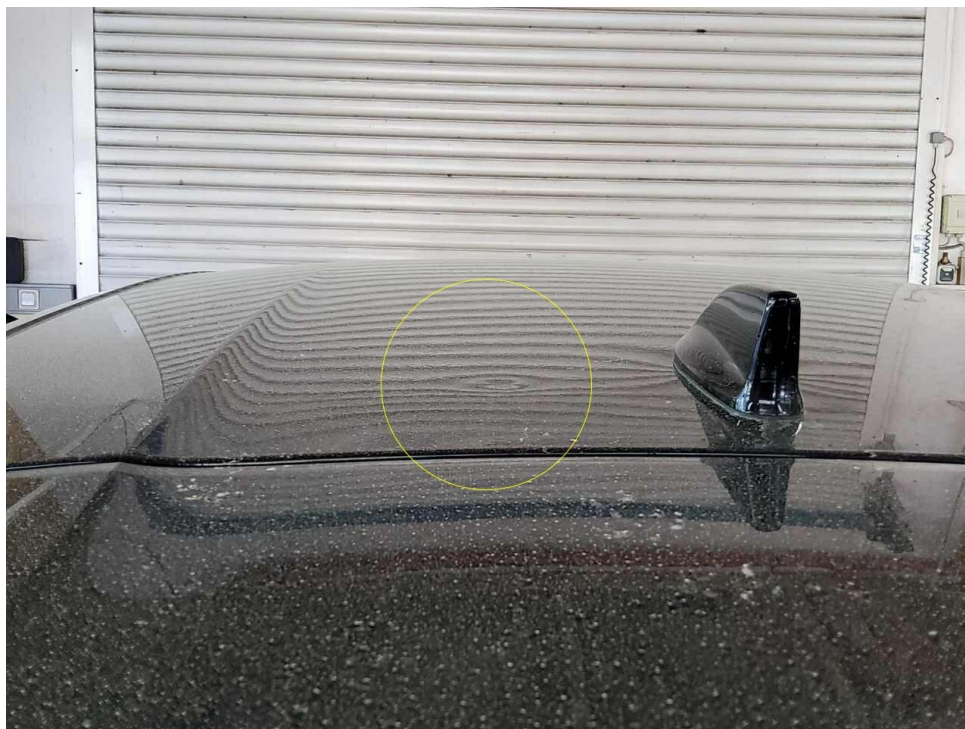


Bild 11 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 12 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

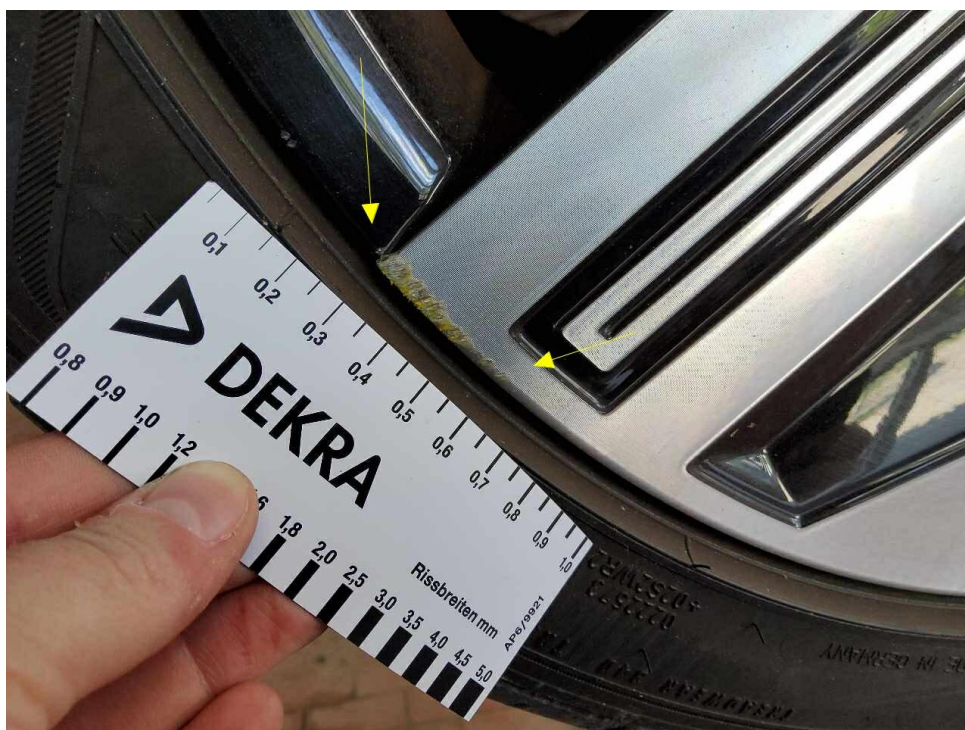


Bild 14 : Felge hinten links, verschrammt



Bild 15 : Reifen vorne links, beschädigt

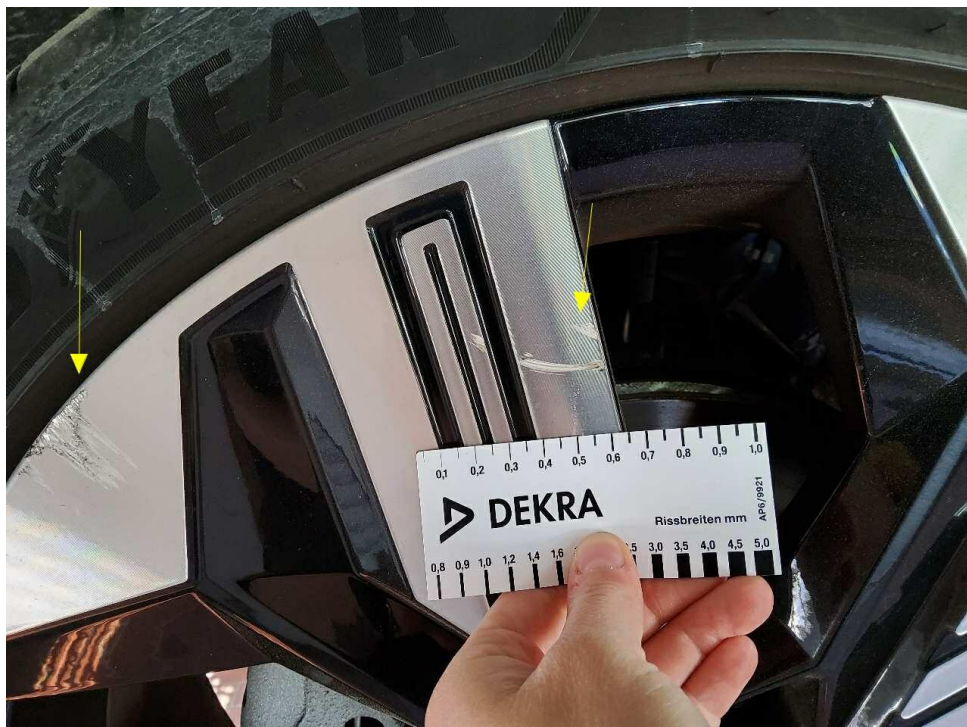


Bild 16 : Felge vorne links, verschrammt



Bild 17 : Felge vorne links, verschrammt



Bild 18 : Felge vorne links, verschrammt

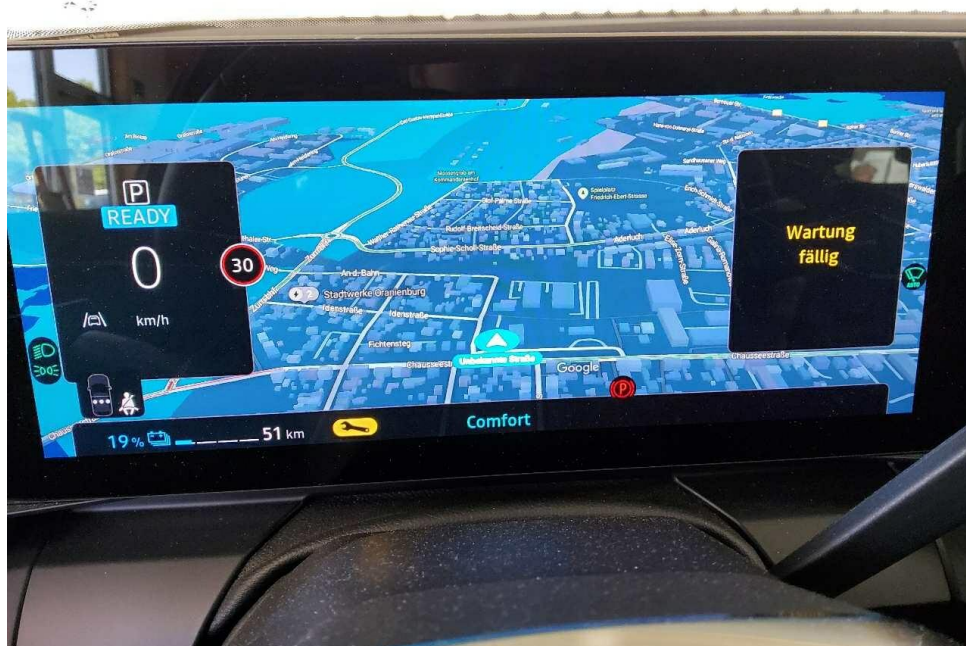


Bild 19 : Service fällig

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 18.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.03.2024	Letzte Zulassung	06.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Megane E-Tech Electric (02.2022->) / Megane E-Tech EV60 220 Iconic (60 kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RCB00571156838	HSN / TSN	3333 / BPN
DAT Europa-Code®	017201750150001	DAT Marktindex	DE001 6390
Km-Stand abgelesen	15368	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	1 / Elektromotor
Leistung (kW)	55	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic / BIYWU
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S /S	4 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S /O	4 mm
2 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S /O	4 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung


Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, 2-Farben-Lackierung Metallic, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armaturenbrett Kunstleder, Ausstattungs-Niveau EA4 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Ausstattungs-Paket: Harman-Kardon, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 160 kW (cont. 55 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmoduswechsler), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungssensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 60 kWh, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Kunstleder, schwarz, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 7x20 (Enos), Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mittelkonsole mit Ablagefach, Nebelscheinwerfer, Reifen 215/45 R20 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Schnellladefunktion 22 kW (AC), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Stoßfänger mit goldenen Akzenten, Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 30.03.2025 bei Kilometerstand 7.624
nächste Wartung:	am 30.03.2026 bei Kilometerstand 22.624

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

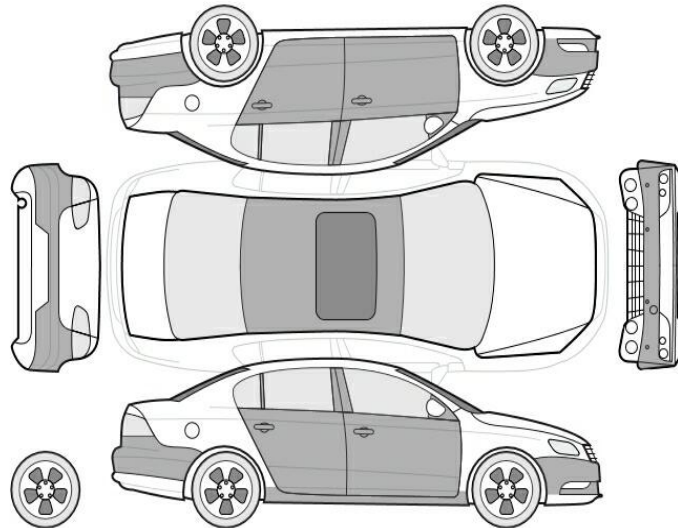

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 14)
2. Felge vorne links, verschrammt, erneuern (Bild 16, 17, 18)
3. Service fällig, erneuern (Bild 19)
4. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)
5. Dach, eingedellt, drücken (Bild 11)
6. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Seitenschweller rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	4 mm	SS
Legende		S/ Sommer /S Schaden /O Original