

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0002071116

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8EP6N1039900		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Blau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	05/2028
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Elegance	Laufleistung abgelesen	150.964 km
Erstzulassung	31.05.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.955 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/55 R17 101Y	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/55 R17 101Y	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/55 R17 101Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/55 R17 101Y	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H M+S	3 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H M+S	3 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H M+S	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 04.05.2026 bei km 148.125.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heck	Ja	
Stoßfänger hinten	Ja	
Frontscheibe	Ja	

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Zwei der beiliegenden Reifen weisen eine Profiltiefe unterhalb des geforderten Mindestmaßes auf. Ein Austausch der Reifen wird empfohlen.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
Bluetooth Audio-Streaming	Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Einsteigsleisten mit Schriftzug
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistent-System: Abstandswarner	Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistent-System: Fußgängererkennung
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Kindersicherung
Klimaautomatik 2-Zonen	Luftfeuchtesensor
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)
Kühlergrill mit Chromrahmen	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	LM-Felgen
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Nebelscheinwerfer LED
Parkpilotensystem vorn und hinten	Reifendruckwarner
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben geräuschkämmend
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Voll-LED (IntelliLux)	Leuchtweitenregelung automatisch
Abbiegelicht	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
---	---

Sonderausstattung

Charging-Paket	USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Innovations-Paket 2	Head-up-Display
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	Technologie-Paket Park & Go
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel mit Umfeldleuchte
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	Rückfahrkamera (digital)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Winter-Paket 2	Sitz-Paket
Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)	Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion
Sitz vorn links mit Massagefunktion	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Sitzheizung vorn	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1025,85 €	461,63 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	806,95 €	450,86 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29)	811,66 €	365,25 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 17, Bild 18)	80,00 €	80,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 16)	75,74 €	0,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 30, Bild 31, Bild 32, Bild 33, Bild 34, Bild 35)	6383,84 €	6383,84 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	9.503,08 €
Minderwert	8.060,62 €
Händlereinkaufspreis	3.225,00 €
Händlerverkaufspreis	4.125,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 08.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

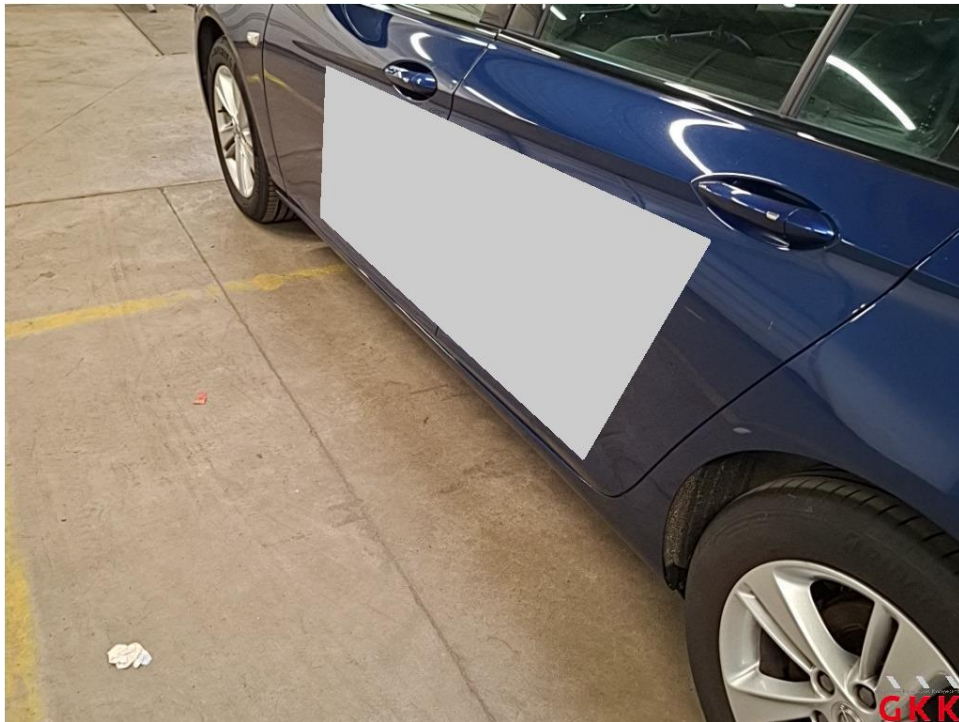


Bild 17 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 20 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 22 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

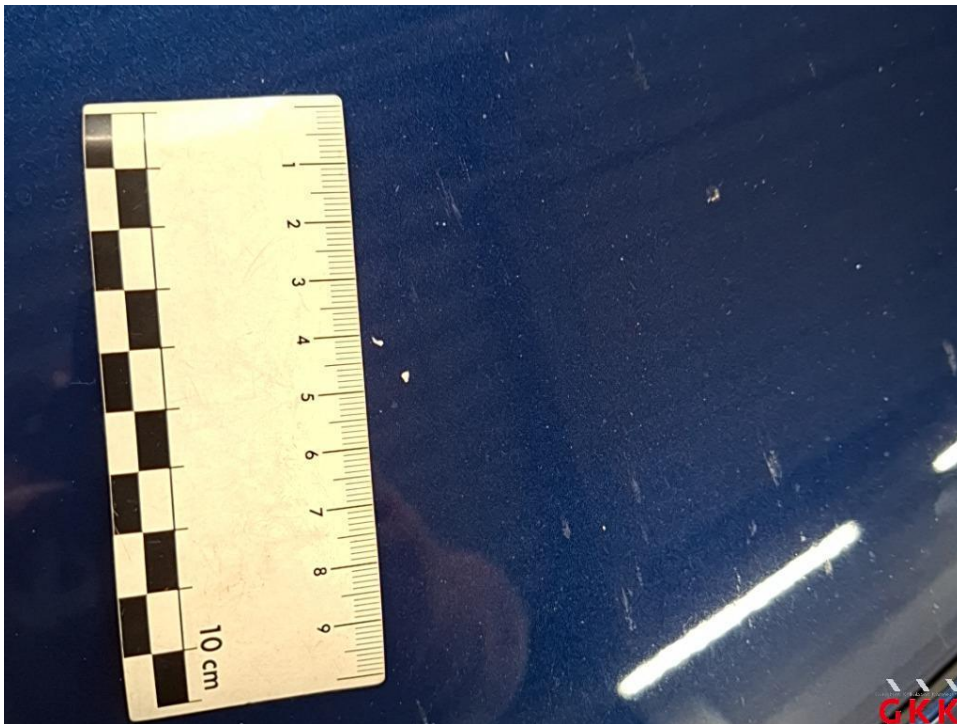


Bild 24 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

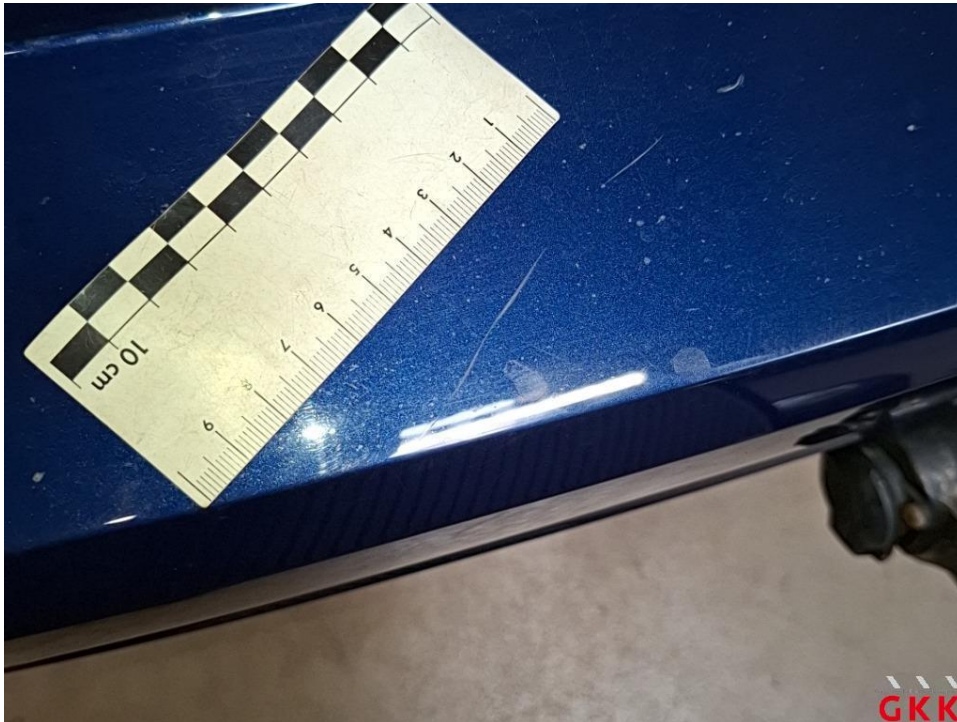


Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

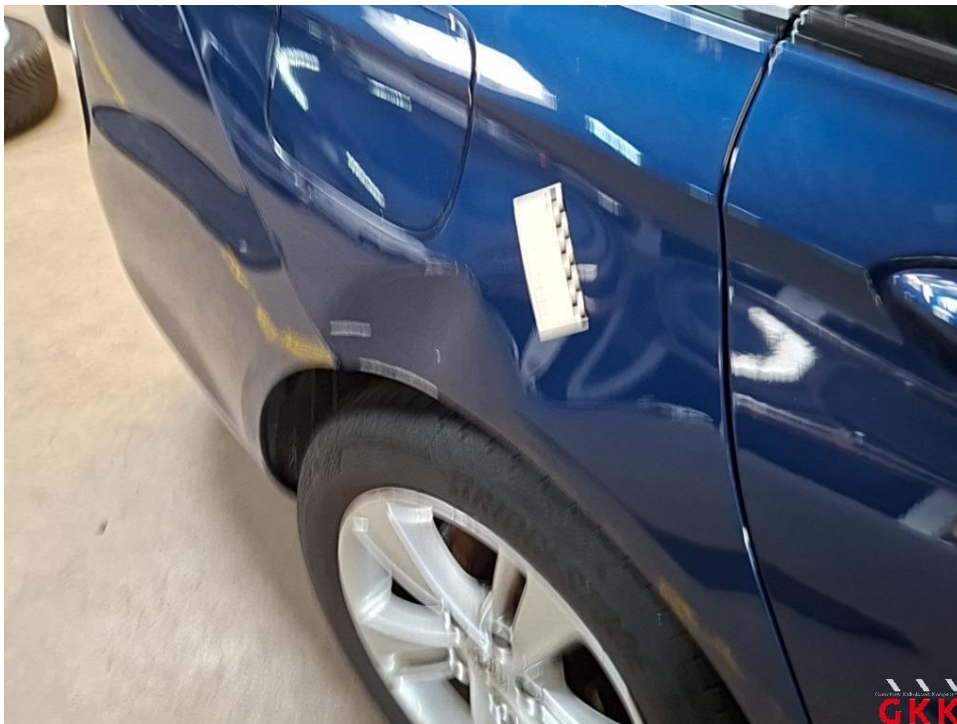


Bild 32 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 34 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36

Fotoanlage



Bild 37