

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002388999
Besichtigt am: 21.04.2026 15:28
Berichts-Nr: 10476642
FIN: WVVZZZ3CZPE077110

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	08.08.2023
Laufleistung:	140.125 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelton-Signalhorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Drehstromgenerator 140 A
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
8 Lautsprecher	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Heckklappe
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung in Textil
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Business	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel in Mistralgrau	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kategorie 0
Dämpfung hinten, Basis 1	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kindersicherung
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar,
Massagiefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

Schaltgetriebe MQ350
Schalthebelknopf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren
6	Außenspiegel Gehäuse links	Deformiert	Ersetzen
7	Tür hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Alufelge hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	269,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	198,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE077110

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

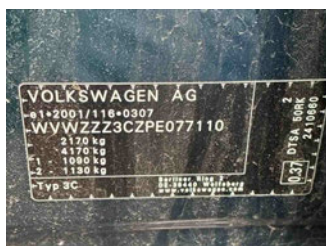

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

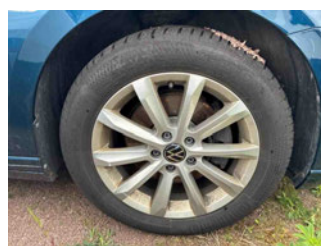

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

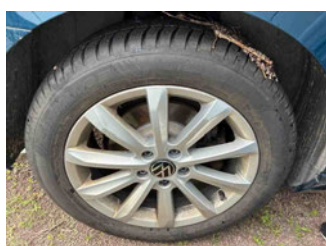

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

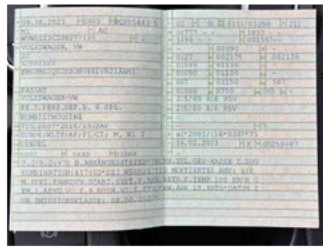

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

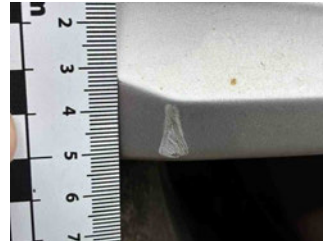

2 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

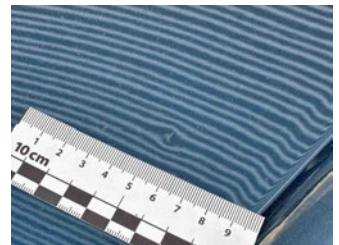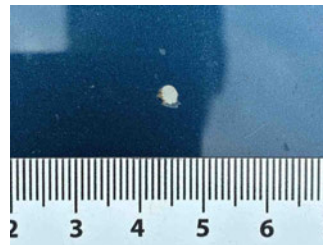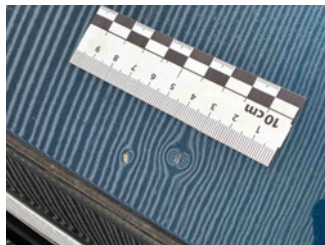


3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Lackieren

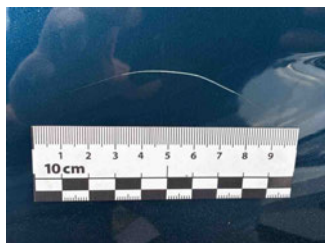



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476642
vom: 23.04.2026


6 - Außenspiegel Gehäuse links - Deformiert - Ersetzen



7 - Tür hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



8 - Alufelge hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung

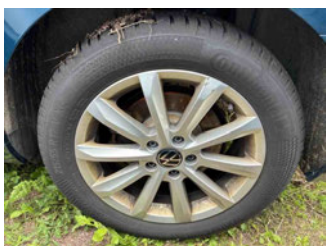

FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

