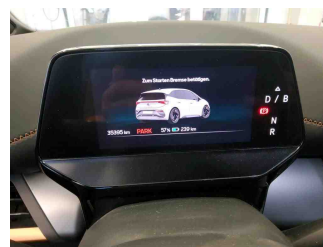


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002584884
Besichtigt am:	31.07.2026 10:42
Berichts-Nr:	11109920
FIN:	VSSZZK11SP002680

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ATL
Erstzulassungsdatum:	09.08.2024
Laufleistung:	35.395 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vapor-Grau
Farbe Dach:	Vapor-Grau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	727 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

19"-Ganzjahresreifen + 19"-Leichtmetallräder "Typhoon",
bearbeitet, in Kupfer

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht

Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e)
seitlich

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Car2X High Variante

Climatronic, FCKW-frei

Cockpit Infotainment (Ausführung 2) (Gen2)

CUPRA Connect Plus - 3 Jahre

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 2)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-
Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dynamiklenkung

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 170KW Grundmotor ist:
N06/N07/T1R/TB7/N22

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk

Ganzjahresreifen 215/50 R19 93T / EU
(Polymerbeschichtung)

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Heckantrieb

Hochvolt-Batterie 63 kWh (brutto)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kurzheck Born

Ladedose Combo 2 (EU)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer

LED-SBBR-Leuchte

Leichtmetallräder 7 1/2J x 19

Lendenwirbelstütze, pneumatisch einstellbar beidseitig

Linkslenker

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)

Mit prädiktiven Speedlimiter (pLIM)

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Scheibenbremsen vorn
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Mit UNECE CS&SU	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Mittelkonsole	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
o.b.Abgas	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Anhängavorrichtung	Sitzeinstellung, elektrisch, für beide Vordersitze
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Softwareverbund Ausführung 3 UN-ECE
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sonderpreis
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sondersteuerung
Ohne Fußmatten	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Individualeinbau	Sprachsteuerung
Ohne Ladeboden	Spurhalteassistent
Ohne Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Stabilisator vorn
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Standard-Klimazonen
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	Stoßfänger Sport
Ohne Sonderspezifikationen	Supersportlenkrad, beheizbar
Ohne Spurwechselassistent	TECH M ohne SAFE-Verriegelung
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Trommelbremsen hinten
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Überführungsausrüstung	Typrüfland Deutschland
Ohne Zusatz-/Standheizung	Typzeichen und Firmenemblem
Ohne zusätzliche Bereifung	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vorbereitung Alcohol Interlock
Pan-European-eCall	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
PILOT M	Wired & Wireless App-Connect
Plattformgruppenklasse 1	Zellmodul L
Preisnachlass-Paket	
Premium-Ausstattung eBOOST	
Privacy: Getönte Seitenscheiben	
PROTECT -Alarm-	
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalensitze in Stoff "Dinamica" in Grau	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
6	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Innenraum	Tierhaare	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZK11SP002680

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

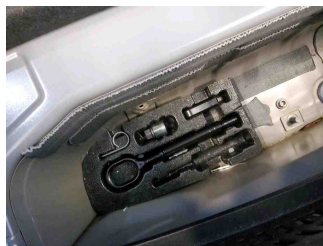

Equipment - Bordwerkzeug

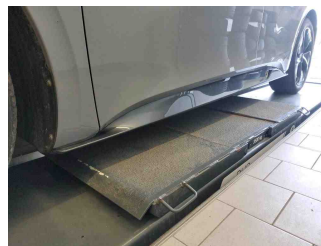

Seitenansicht - Schweller links

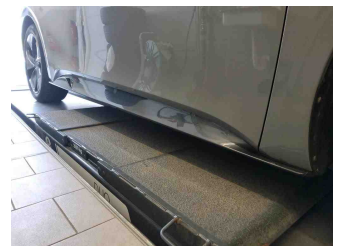

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

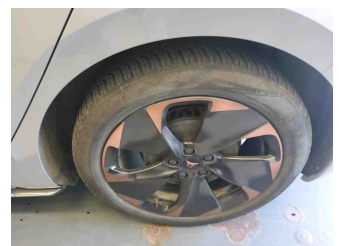


Räder - Rad montiert hinten
links

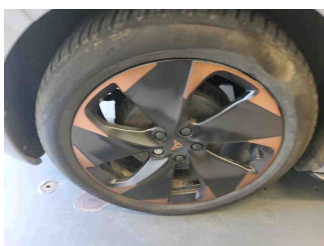


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

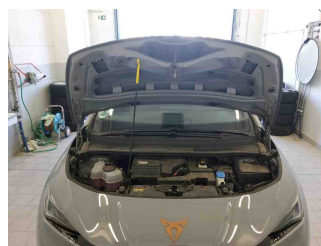


Fahrzeug - Motorraum offen

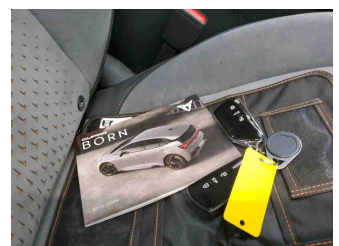


Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Berichts-Nr: 11109920
vom: 31.07.2026

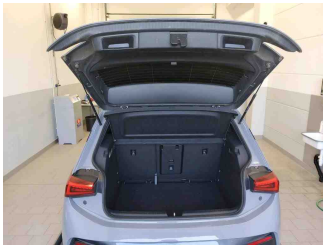


Innenraum - Kofferraum

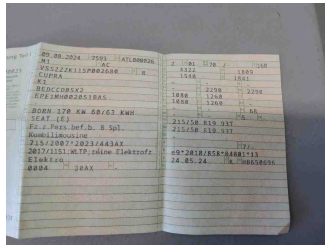

Fahrzeug - abgegebene ZB1

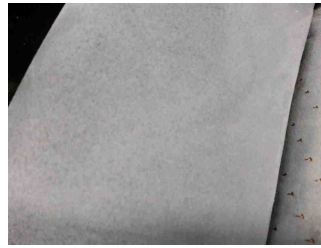

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

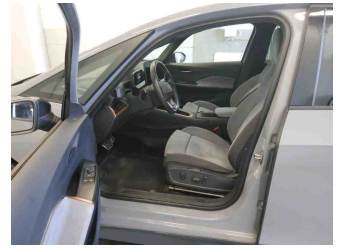

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

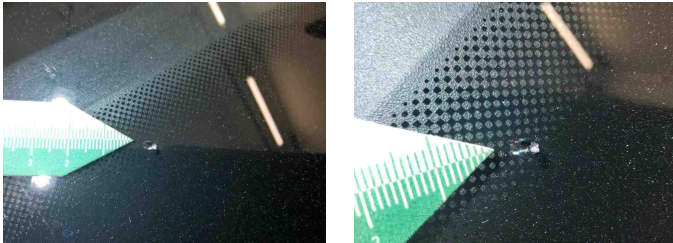

2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

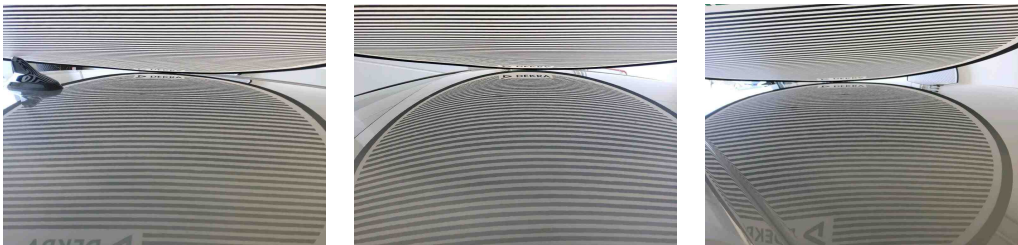


3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

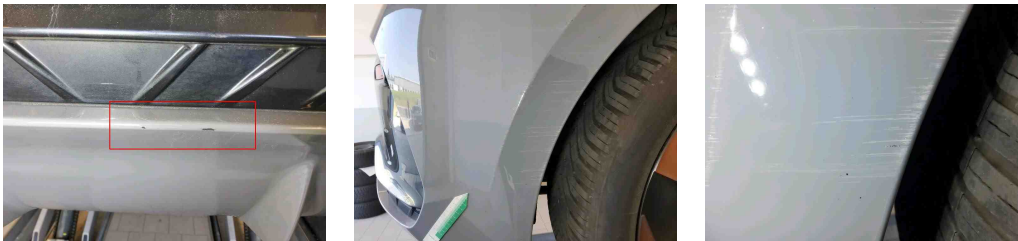

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

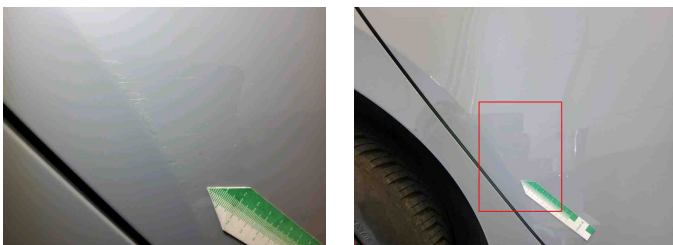

6 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Innenraum - Tierhaare - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen

