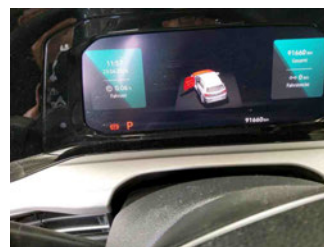


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002423922
Besichtigt am:	23.04.2026 12:45
Berichts-Nr:	10481441
FIN:	WVWZZZCDZNW176369

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNY
Erstzulassungsdatum:	01.04.2022
Laufleistung:	91.660 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Bergamo" 7,5 J x 18in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
6+1 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Differenzialsperre XDS
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Autobahnlicht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bergamo 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 225/40 R 18	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Heckspoiler
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Innenspiegel abblendbar
Car2X	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Allergen-Filter	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Komfortausstattung	Ohne Head-Up Display
Komfortsitze vorn	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lichtassistent
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
LED-Rückleuchten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Scheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Mit Individualeinbau	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus.Zierleisten
Mittelkonsole	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zusätzliche Bereifung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/40 R 18
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dachreling	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dynamic Drive Control	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Life"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steuerung - Mobile Onlinedienste 48/21

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.641,05
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.641,05

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDZNW176369

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

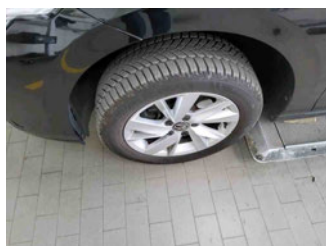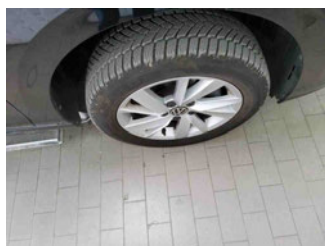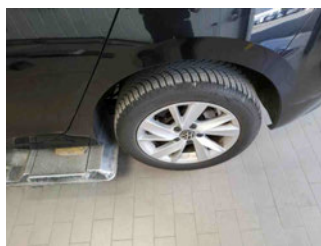
 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

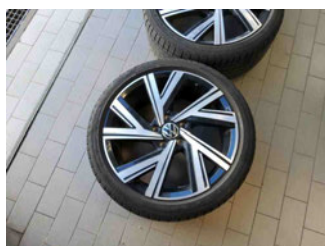 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

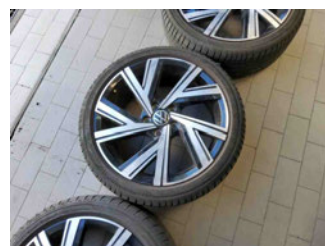

Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug

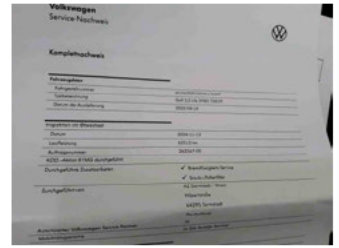

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren

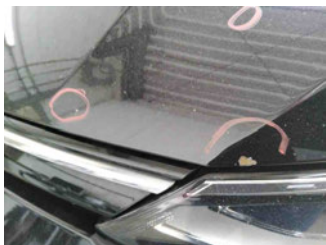

2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Gebrochen - Ersetzen und lackieren



3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

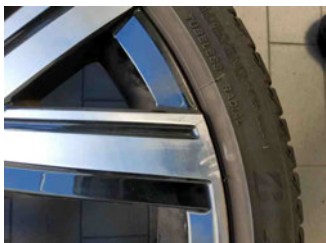

4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

