



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Wartungsnachweis Serviceheft



Bild 8 : Wartungsnachweis Serviceheft



Bild 9 : Wartungsnachweis Serviceheft

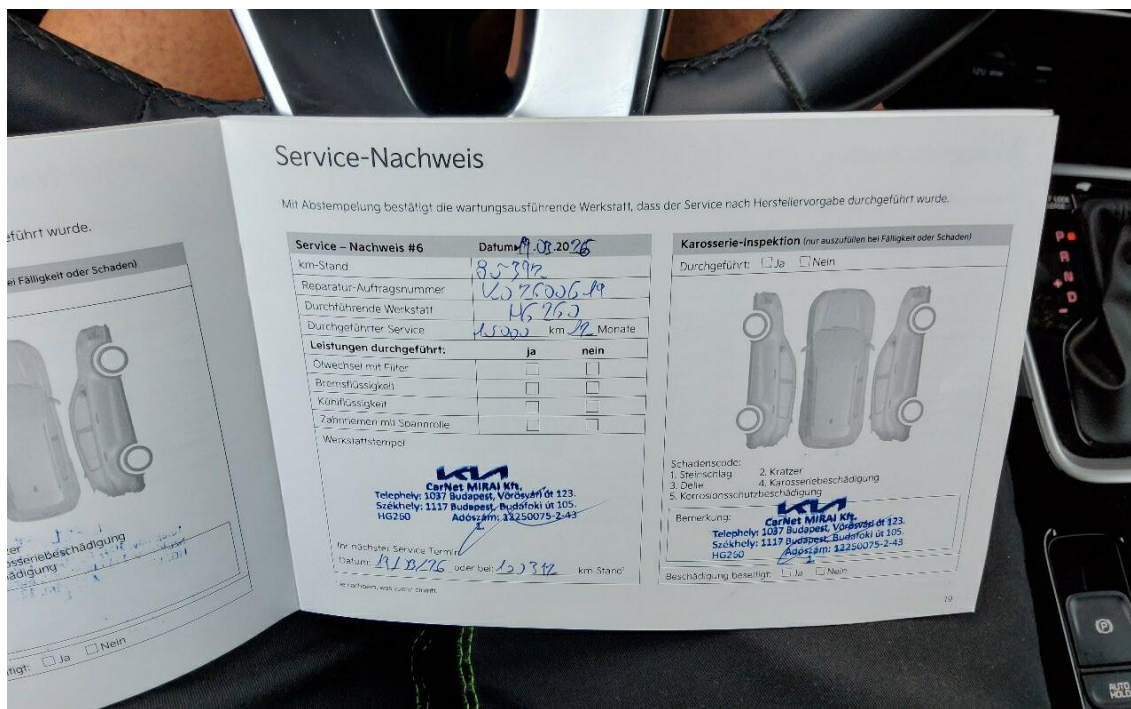


Bild 10 : Wartungsnachweis Serviceheft



Bild 11 : Motorraum

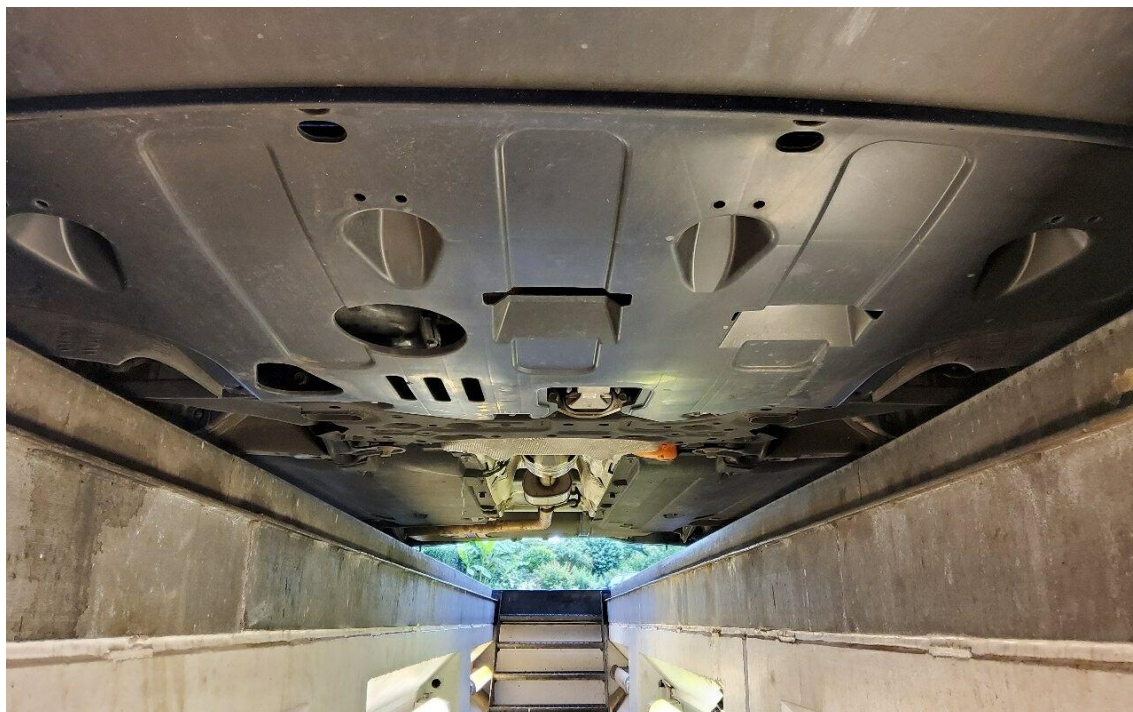


Bild 12 : Unterboden



Bild 13 : Kofferraum



Bild 14 : Pannenset



Bild 15 : Reifenfülldichtmittel

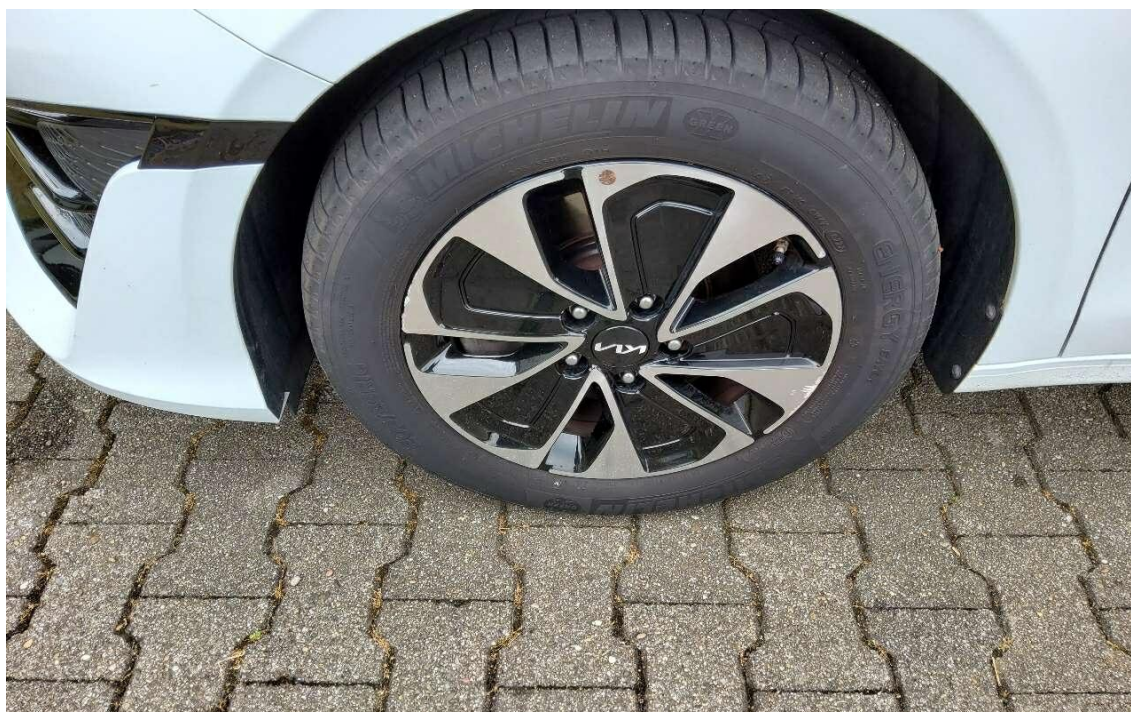


Bild 16 : Fahrbereifung



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 18 : Stossfänger vorne rechts Blende zerkratzt,



Bild 19 : Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 23 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

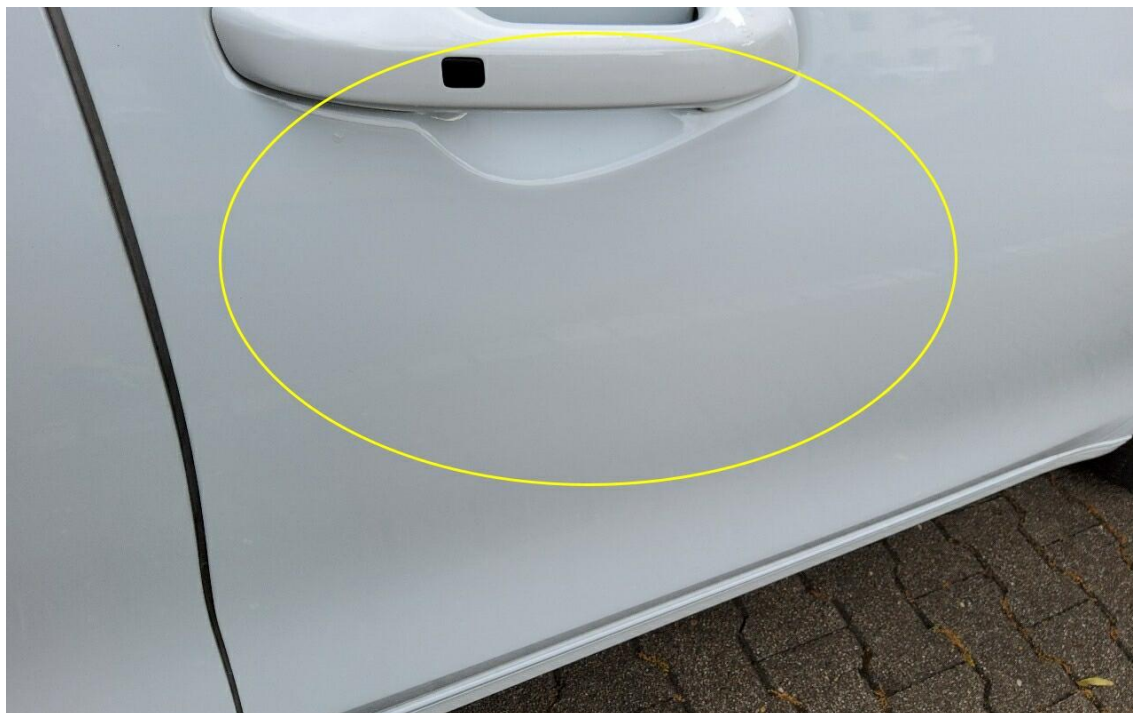


Bild 25 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 26 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 27 : Glanzgedrehte Alufelge vorne links, verschrammt



Bild 28 : Glanzgedrehte Alufelge vorne links, verschrammt



Bild 29 : Glanzgedrehte Alufelge hinten links, verschrammt optische Wertminderung



Bild 30 : Glanzgedrehte Alufelge hinten rechts, verschrammt optische Wertminderung



Bild 31 : Glanzgedrehte Alufelge vorne rechts, verschrammt

DEKRA Automobil GmbH
Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg
Gündlinger Str. 22
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 45206-0
Fax 0761 / 475508
E-Mail freiburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Angelo Di Filippo
Tel. direkt 0761 45206-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

V HH9000

FIN

U5YH581AGNL026506

Vertragsnummer	26944172
Auftragsnummer	ELSRM004872
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	29.06.2026, elektronisch
Besichtigung	01.07.2026 um 08:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.974,79 EUR	10.680,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.672,27 EUR	12.700,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.07.2026 um 08:15 Uhr durch Herrn Angelo Di Filippo bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 290 µm bis 310 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Angaben zur Fahrzeugausstattung unverbindlich,

Zum Besichtigungszeitpunkt nur ein Fahrzeugschlüssel vorgelegt,

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

3B Scientific GmbH, Steinfelsstraße 5, 08248 Klingenthal
V HH9000
23.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) / Ceed 1.6 Plug-in Hybrid Vision (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2234 / ABD
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH581AGNL026506
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Cararaweiss
Lackierung	Uni / WD
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	77 kW / 1580 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	93.312

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling, Dachspoiler, Eco-Paket, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 6,5x16, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (16 / 20 A), Laderaumboden variabel, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter,

Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer, Plug-in Hybrid, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifen-Reparaturset, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Carrara-Weiß, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage (ISG), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED hinten, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Komfort-Paket, Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 104 kW) Hybrid, Navigations-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 19.03.2026 bei Kilometerstand 85.372.

Daten der letzten Wartung vom Serviceheft übernommen,

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne rechts Blende zerkratzt, (Bild 18); Glanzgedrehte Alufelge vorne links, verschrammt, erneuern (Bild 27, 28); Glanzgedrehte Alufelge hinten links, verschrammt optische Wertminderung (Bild 29); Glanzgedrehte Alufelge hinten rechts, verschrammt optische Wertminderung (Bild 30); Glanzgedrehte Alufelge vorne rechts, verschrammt, erneuern (Bild 31); Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair; Tür vorne rechts, eingedellt, drücken; Tür vorne links, eingedellt, drücken; Lackvorbereitung;

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel fehlt,

Fahrzeugschlüssel vom Kunde zur Besichtigung nicht mitgenommen,

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Angelo Di Filippo

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
mGApp Zusatzdokument
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **V HH9000** **FIN** **U5YH581AGNL026506**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.06.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) / Ceed 1.6 Plug-in Hybrid Vision (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH581AGNL026506
HSN / TSN	2234 / ABD	DAT Europa-Code®	014250260320001
DAT Marktindex	DE003 6275	Km-Stand abgelesen	93312
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	77
Hubraum (ccm)	1580	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Cararaweiß / Uni / WD		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 01.07.2026 (Besichtigung 01.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		34.990,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.580,32 EUR
Listenneupreis gesamt		36.570,32 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		17.713,15 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 50000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 93312 / 43312		
Laufleistungskorrektur	-	2.993,53 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	73,60 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		14.793,22 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	230,41 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		15.023,63 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	38,01 EUR
Zwischensumme I		14.985,62 EUR
Zwischensumme II		14.985,62 EUR
Reparaturkosten (mit 220,32 EUR MwSt.)	-	1.379,93 EUR
Fehlende Teile (mit 145,93 EUR MwSt.)	-	914,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.026,41 EUR MwSt.)	12.700,00 EUR	12.691,70 EUR
Handelsspanne (mit 322,46 EUR MwSt.)	2.020,00 EUR	2.019,61 EUR
Händlerereinkaufswert DAT (mit 1.703,95 EUR MwSt.)	10.680,00 EUR	10.672,09 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
83504	Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 104 kW)				
	Hybrid	0,00*			0,00
1505	Komfort-Paket	390,32*			56,91
4415	Navigations-Paket	1.190,00*			173,50
Summe Sonderausstattung		1.580,32			230,41 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Stossfänger vorne rechts Blende zerkratzt, (Bild 18)	142	42.28	-60,04
2. Glanzgedrehte Alufelge vorne links, verschrammt, erneuern (Bild 27, 28)	493	42.28	-208,44
3. Glanzgedrehte Alufelge hinten links, verschrammt optische Wertminderung (Bild 29)	50	100	-50,00
4. Glanzgedrehte Alufelge hinten rechts, verschrammt optische Wertminderung (Bild 30)	50	100	-50,00
5. Glanzgedrehte Alufelge vorne rechts, verschrammt, erneuern (Bild 31)	493	42.28	-208,44
6. Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau	97	42.28	-41,01
7. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair	62	100	-62,00
8. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair	125	100	-125,00
9. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken	125	100	-125,00
10. Tür vorne links, eingedellt, drücken	250	100	-250,00
11. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.087		-1.379,93 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Fahrzeugschlüssel fehlt,	914	100	-914,00
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	914		-914,00 EUR

Der Sachverständige
Angelo Di Filippo

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.