

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	22.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG		
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11		
Besichtigungsdatum	03.07.2026		
Referenznummern	0002077251		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	VF1RCB00371450884		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Black-Pearl / Metallic
Hersteller	Renault	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Megane E-Tech Electric Techno	Laufleistung abgelesen	91.192 km
Erstzulassung	10.07.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Reduktionsgetriebe / 1	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung	55 kW	Max. Leistung	160 kW
Ladestecker		Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/45 R 20 95T	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/45 R 20 95T	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/45 R 20 95T	3 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/45 R 20 95T	3 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	195/60 R 18 96H M+S	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	195/60 R 18 96H M+S	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	195/60 R 18 96H M+S	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	195/60 R 18 96H M+S	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 12.06.2025 bei km 61.093.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung
Anti-Blockier-System (ABS)	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
Außenspiegel schwarz hochglänzend	Dachantenne im Haifischflossen-Design
Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera	Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion
Elektr. Bremskraftverteilung	Elektromotor 160 kW (cont. 55 kW)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Abstandswarner
Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
Geräuschsimulator (Außensound)	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	Getriebe für Elektrofahrzeug
Heckscheibe heizbar	HV-Batterie 60 kWh
Induktionsladeschale für Smartphone	Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps)
6 Lautsprecher	Sprachsteuerungs-System
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Innenausstattung: Stoff, grau
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
Kombiinstrument digital	Kopfstützen hinten
Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)	Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
Lenkrad (Leder)	Lenkrad heizbar
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	Licht- und Regensensor
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Mittelkonsole mit Ablagefach	Nebelscheinwerfer
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision)
Schnellladefunktion 22 kW (AC)	Seitenairbag vorn
Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Anthrazit-Schwarz	Sitze vorn höhenverstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Sitzheizung vorn
Tagfahrlicht LED	USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten
USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn	Verglasung hinten stark abgedunkelt
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung

Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19)	618,95 €	402,32 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29)	748,67 €	486,64 €
Kotflügel vorne rechts Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, lackieren (Bild 16, Bild 17)	215,43 €	140,03 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	552,53 €	359,14 €
Heckklappe unterhalb, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27)	721,43 €	468,93 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) BEV, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	79,83 €	79,83 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	319,04 €	319,04 €
Inspektion groß BEV Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	432,25 €	432,25 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 488,78 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.688,13 €
Minderwert	2.688,18 €
Händlereinkaufspreis	11.850,00 €
Händlerverkaufspreis	13.900,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 06.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

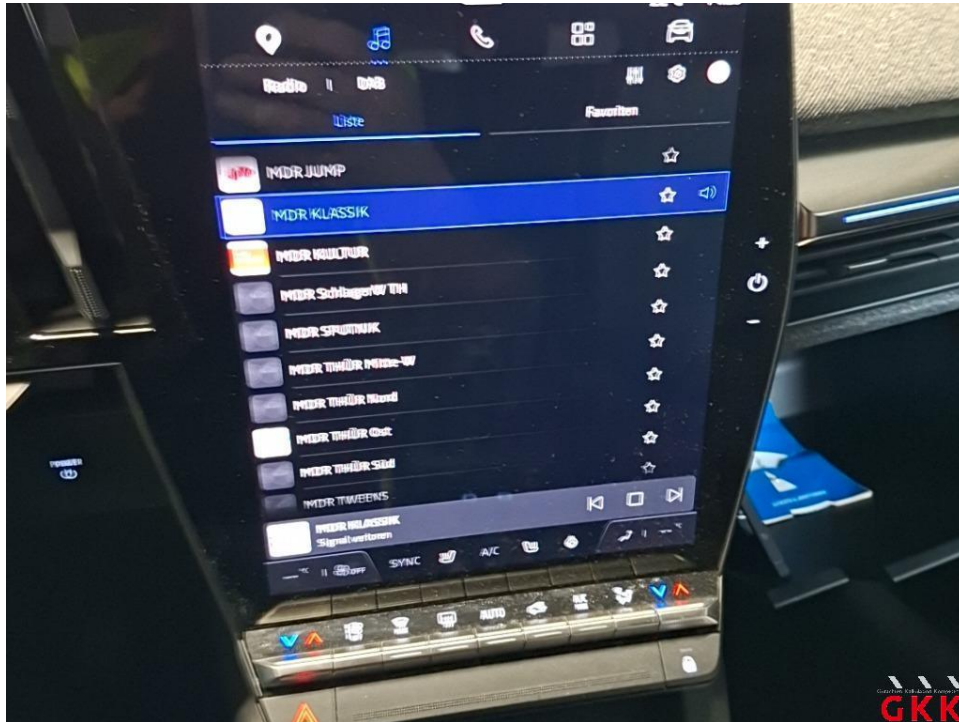


Bild 11

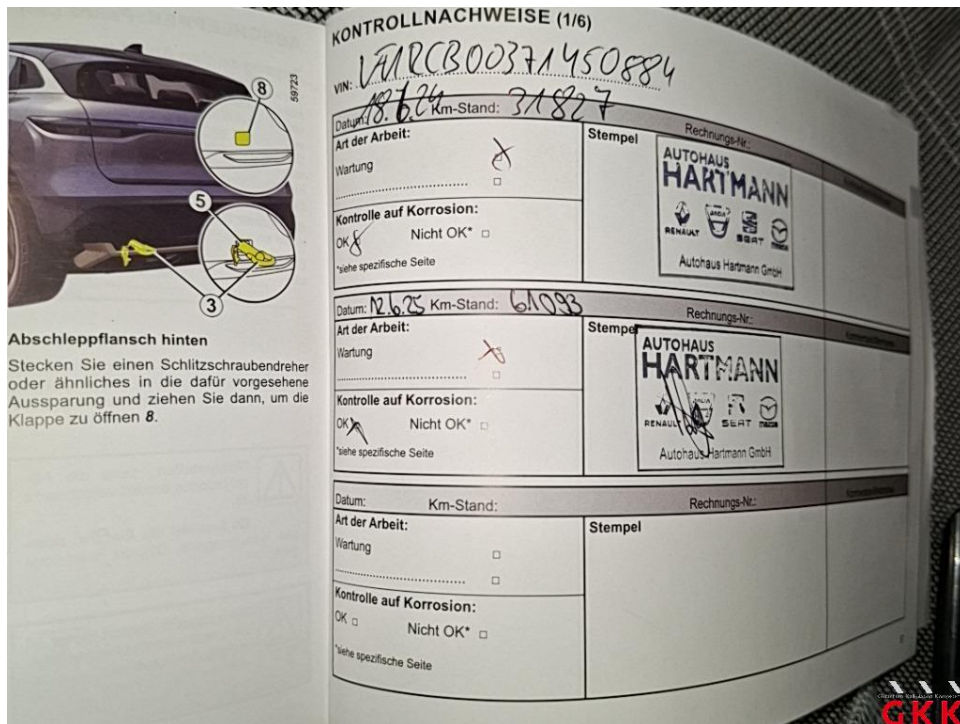


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

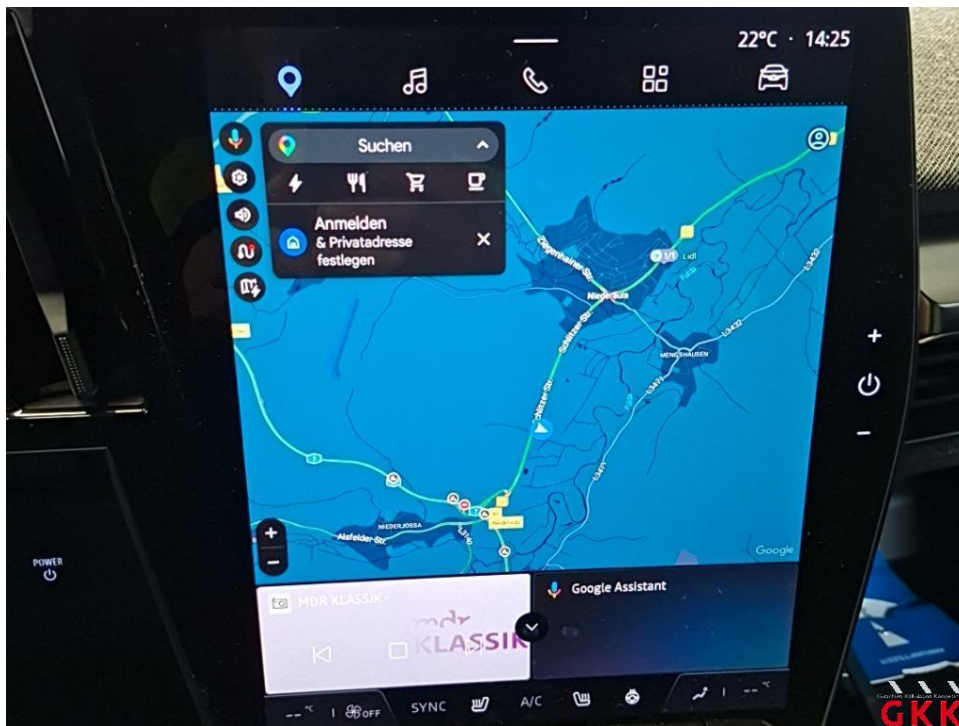


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Kotflügel vorne rechts, Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Kotflügel vorne rechts, Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, lackieren



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 22 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26 Heckklappe, unterhalb, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Heckklappe, unterhalb, verkratzt, lackieren



Bild 28 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 30