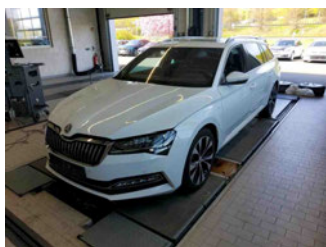
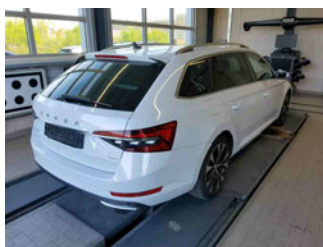


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002431456
Besichtigt am:	28.04.2026 11:00
Berichts-Nr:	10506643
FIN:	TMBLR7NP5P7050329

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AWC
Erstzulassungsdatum:	11.05.2023
Laufleistung:	194.939 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz-Formhimmel in schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"REAR VIEW CAMERA MID"

"SMART LINK" (drahtlos für Apple)

"SOUND SYSTEM CANTON"

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung

2x USB vorne + 2x USB hinten

3 Schlüssel

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung, schwenkbar

Anhängerkupplung, schwenkbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausstattungsstufe - L&K

Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Beifahrersitzverstellung vom Fond

Belüftete Vordersitze, L&K

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Amundsen

Chrom-Paket (Ausführung 2)

Chromrahmen um die Seitefenster

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel schwarz

Dachreling, eloxiert

Dachspoiler

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekorleiste Piano Black mit Ambiente- Beleuchtung

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -

-

El. einst. Vordersitze mit el. Lenden- -wirbelstützen, Fahrersitz mit Speicher,Beifahrersitzverstellung vom Fond

Elektrische Zusatzheizung

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniesairbag

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibenheizung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Notrufsystem eCall+
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klimakomfortscheibe	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfort Plus	Ohne Feuerlöscher
Komfortsitze vorn	Ohne Garagentoröffner
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitz
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Müdigkeitserkennung
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "PROPUS AERO" 8Jx18" schwarz glanzgedreht	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Uhr
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Matrix-Beam	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Halter	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Panorama Schiebedach PSD
Mittelarmlehne vorn	Panorama Schiebedach PSD
Mittelkonsole	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Motorenstart Standard	Preisstützung
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netzprogramm	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitliche Exterieur Chromleisten + Einstiegsleisten
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbelüftung vorn
 Sitzbezüge in Leder
 Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
 Memory
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stahlnotrad-platzsparend
 Stahlnotrad-platzsparend
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Komfort
 Textilfußmatten
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 TOP LED Rückleuchte
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transport
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden
 + Organisier + Alu-Querträger
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der 5. Türen (nur in der
 Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
 Funktion inkl. Welcome Effekt
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus. Warnleuchten (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	2,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	2,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLR7NP5P7050329

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

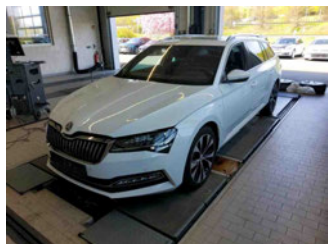


Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

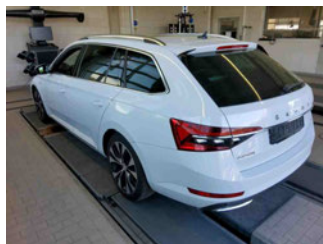

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

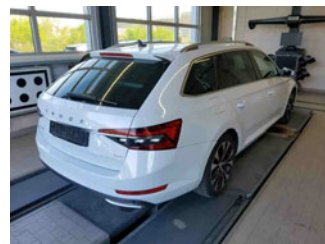

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair

