

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002309687
Besichtigt am: 26.02.2026 10:33
Berichts-Nr: 10128473
FIN: VSSZZZKM4RR047881



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARO
Erstzulassungsdatum:	08.12.2023
Laufleistung:	18.548 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	"Nevada" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.800 KM

» Fahrzeugausstattung

18"-Ganzjahresreifen auf 18"-Leichtmetallrädern, in Sport-Schwarz/Silber matt	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	-
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einparkhilfe (Servolenkung)
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Einton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtassistent
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (59Ah) EFB+	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	FULL LINK
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug	Ganzjahresreifen 245/45 R18 96W (Polymerbeschichtung)
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
DC/DC Wandler 3,0 KW	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dekor-Einlagen für Konsole	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dynamiklenkung	Klimakomfortscheibe

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10128473
 vom: 27.02.2026

Komfort-Sportausstattung Formentor	Ohne Mode3 Ladekabel
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Navigationsgerät
Kompensor Ausf. 1	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonderspezifikationen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Spurwechselassistent
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Steckdose
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Optionsinfotainment (MIB3)
MPV Formentor	Pan-European-eCall
Müdigkeitserkennung	Pannen-Set
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückfahrkamera
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne CD/DVD für Navigation	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn
Ohne Fußmatten	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Head-Up Display	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Individualeinbau	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn

Zierleisten schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10128473
vom: 27.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10128473
vom: 27.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
5	Zündschlüssel	Verschlissen	Ersetzen
6	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10128473
vom: 27.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM4RR047881

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

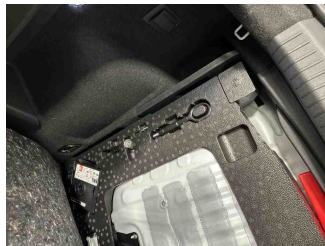

Equipment - Bordwerkzeug

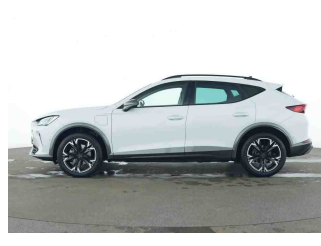


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

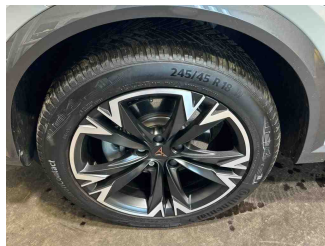

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

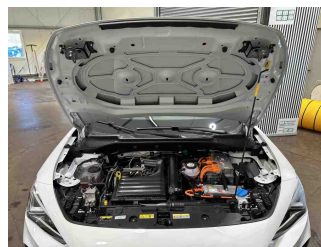

Fahrzeug - Motorraum offen

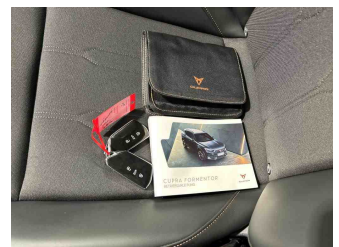

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10128473
vom: 27.02.2026




Innenraum - Kofferraum

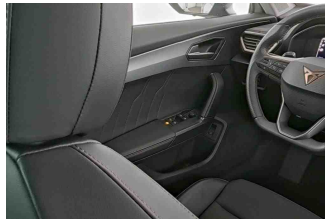

Innen links



Equipment - Ladeequipment

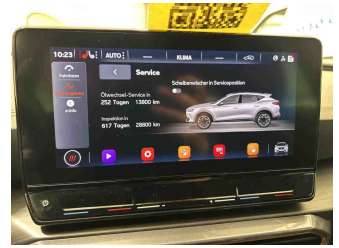


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

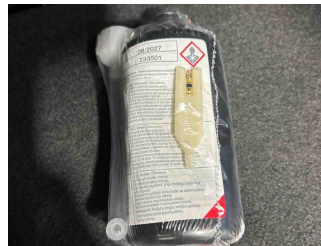

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

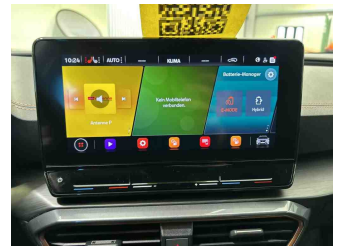


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

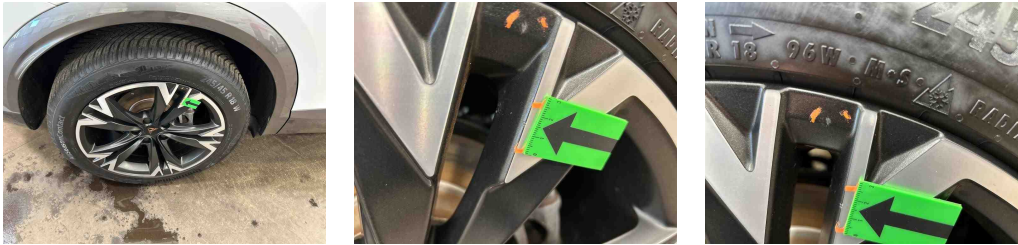


2 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Lackieren




3 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

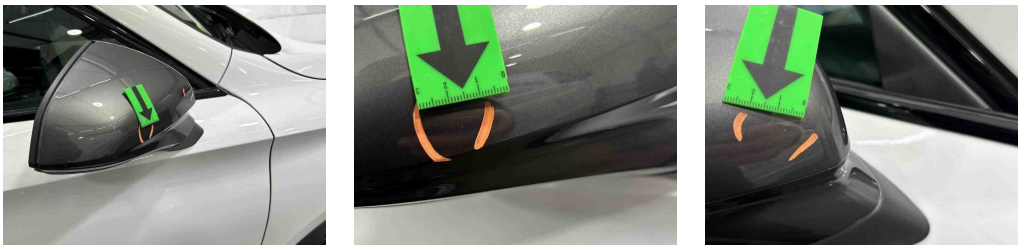

5 - Zündschlüssel - Verschlissen - Ersetzen

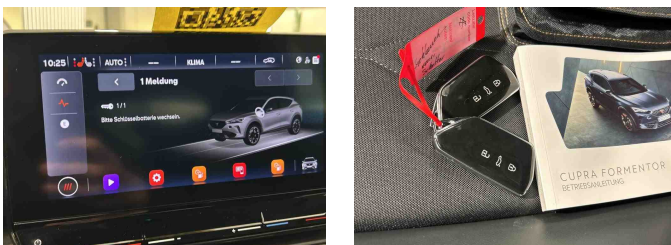

6 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren

