

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	01.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.06.2026
Referenznummern	0002072399

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0YXXTTGYNR48615		
Fahrzeugart	PKW - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Polar-Silber / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2027
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	105.247 km
Erstzulassung	16.02.2023	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Platin	215/65 R16C 109/107T	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Platin	215/65 R16C 109/107T	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Platin	215/65 R16C 109/107T	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Platin	215/65 R16C 109/107T	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Airbag Fahrerseite	
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum		Einstiegsleuchten	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fensterheber elektrisch		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Lenkrad (Leder)		Getriebe 6-Gang	
Handschuhfach abschließbar		Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)	
Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn		Innenraumfilter: Pollenfilter	
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard		Karosserievariante: Mittelhohes Dach	
Klimaanlage		Kühlergrill schwarz grau	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT		Parkpilotsystem	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radioempfang Digital (DAB+)		Radstand 2933 mm	
Reserverad in Fahrbereifung		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	
Scheinwerfer H4		Schmutzfänger vorn und hinten	
Seitenschutzleisten		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage		Stoßfänger teillackiert	
Style-Farb-Paket		Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagfahrlicht LED		Trend	
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch		Verzurrösen (8)	
Wärmeschutzverglasung leicht getönt		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Armlehnen vorn	✓	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3)	✓
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	✓	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	✓
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓	Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	✓
Außenspiegel elektr. anklappbar	✓	Batterieüberwachung programmierbar	✓
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	✓
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓	Scheibenwischer mit Regensensor	✓
Generator 240 A	✓	Laderaumleuchte LED	✓
Metallic-Lackierung	✓	Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	✓	Sitz-Paket 16A: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) Seitenairbag und Sitzheizung	✓
Airbag Beifahrerseite	✓	Seitenairbag	✓
Kopf-Schulter-Airbag vorn	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	✓
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	✓

Sonderausstattung (verifiziert)

Vlies-Batterie 80 Ah (AGM, 2 Batterien)



Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe Innenverkleidung, fehlt, ersetzen (Bild 13)	159,63 €	159,63 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	759,38 €	759,38 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	120,00 €	120,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	858,87 €	858,87 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.897,88 €
Minderwert	1.897,88 €
Händlereinkaufspreis	11.050,00 €
Händlerverkaufspreis	12.675,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 13 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 16.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

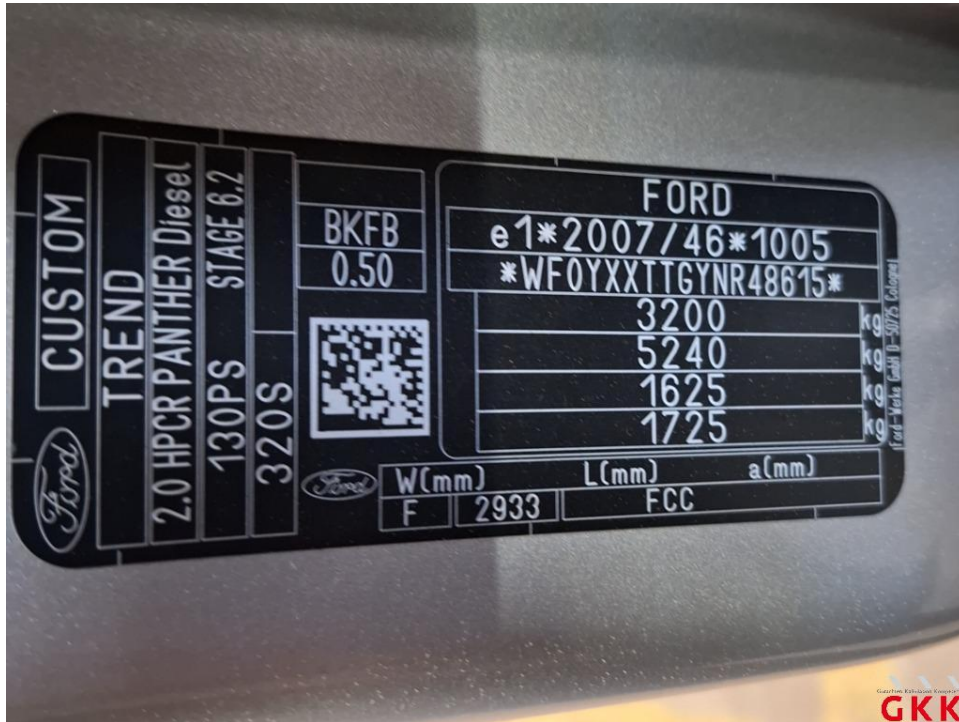


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Heckklappe, Innenverkleidung, fehlt, ersetzen