

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	09.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	20.07.2026
Referenznummern	0002060587

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1MC82759		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2027
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDI 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	106.581 km
Erstzulassung	21.02.2022	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107T	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107T	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16C 109/107T	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16C 109/107T	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Haltegriff B-Säule
Haltegriffe vorn	Handschuhfach abschließbar
Heckflügeltüren mit Verglasung	Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
Karosserievariante: Normaldach	Kühlergrill schwarz
Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad in Fahrbereifung
Rußpartikelfilter	Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
Stoßfänger teillackiert	Style-Farb-Paket
Außenspiegel in Wagenfarbe	Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Kurvenlicht statisch
Trend	Verzurrösen (2)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	

Sonderausstattung

Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall
Ford SYNC 3	Doppelklimaanlage
Heckscheibenwischer	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
Sicht-Paket 1	Frontscheibe heizbar
Tritstufe unter Schiebetür rechts	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	711,23 €	395,50 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten PDC-Sensor, beschädigt, ersetzen (Bild 25)	115,45 €	57,73 €
Stoßfänger hinten Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24)	406,05 €	203,02 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	234,45 €	117,23 €
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22)	708,50 €	434,01 €
Hecktür rechts Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	196,75 €	98,38 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	120,00 €	120,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett Ablagefach, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	126,93 €	63,47 €
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 14)	79,76 €	79,76 €
Sitz vorne Mitte Gurtschloss, beschädigt, ersetzen (Bild 17)	66,28 €	33,14 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen (Bild 13)	45,00 €	45,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	858,87 €	858,87 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.669,27 €
Minderwert	2.506,11 €
Händlereinkaufspreis	10.875,00 €
Händlerverkaufspreis	12.475,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 21.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

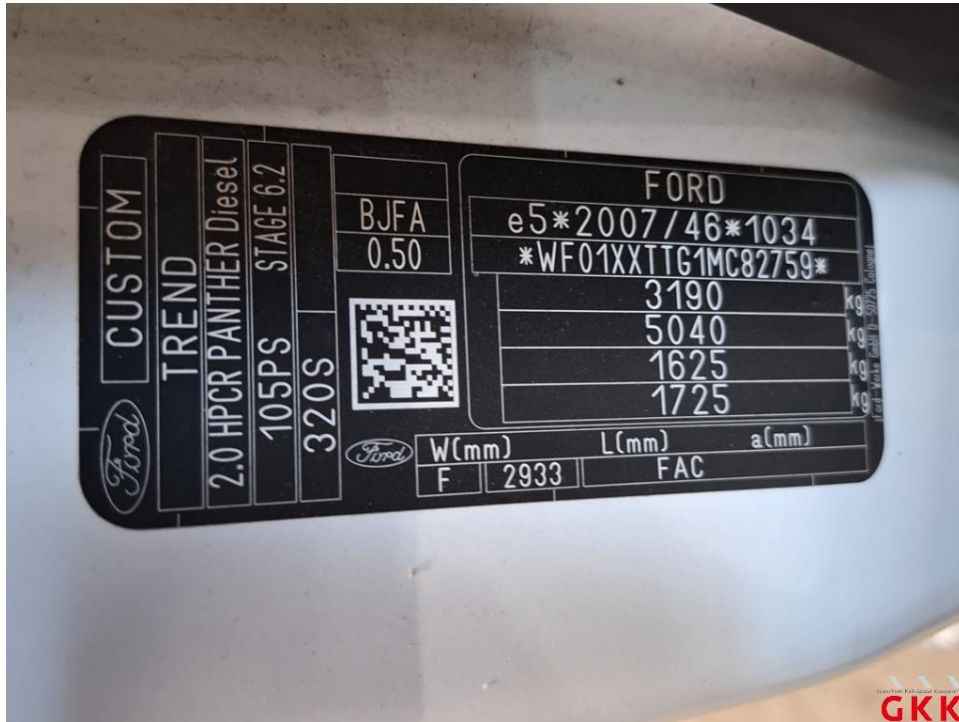


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

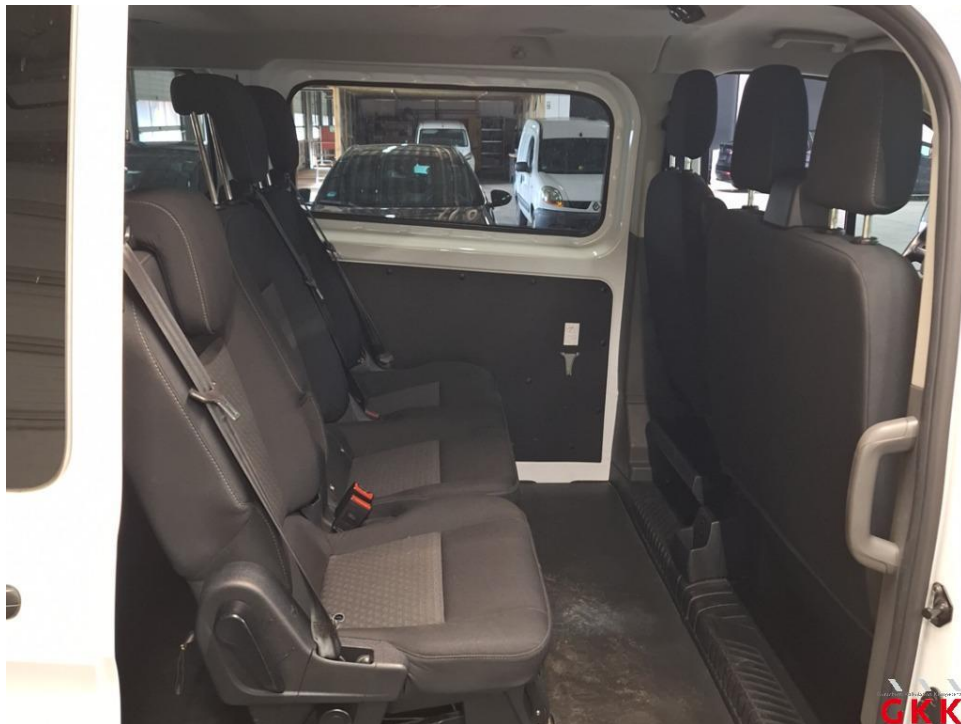


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Bordmappe, komplett, fehlt, ersetzen



Bild 14 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 15 Armaturenbrett, Ablagefach, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Armaturenbrett, Ablagefach, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Sitz vorne Mitte, Gurtschloss, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

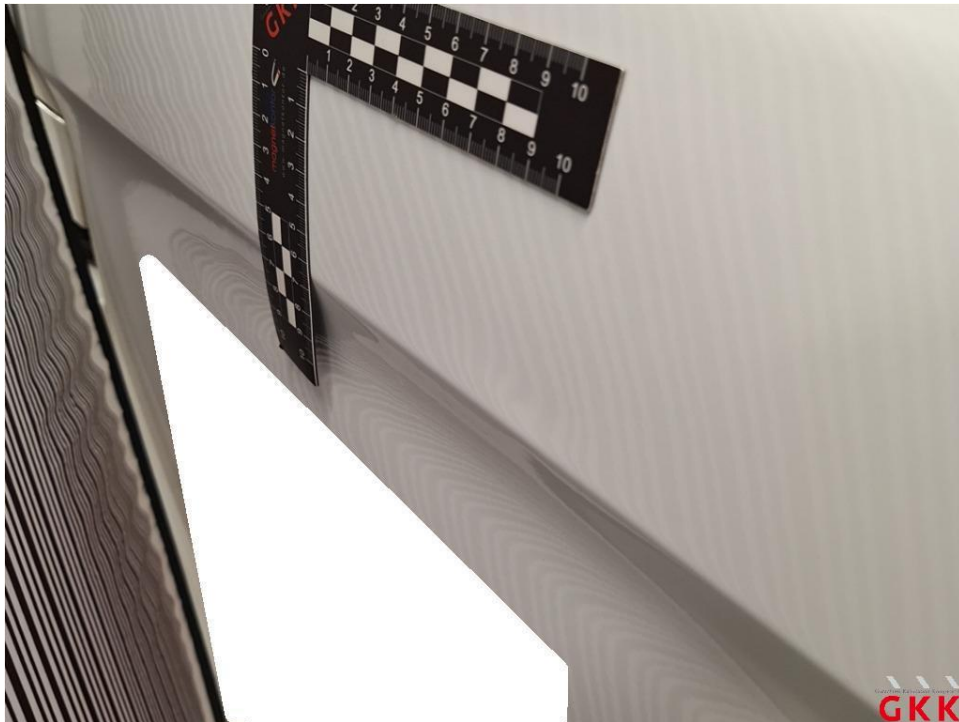


Bild 19 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

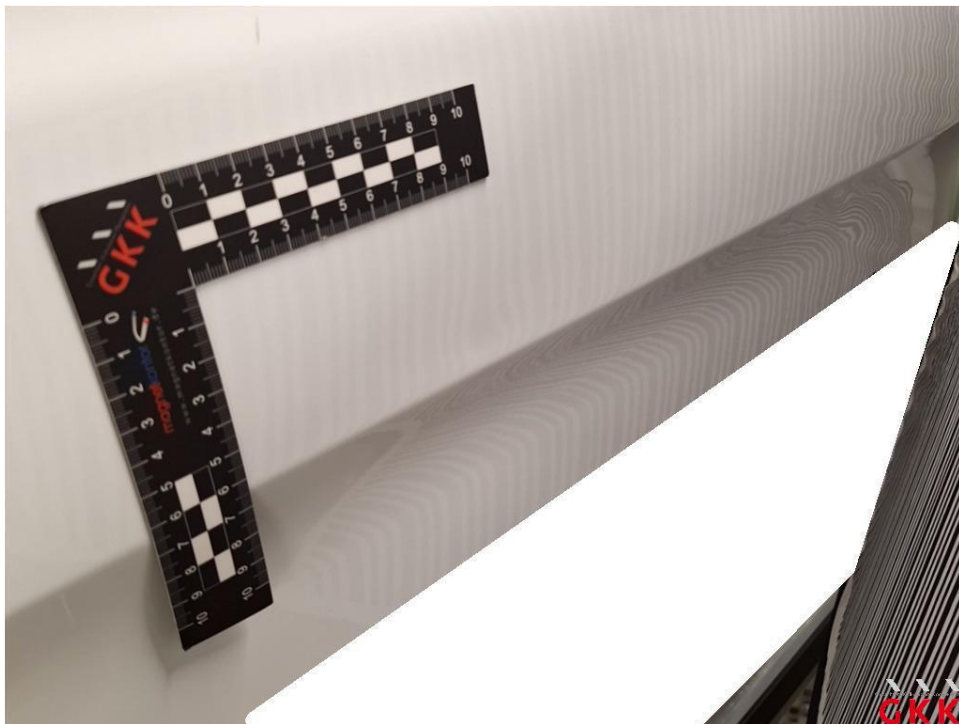


Bild 20 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

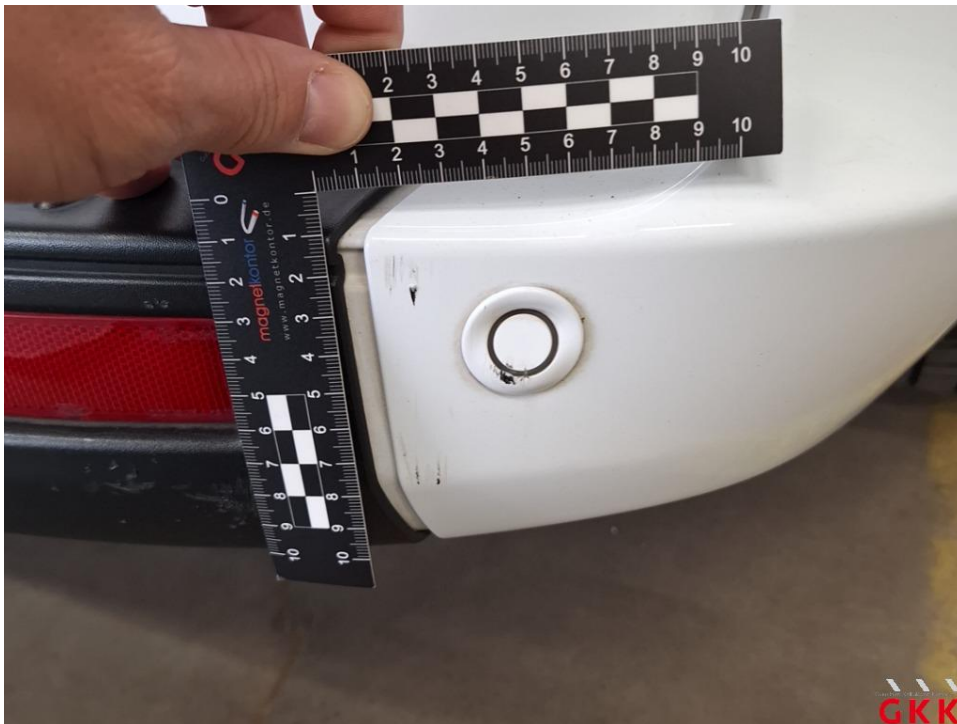


Bild 24 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, PDC-Sensor, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 28 Hecktür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Hecktür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen