

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002461360
Besichtigt am:	03.06.2026 13:29
Berichts-Nr:	10725318
FIN:	WAUZZZF57NA018742

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Sportwagen/Coupe
Hersteller:	Audi
Modell:	A5
HSN / TSN:	0588 / BXB
Erstzulassungsdatum:	15.02.2022
Laufleistung:	86.572 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	4.757 mm
Fahrzeughöhe:	1.386 mm
Fahrzeugbreite:	1.843 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.160 kg
Radstand:	2.824 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.800 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachreling, Entfall
48 Volt Bordnetz	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Dieselmotor
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Digitaler Radioempfang
Grundmotor ist: T7V/T2P	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket plus	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbgefüllung
Assistenzpaket Fahren	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assistenzpaket Parken	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Audi active lane assist	Fertigungsablauf Standard
Audi adaptive cruise control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi pre sense rear und basic	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Audi Smartphone Interface	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Soundsystem	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Halteassistent
Außenspiegel links, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Basis	interne Steuerungsnummer
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kategorie 0
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Coupe	Kindersicherheits-Paket
Dach in Wagenfarbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze	Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum
Klarglas	Ohne Kompensor
Kofferraumbodenmatte	Ohne Ladeboden
Komforteinstieg	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Nackengebläse
Komfortpaket Sitze	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komfortpaket Spiegel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Windschott
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne zus. Warnleuchten
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Optikpaket schwarz
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Panorama-Glasdach
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	PKW-Ausführung
Mild-Hybrid	quattro
Mit Multifunktionskamera	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Serie
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 10-Parallelspeichen, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder, 5-Parallelspeichen, 8,5Jx19, Reifen 255/35 R19
Motorabdeckung	Radschrauben Standard
N.N.N. Ausführung 1	Rechtsverkehr
Navigationspaket	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 255/35 R19 96Y xl
Normalsitze vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Beleuchtung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Farbausstattung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückfahrkamera
Ohne Car2X	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	S line
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)

Sitzheizung vorn
Smartphone Interface mit USB hinten
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Zusätzliche Felge(n)	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Heckklappe	Korrosion	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Außenschweller rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
9	Unterboden vorne	Gebrochen	Ersetzen
10	Sitzbezug vorne rechts	Kratzer	Smart Repair Leder
11	Unterbodenschutz hinten links	Riss	Ersetzen
12	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	164,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	249,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF57NA018742

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

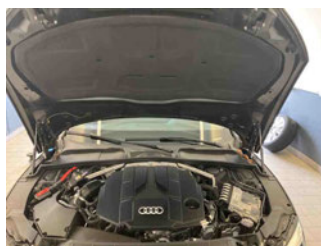


Fahrzeug - Motorraum offen

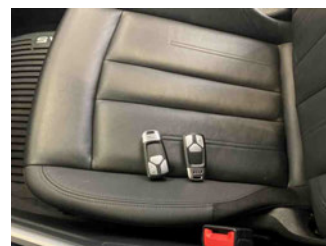

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

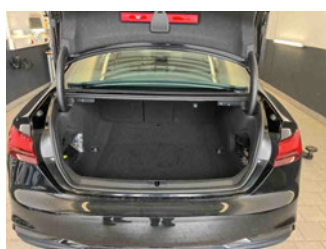

Innenraum - Kofferraum

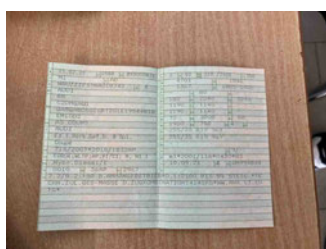

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube

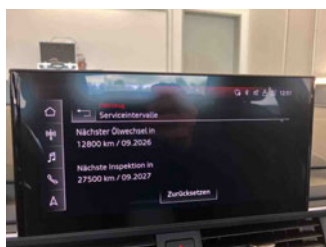

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

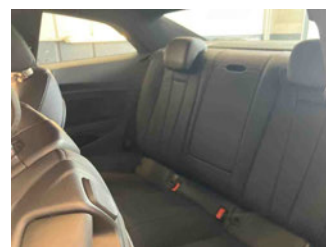

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

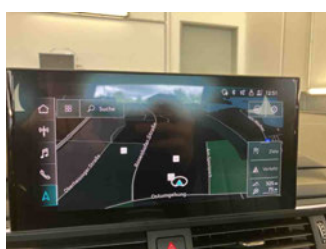

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Instandsetzung nicht sach und fachgerecht



2 - Alufelge vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Zusätzliche Felge(n) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Instandsetzung nicht Fach und sachgerecht



4 - Heckklappe - Korrosion - Instandsetzen + lackieren



5 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


7 - Außenschweller rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




8 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



9 - Unterboden vorne - Gebrochen - Ersetzen

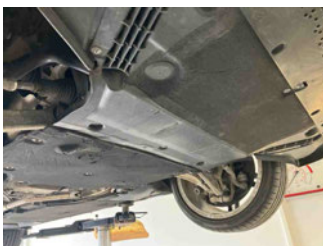

10 - Sitzbezug vorne rechts - Kratzer - Smart Repair Leder

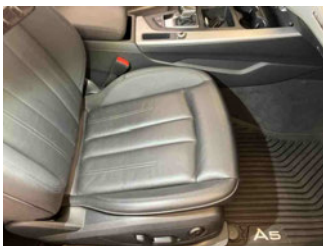

11 - Unterbodenschutz hinten links - Riss - Ersetzen




12 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

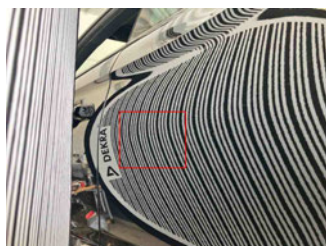

2 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

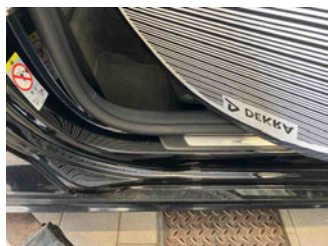

FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

