


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002506369
Besichtigt am: 15.06.2026 12:43
Berichts-Nr: 10802755
FIN: WAUZZZGAXPA061180

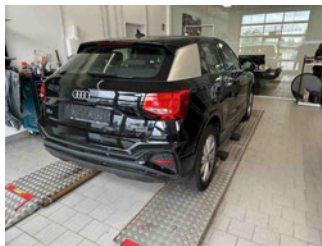Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BJX
Erstzulassungsdatum:	25.07.2023
Laufleistung:	43.630 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling, Entfall
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q	Dachspoiler
5 Türen	Dämpfung vorn
Abgasendrohre	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Abgaskonzept, EU6 AP	Dieselmotor
Ablage- und Gepäckraumpaket	Digitaler Radioempfang
Abwicklung Serie	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Drehstromgenerator 140 A
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	ECO-Funktion
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Aluminiumoptik im Interieur	-
Ambiente-Lichtpaket	Einparkhilfe plus
Anfahrassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Assistenzpaket Fahren	Elektrische Luftzusatzheizung
Assistenzpaket Parken	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Assistenzpaket Sicherheit	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi AG	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Notruf & Service	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi drive select	Fensterheber
Audi pre sense basic	Fernlichtassistent
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Fertigungsablauf Standard
Audi Soundsystem	Folienbeklebung
Audi virtual cockpit	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Funktionspaket
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Funktionspaket Reifen
Außenspiegel links, asphärisch	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschlossener Aufbau
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitz höheneinstellbar	Gurtanlegekontrolle
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckblende (ECE)
Bluetooth-Schnittstelle	Heckleuchten
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Infotainmentrechner
Bremsbelagverschleißkontrolle	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

Interieur mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination
 schwarz
 ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
 Kältemittel R1234yf
 Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
 Kein Selbstabholer
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn
 Kindersicherung, manuell
 Klima- und Komfortpaket
 Kofferraumbodenmatte
 Komfortklimaautomatik
 Komfortmittellarmlehne vorn
 Komfortpaket plus
 Komfortpaket Sitze
 Komfortschlüssel, ohne Safelock
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Leder/Kunstleder-Kombination
 Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
 LED-Scheinwerfer
 Linkslenker
 Mit Multifunktionskamera
 Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für
 Deutschland
 MMI Navigation plus mit MMI touch
 Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
 Modul Boden hinten Ausführung 7
 Nebelschlussleuchten
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Beleuchtung
 Ohne besondere Farbausstattung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Head-up-Display

Ohne Individualeinbau
 Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Kompensor
 Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Nackengebläse
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Trennwand
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Windschott
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Optikpaket schwarz
 Progressivlenkung
 Q2 S line
 quattro
 Räder der Serie
 Räder, 5-Speichen-Y, 7,0Jx18, Reifen 215/50 R18
 Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 215/55 R17
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/50 R 18 92W
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollanzeige
 Reserverad platzsparend
 Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 S tronic
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
 Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll
 Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sideblades in Selenitsilber
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vier-Lenkerachse
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperr elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,5 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,5 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Gebrochen	Ersetzen
3	Türverkleidung Zierleiste hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 28.571,43
Summe (ohne MwSt.):				€ 28.571,43

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGAXPA061180

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

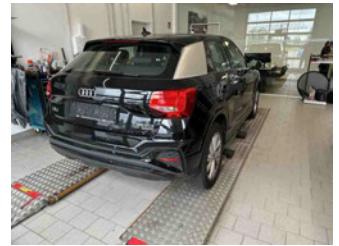


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

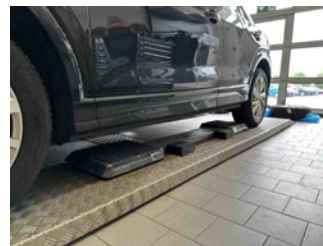


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

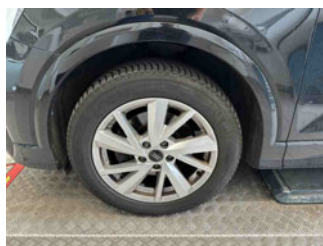


Räder - Rad montiert vorne
links

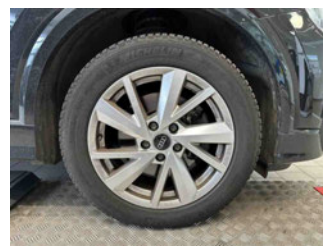

Räder - Rad montiert vorne
rechts

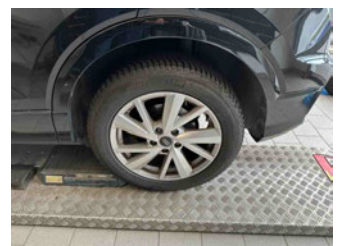

Räder - Rad montiert hinten
links

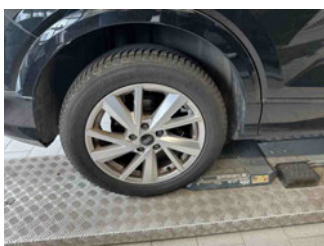

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad

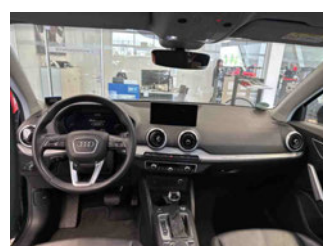

Innenraum - Mittelkonsole

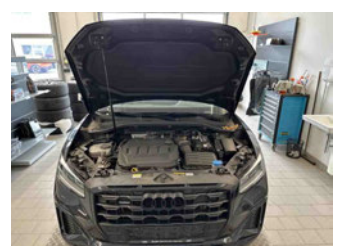

Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10802755
vom: 15.06.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

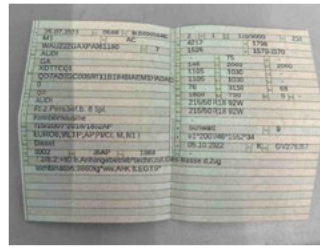

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan

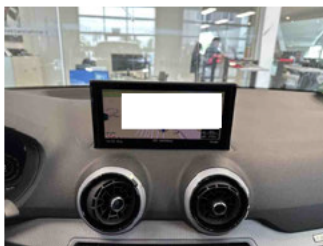


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Gebrochen - Ersetzen

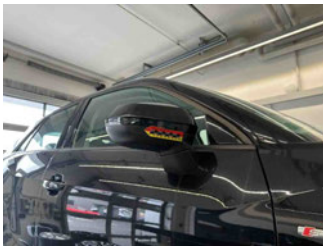

3 - Türverkleidung Zierleiste hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

