



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46421169
Auftrags-Nr / Referenz: 52093732_1
Besichtigungsdatum: 26.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	XP7YGCEK9PB140522
Erstzulassung	26.05.2023	Laufleistung (abgelesen)	46.287 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00003	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Perleffekt	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	190 kW / 0 ccm	Nächste HU	05/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Weiß
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.518 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52093732_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	4mm / 4mm	n.i.O.
2	245/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	4mm / 4mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)



Bezeichnung
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.600 kg
Enhanced Autopilot
Premium Innenraum in Schwarz und Weiss - mit Synthetic Sitzbezug in schwarz und weiß (Lederoptik)
Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern
2	Interieur	Innenraum (Sitze reinigen) - verschmutzt - durchführen
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern
4	Tür vorn links	Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern
6	Karosserie	Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern
7	2.Radsatz	3 Reifen - beschädigt - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
9	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Motorhaube	Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Hutablage
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschleiene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

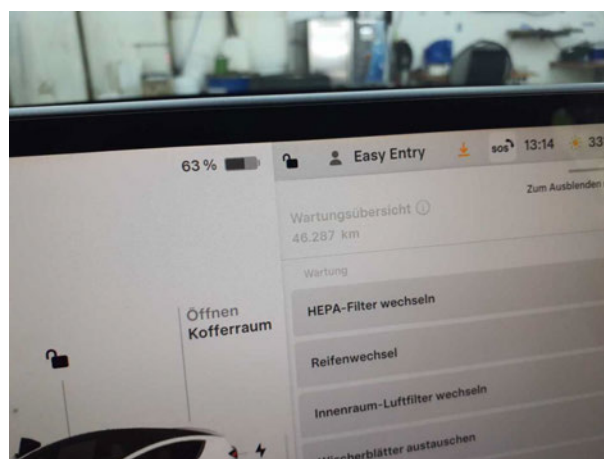


Abbildung 10: Laufleistung

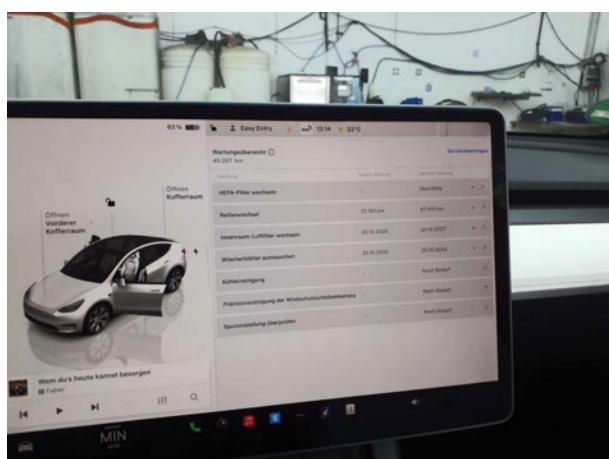


Abbildung 11: Instrumententafel

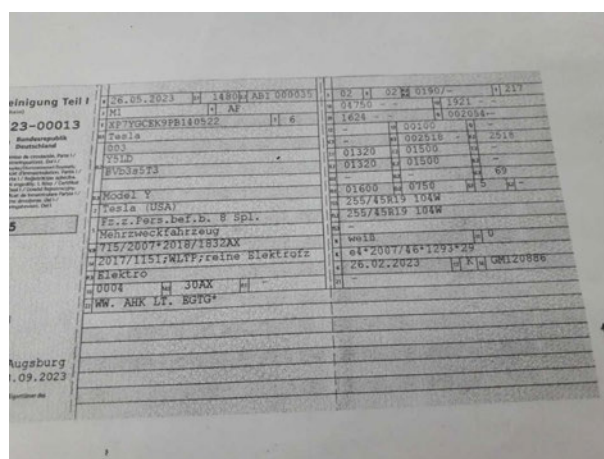


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung

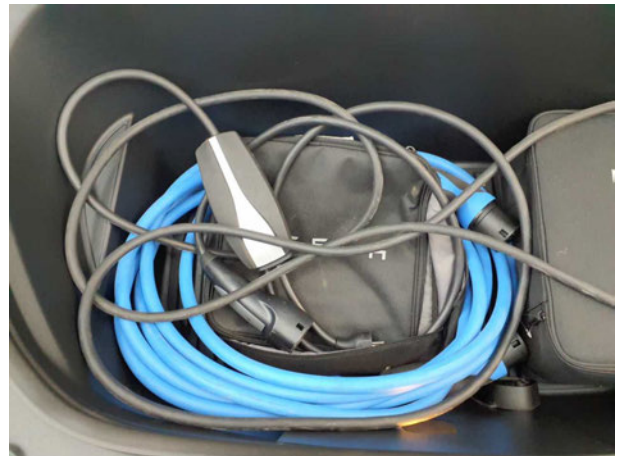


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Sitze reinigen) - verschmutzt... durchführen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Sitze reinigen) - verschmutzt - durchführen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Sitze reinigen) - verschmutzt... durchführen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Sitze reinigen) - verschmutzt - durchführen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Sitze reinigen) - verschmutzt... durchführen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Sitze reinigen) - verschmutzt - durchführen



Beschädigung #4: Tür vorn links: Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Schachtleiste außen (Rundum) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern




Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

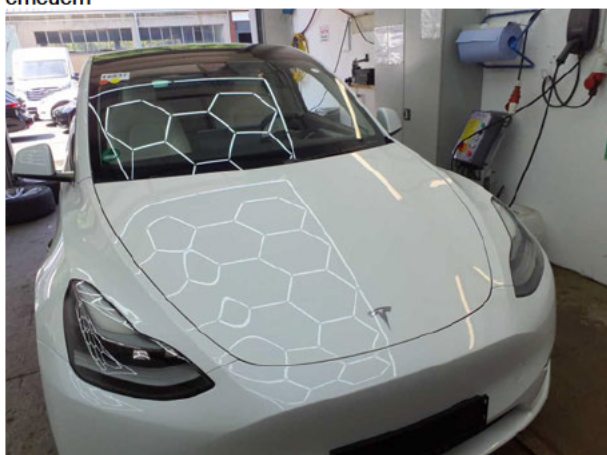

Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren

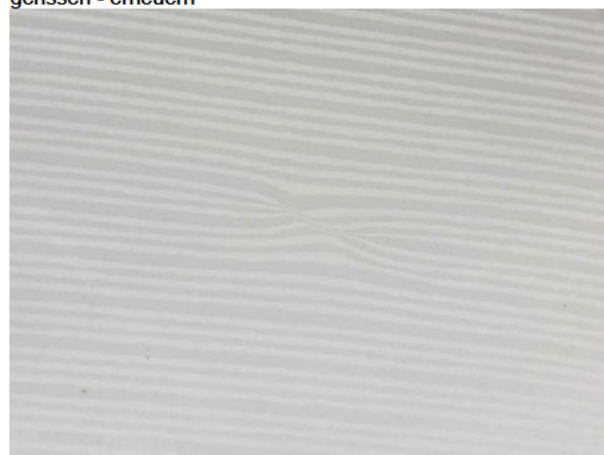

Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren

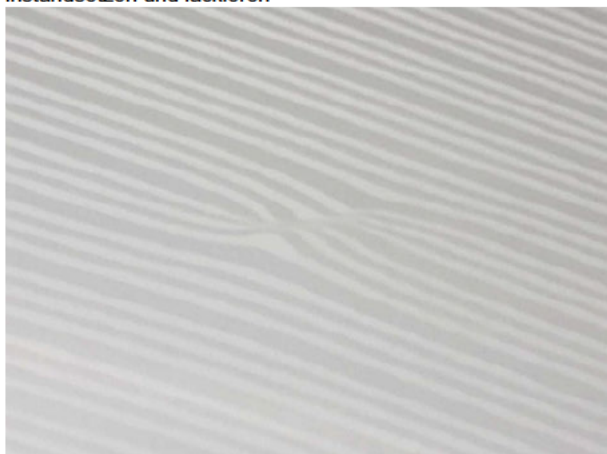

Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern