

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)
Vollelektrische Reichweite (AER)
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)
 gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2829 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm
 5. Länge: 4650 mm 6. Breite: 1845 mm 7. Höhe: 1700 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1755 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1788 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2250 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1195 kg 2 1105 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4340 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2000 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1950 cm³ 26. Kraftstoff: Diesel (0002)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 110,00 kW bei 4400 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.051 2: 2.842 3: 2.737

4: 1.92 5: 0.951 6: 0.744 7: 0.854 8: 0.674 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4.333 2: 4.333 3: 2.955

4: 2.955 5: 4.333 6: 4.333 7: 2.955 8: 2.955 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1627 mm 2 1607 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 215/65 R17 099 V 6.5Jx17 ET44 Klasse B C1

Achse 2: 215/65 R17 099 V 6.5Jx17 ET44 Klasse B C1

Achse 3: -

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ, 9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrergeräusch 69,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3300 min⁻¹ Standgeräusch: 76,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:

47.1.1. Prüfmasse 1859 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.520 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 129.6 N 47.1.3.0.f1 1.033 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03453 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	45,8	-	-	mg/km
NO _x	19,1	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,87	-	-	mg/km
Partikelzahl:	8,84 * 10 ⁸	-	-	km⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	23,5	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5100 m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	195 g/km	7.4 l/100km	- Wh/km
Mittel:	155 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Hoch:	132 g/km	5.0 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	155 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	153 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	Nein (N)
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	e1 29

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

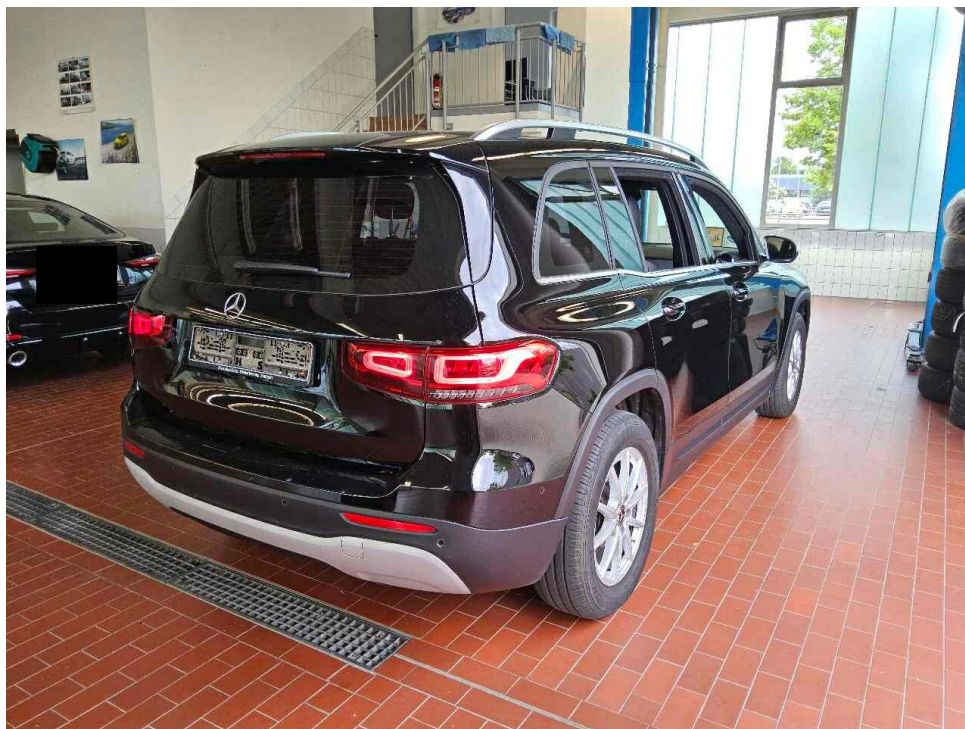


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

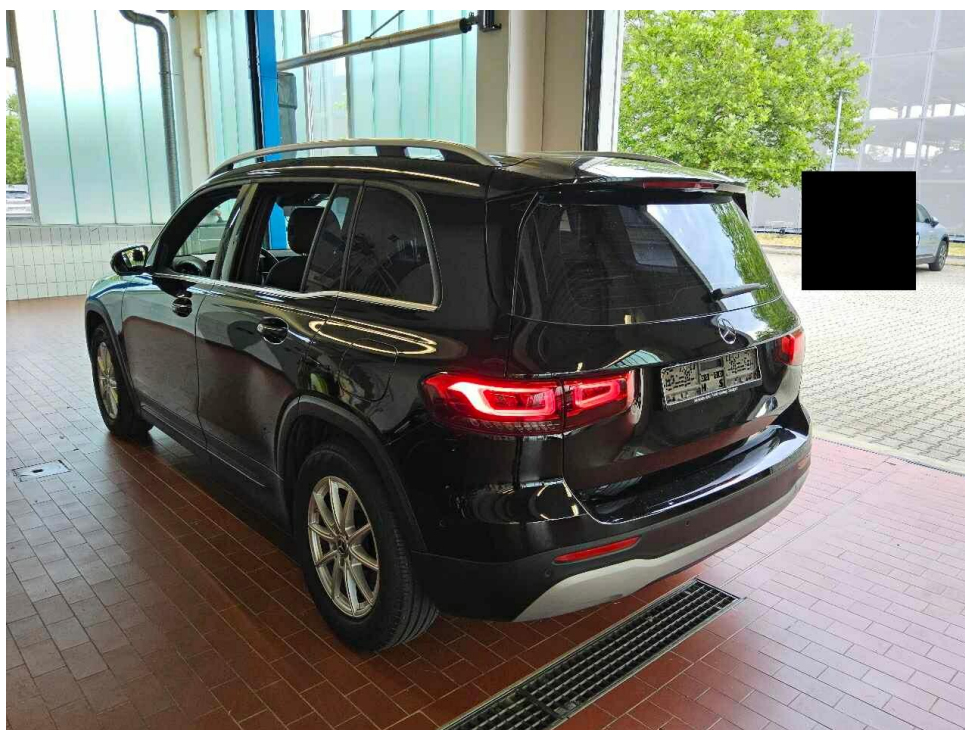


Bild 4 : Diagonal hinten links

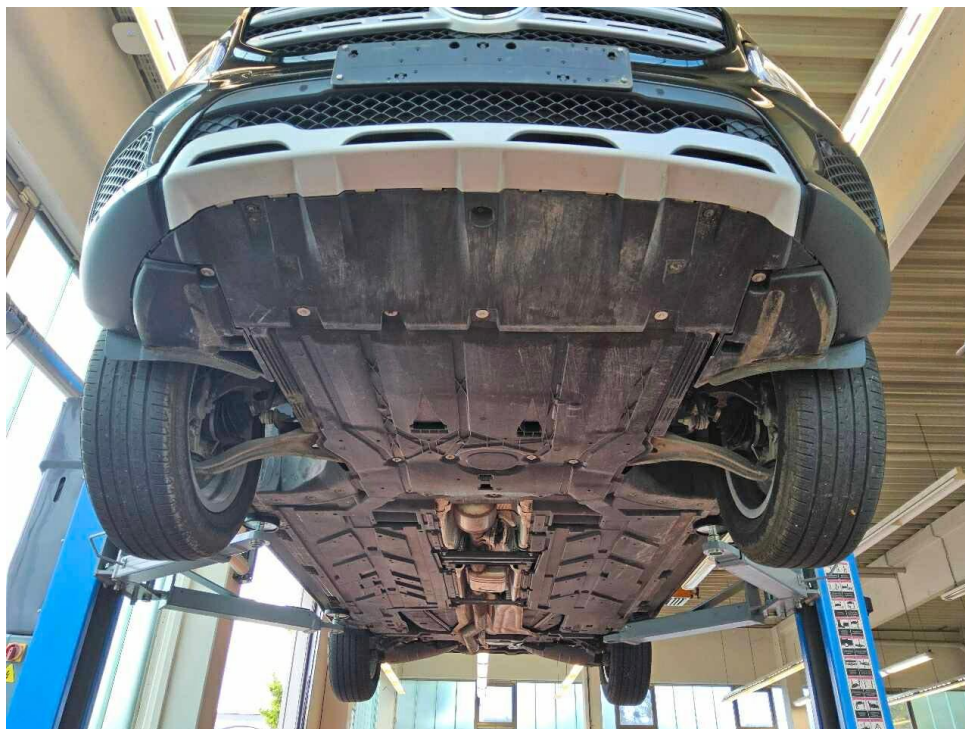


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

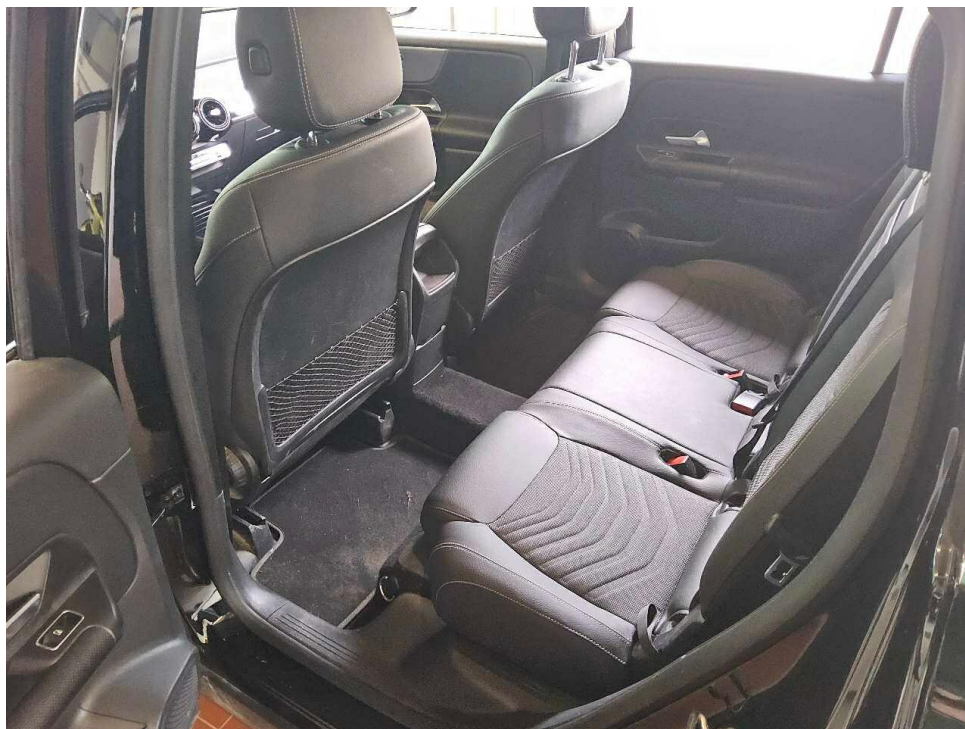


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/NAvi eingeschaltet)

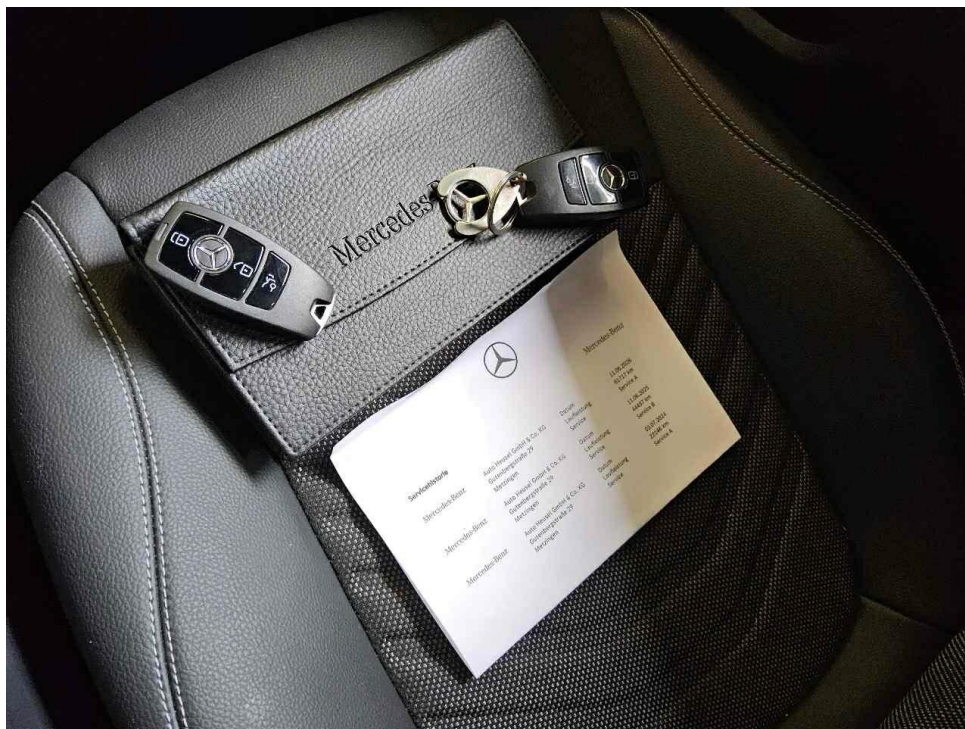


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

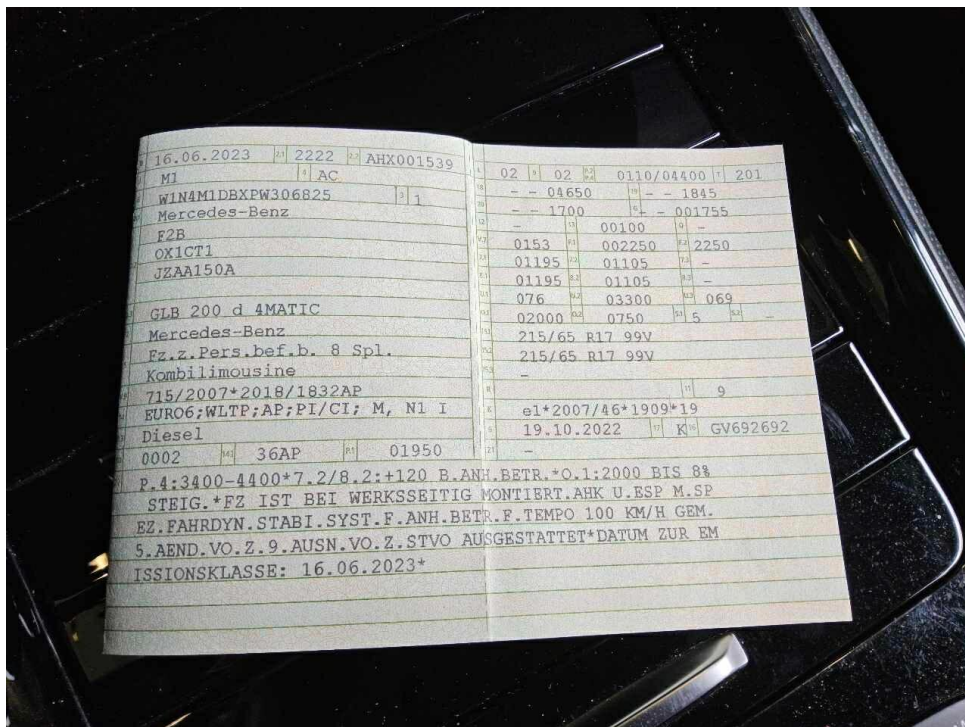


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

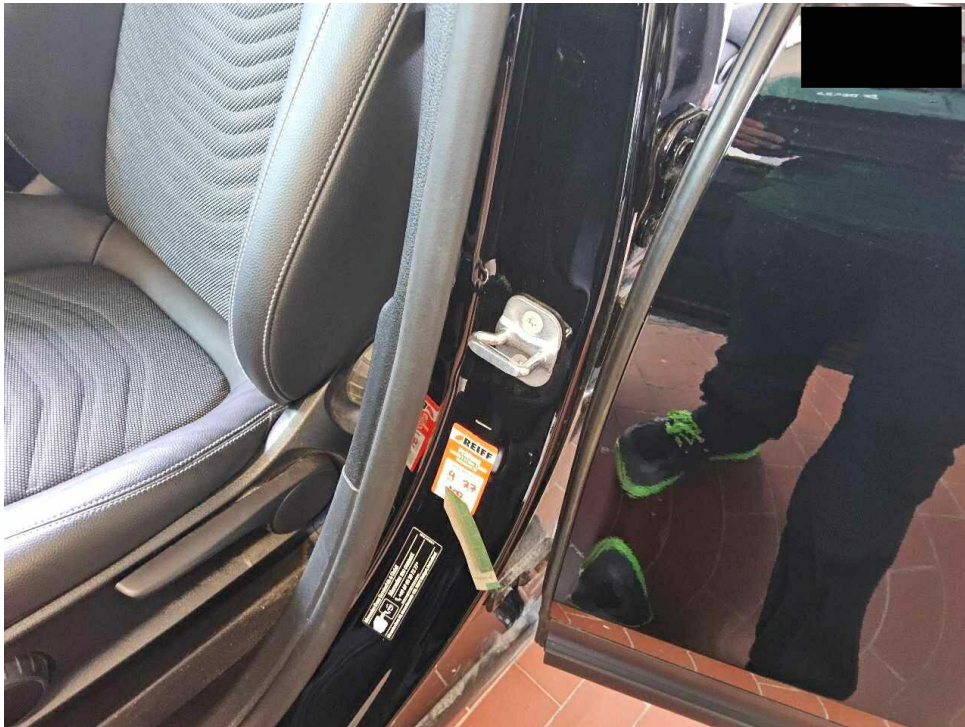


Bild 13 : Einstiegsschweller vorne links verschrammt und eingedellt



Bild 14 : Einstiegsschweller vorne links verschrammt und eingedellt

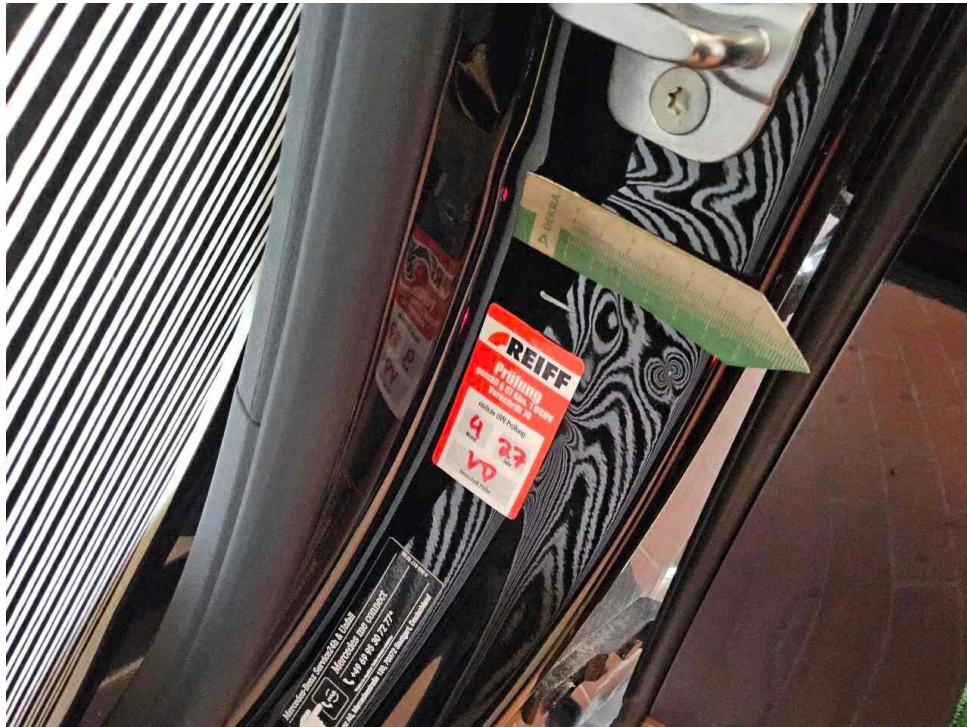


Bild 15 : Einstiegsschweller vorne links verschrammt und eingedellt

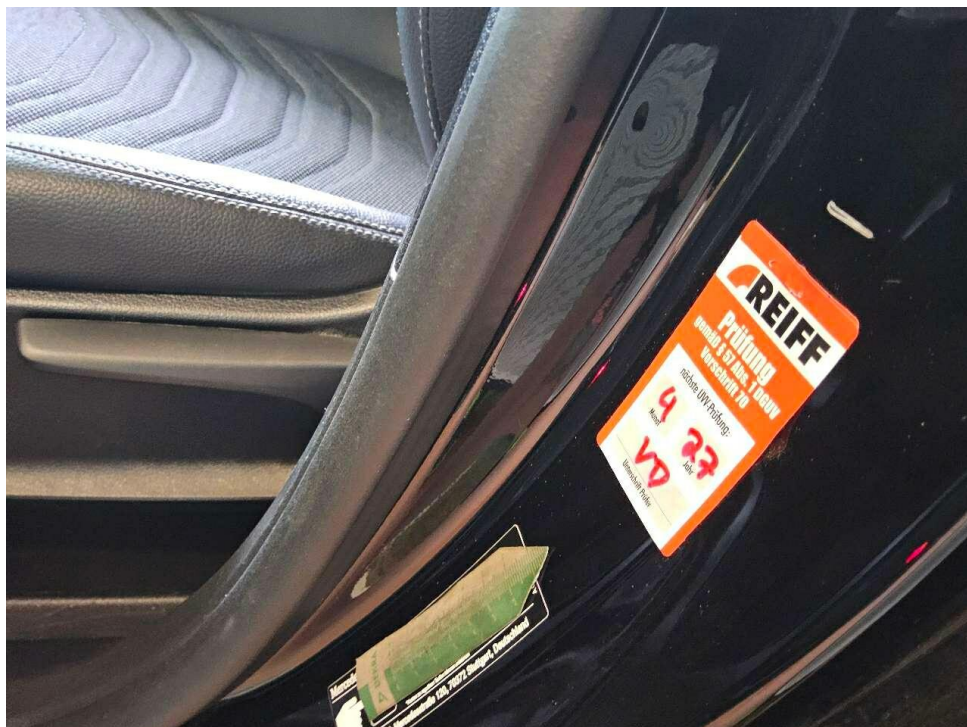


Bild 16 : Einstiegsschweller vorne links verschrammt und eingedellt

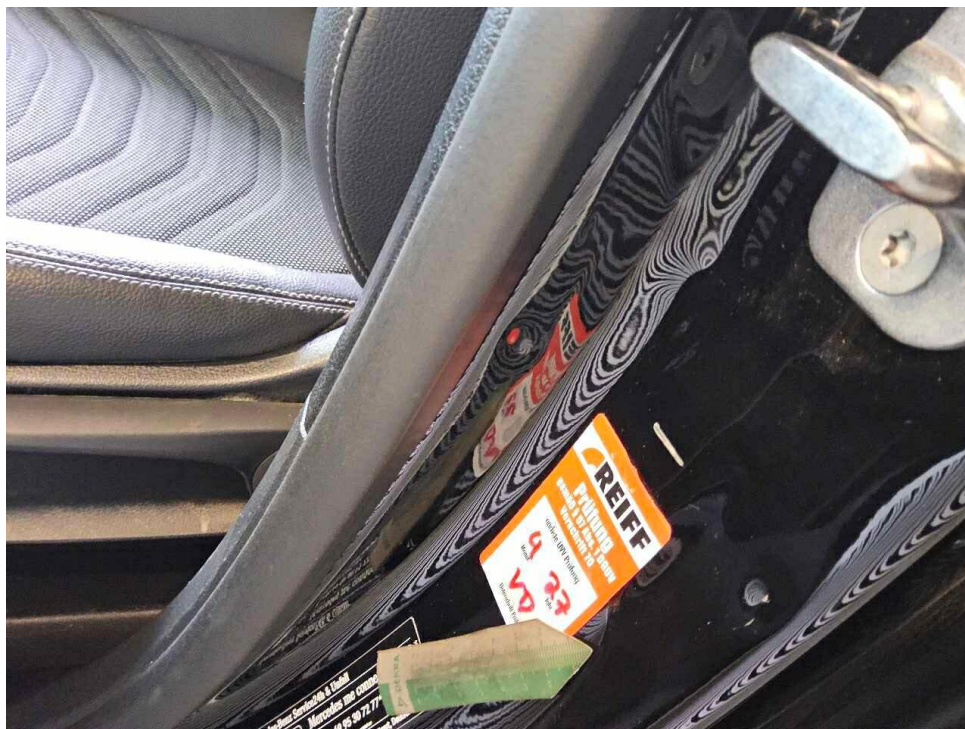


Bild 17 : Einstiegsschweller vorne links verschrammt und eingedellt

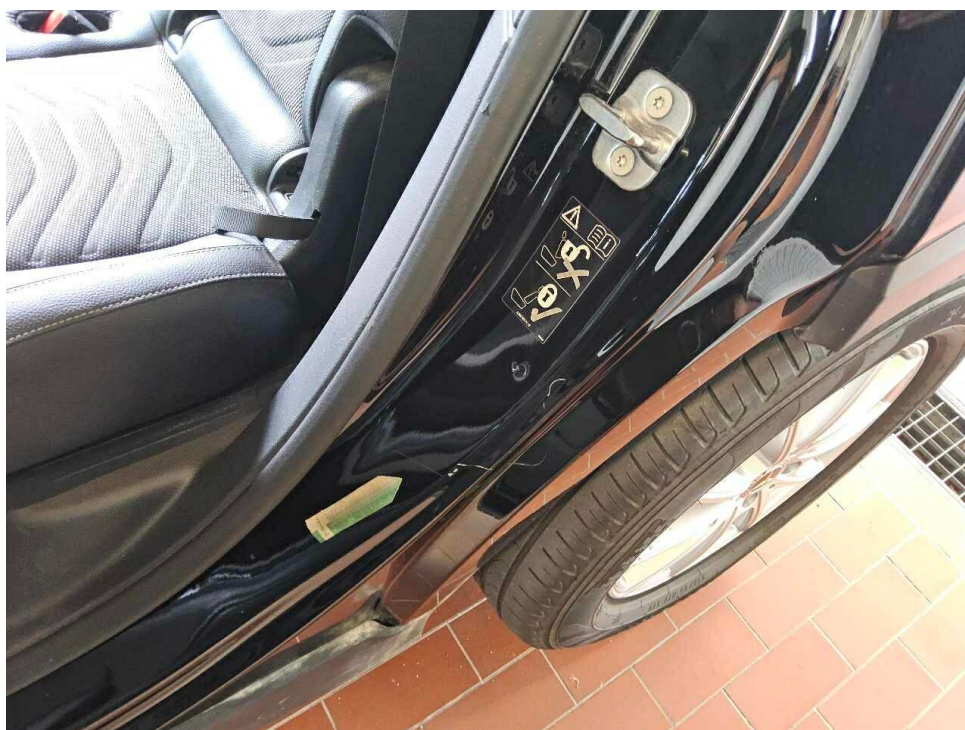


Bild 18 : Einstiegsschweller hinten links verschrammt und eingedellt



Bild 19 : Einstiegsschweller hinten links verschrammt und eingedellt

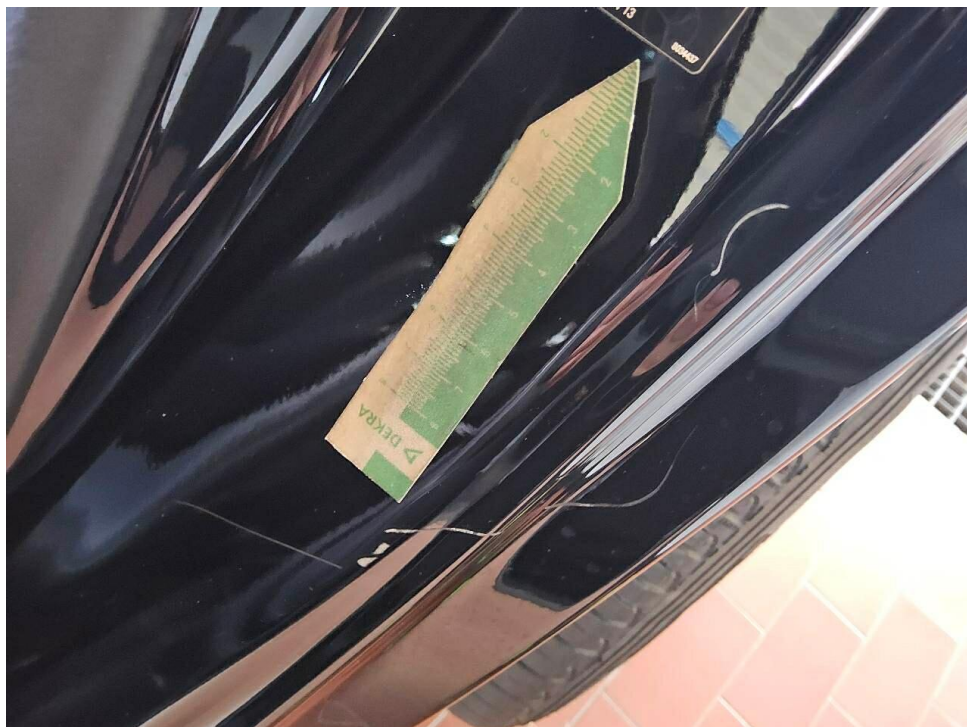


Bild 20 : Einstiegsschweller hinten links verschrammt und eingedellt



Bild 21 : Einstiegsschweller hinten rechts eingedellt

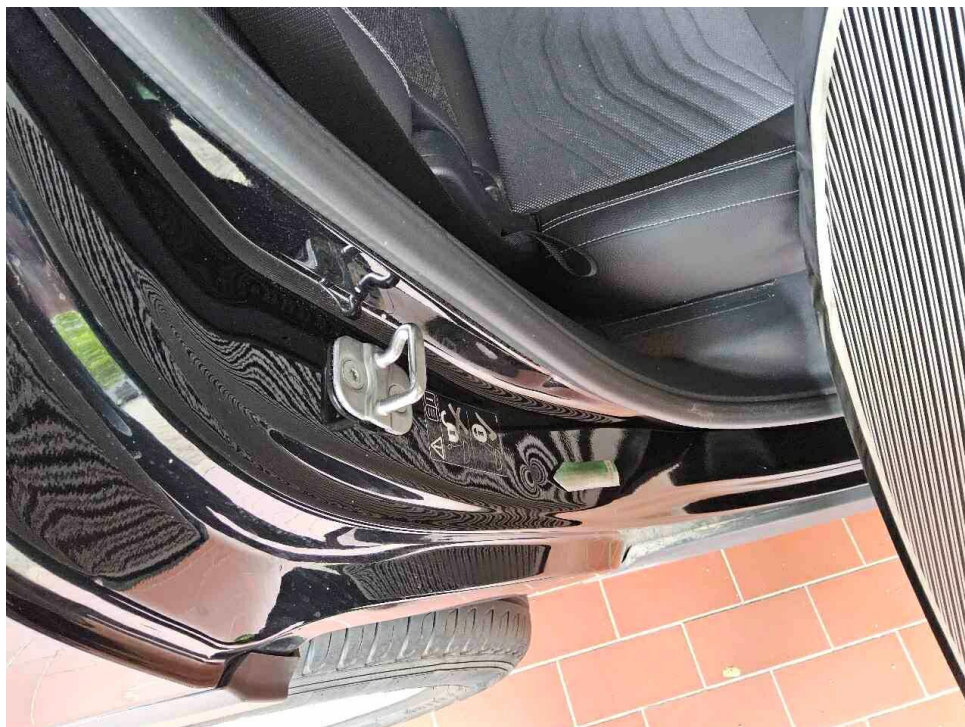


Bild 22 : Einstiegsschweller hinten rechts eingedellt



Bild 23 : Einstiegsschweller hinten rechts eingedellt



Bild 24 : Einstiegsschweller hinten rechts eingedellt



Bild 25 : Einstiegsschweller hinten rechts eingedellt

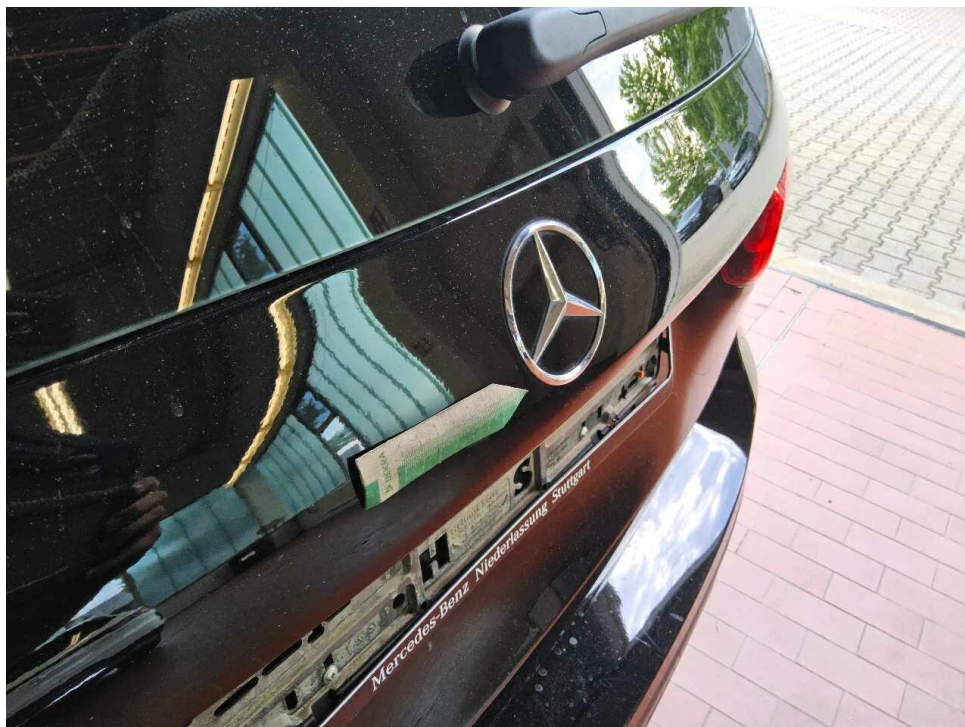


Bild 26 : Heckklappe oberhalb verschrammt



Bild 27 : Heckklappe oberhalb verschrammt



Bild 28 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt

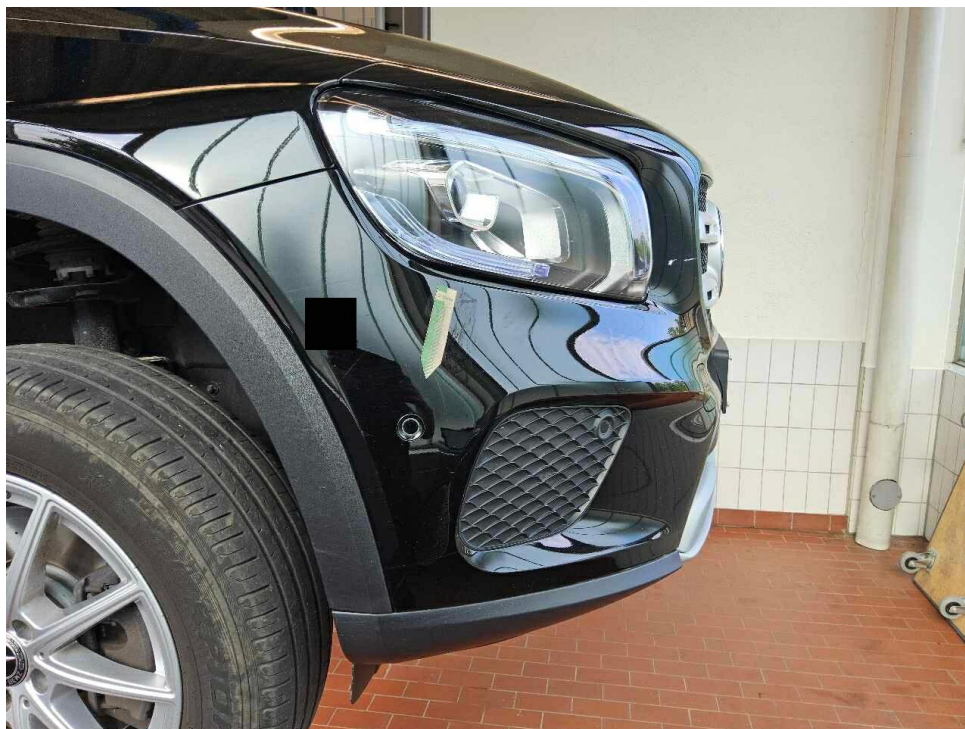


Bild 29 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt

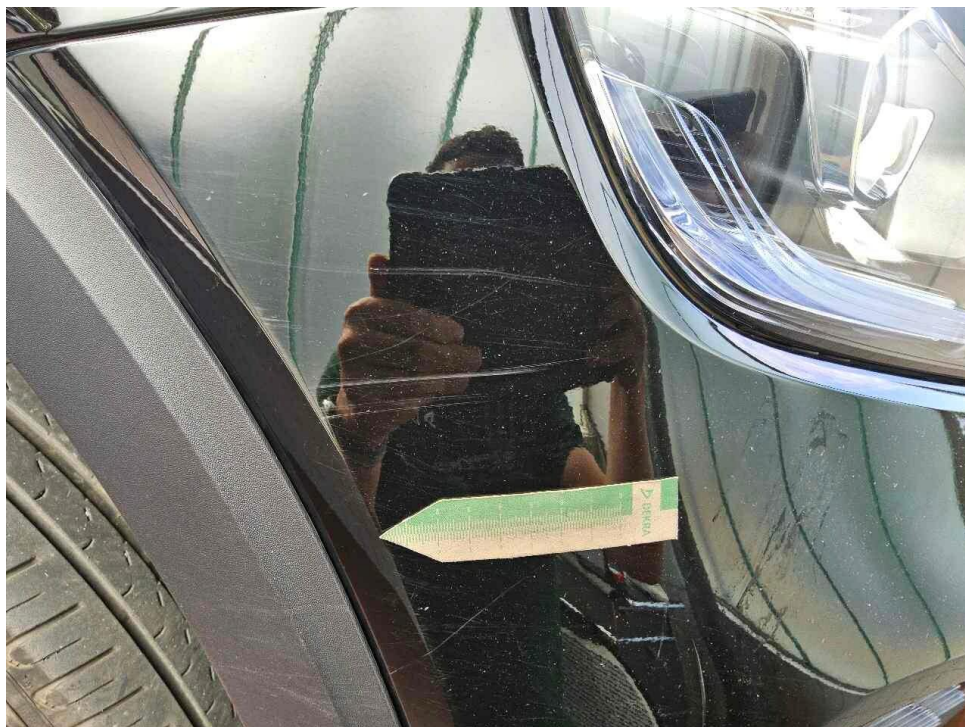


Bild 30 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 31 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 32 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 33 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 34 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 35 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 36 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt

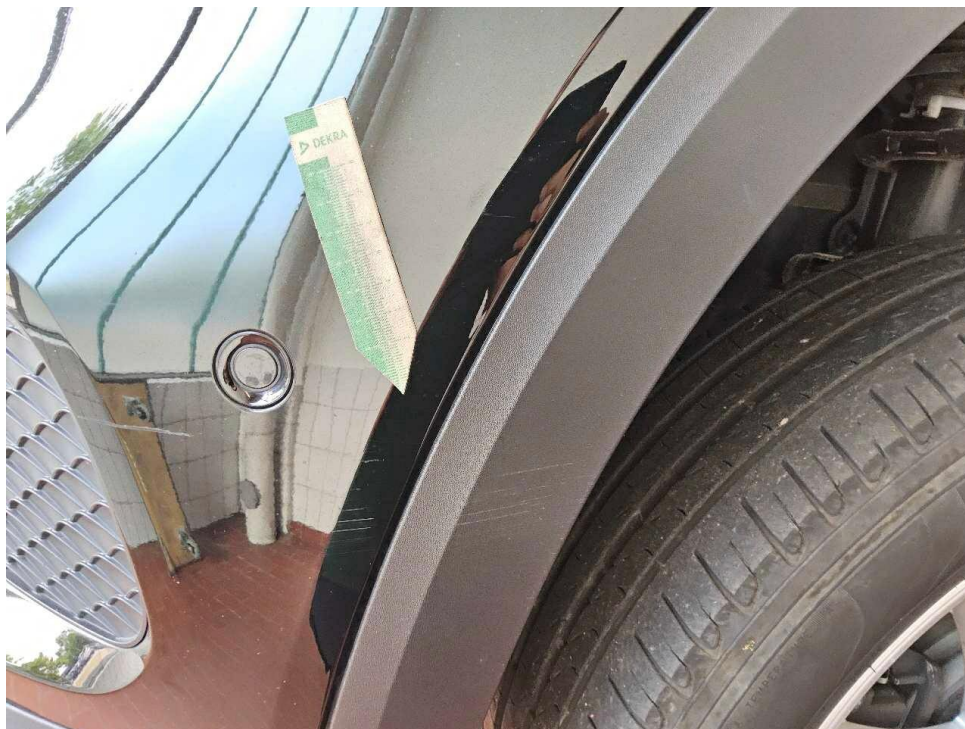


Bild 37 : Radlaufzierblende vorne links verschrammt



Bild 38 : Radlaufzierblende vorne links verschrammt

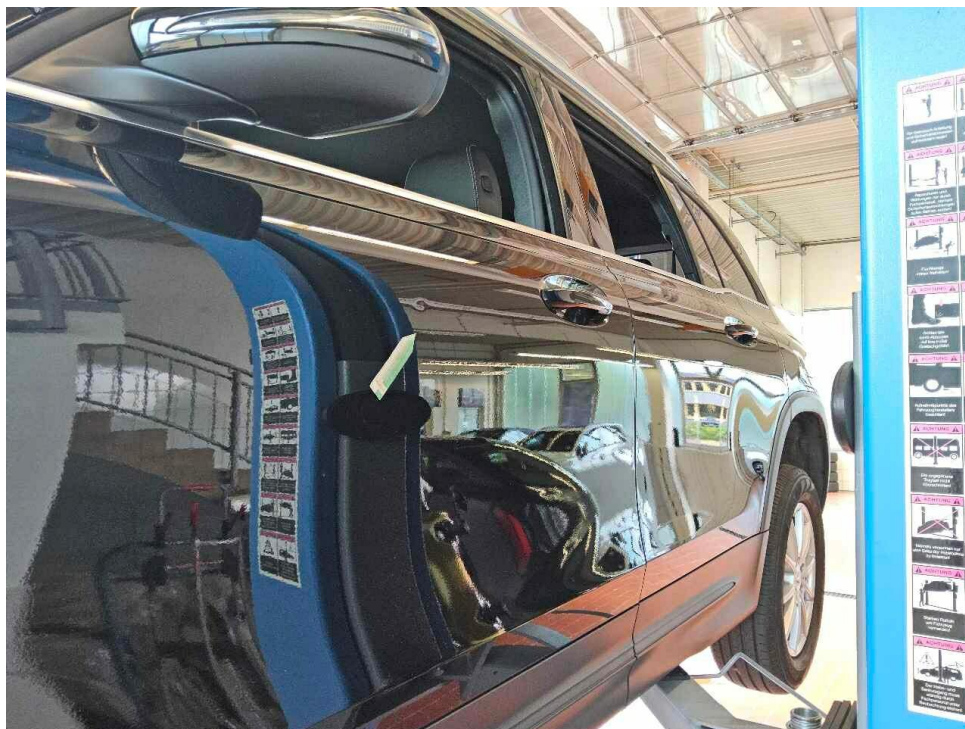


Bild 39 : Tür vorne links mehrfach eingedellt



Bild 40 : Tür vorne links mehrfach eingedellt

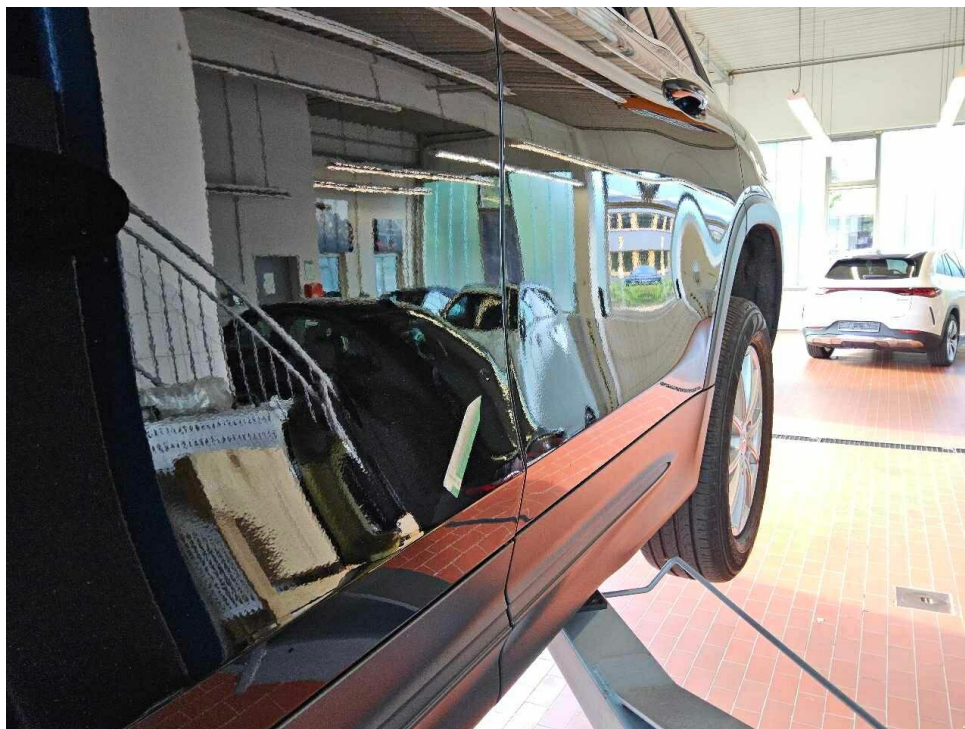


Bild 41 : Tür vorne links mehrfach eingedellt

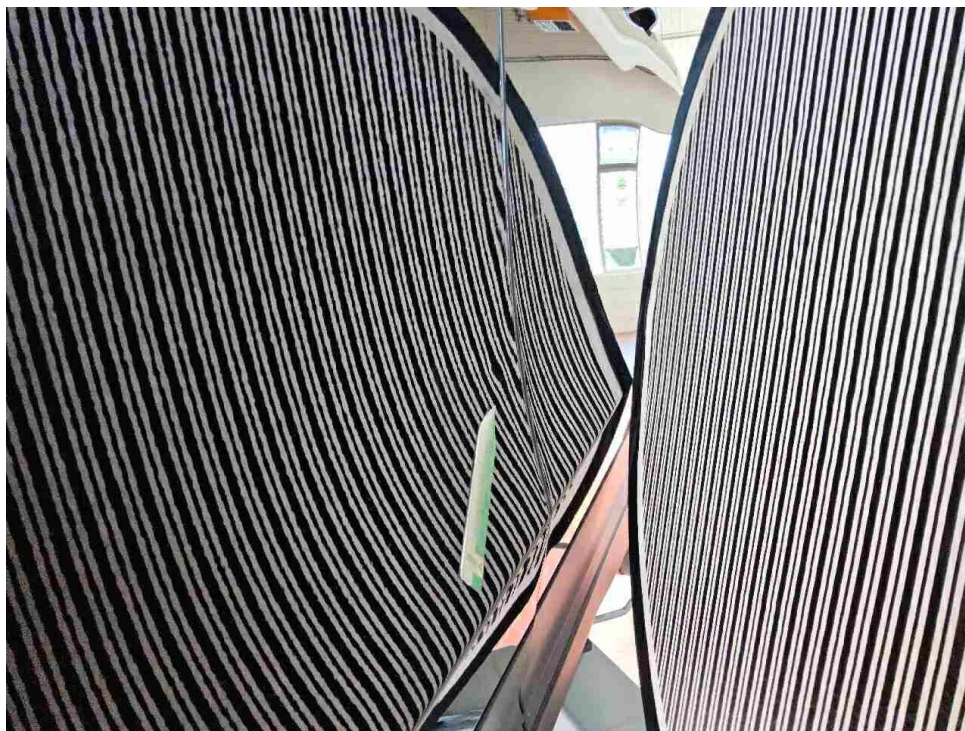


Bild 42 : Tür vorne links mehrfach eingedellt



Bild 43 : Türzierleiste hinten links oben verschrammt



Bild 44 : Türzierleiste hinten links oben verschrammt

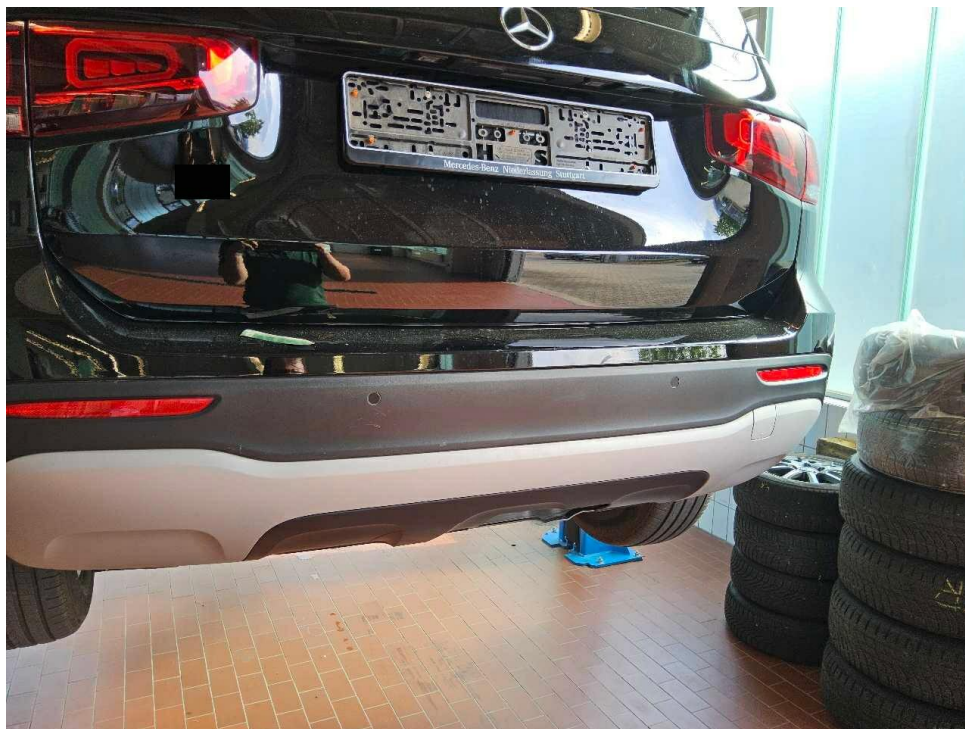


Bild 45 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 46 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt

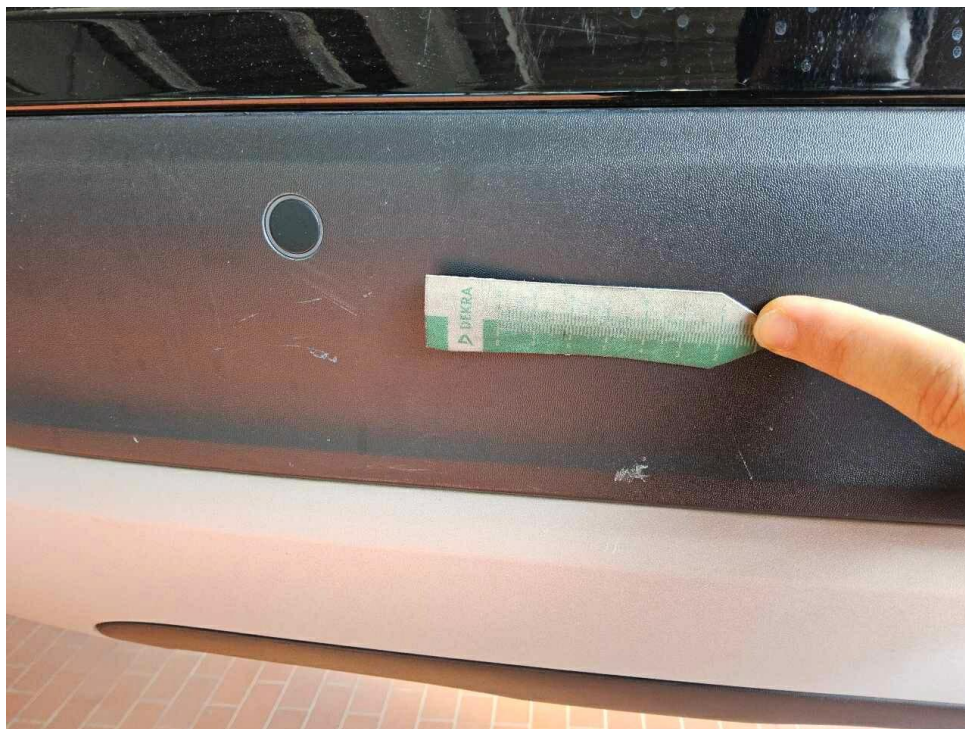


Bild 47 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt

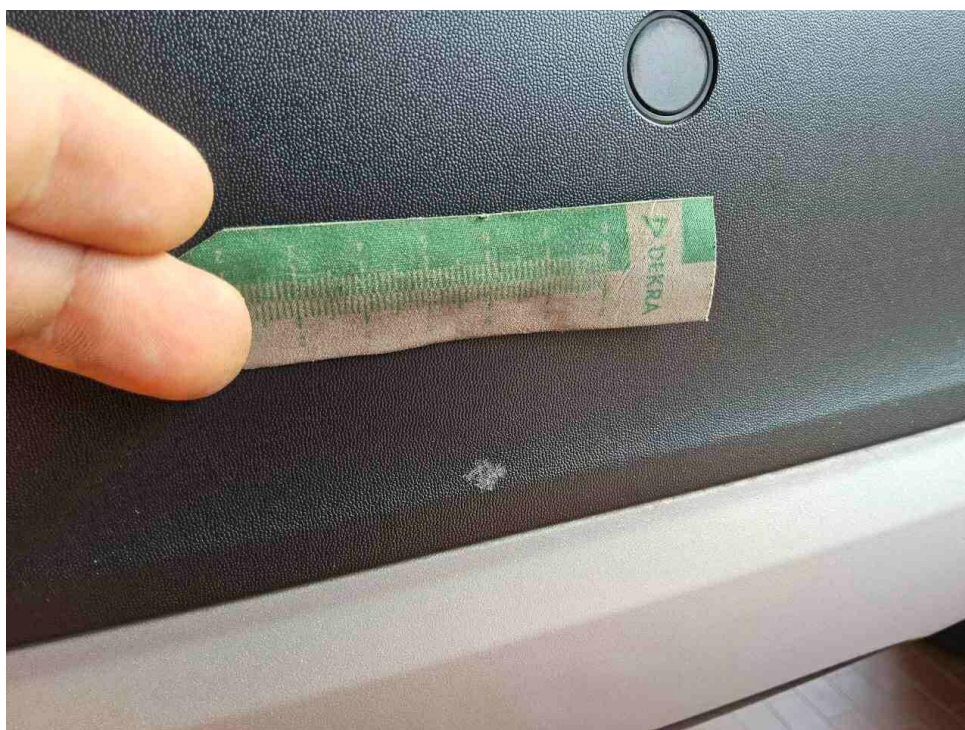


Bild 48 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 49 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 50 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt

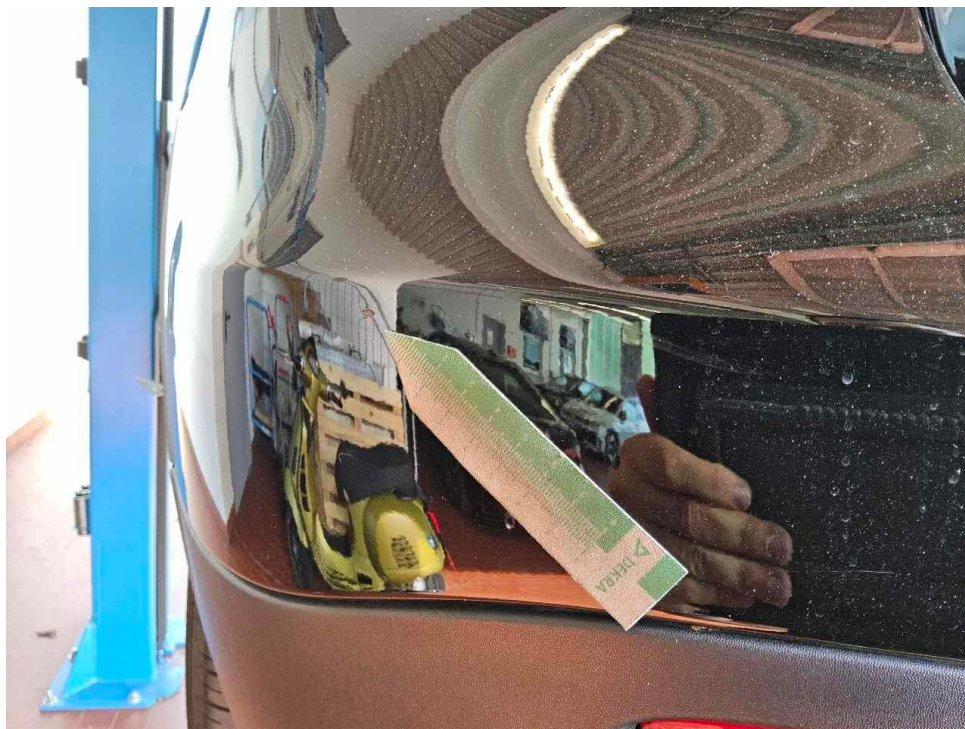


Bild 51 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 52 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt

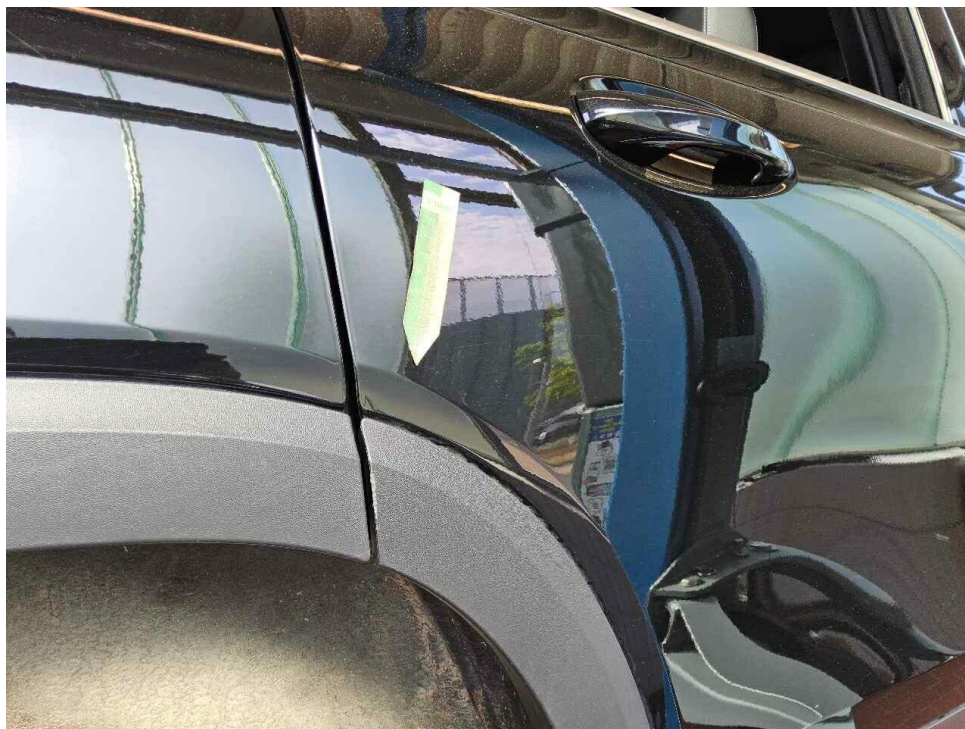


Bild 53 : Türzierleiste hinten rechts oben verschrammt

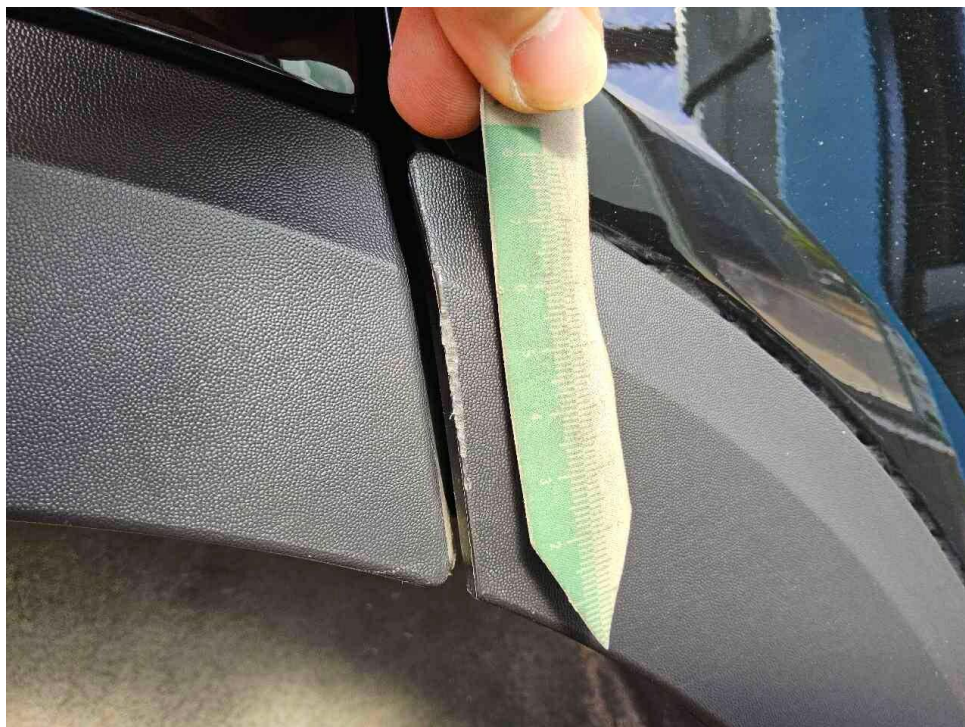


Bild 54 : Türzierleiste hinten rechts oben verschrammt



Bild 55 : Streifschaden rechts



Bild 56 : Streifschaden rechts



Bild 57 : Streifschaden rechts



Bild 58 : Streifschaden rechts



Bild 59 : Streifschaden rechts



Bild 60 : Streifschaden rechts



Bild 61 : Streifschaden rechts



Bild 62 : Streifschaden rechts



Bild 63 : Streifschaden rechts



Bild 64 : Streifschaden rechts

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	409946
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLB-Class
Variante	DE - SUV5 GLB 200 d EU6d, 4Matic, 2019 - 2023 GLB 200 D
Listenpreis	44.815,00
VIN	W1N4M1DBXPW306825
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	RT HB273

Schadensfälle der int. Belegnummer:

13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
---------------	-------------	--------------	-----------------------

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.06.2023	Letzte Zulassung	16.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	GLB (BM 247)(07.2019->) / Türen GLB 200 d 4Matic (EURO 6d)		5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4M1DBXPW306825
HSN / TSN	2222 / AHX	DAT Europa-Code®	015701596130001
DAT Marktindex	DE001 6422	Km-Stand abgelesen	62083
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	NACHTSCHWARZ - UNILACK / 696
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	4 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	4 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Standard, Easy-Entry Funktion, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Hinterachse: Vierlenker, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kraftstofftank: vergrößert, LM-Felgen 6,5x17 (10-Speichen), Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Off-Road-Pro Technik-Paket, Radstand 2829 mm, Reifen 215/65 R17 .V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Rücksitzlehne neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, Unterfahrschutz vorn und hinten (silber), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
16203	Dachreling (Aluminium)
28402	Fußmatten Velours
39019	Getränkehalter vorn (doppelt)
42105	Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
14204	Anhängerkupplung (Kugelpf schwenkbar)
2707	Ausstattungs-Paket: Business
4312	Fahrassistenz-Paket
24995	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
33301	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
36100	Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
3844	Infotainment-Paket Advanced
28011	Innenhimmel schwarz
32102	Komfortsitze vorn
27007	Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
4409	Park-Paket
18582	Scheinwerfer LED High Performance
3109	Sitz-Komfort-Paket
2610	Spiegel-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11.06.2026 bei Kilometerstand 61.717
bis Wartung verbleiben: 346 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstiegsschweller vorne links
verschrammt und eingedellt, smart
repair (Bild 13, 14, 15, 16, 17)
2. Einstiegsschweller hinten links
verschrammt und eingedellt, smart
repair (Bild 18, 19, 20)
3. Einstiegsschweller hinten rechts
eingedellt, drücken (Bild 21, 22, 23,
24, 25)
4. Heckklappe oberhalb verschrammt,
lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27)
5. Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36)
6. Radlaufzierblende vorne links
verschrammt, erneuern (Bild 37, 38)
7. Tür vorne links mehrfach eingedellt,
drücken (Bild 39, 40, 41, 42)
8. Türzierleiste hinten links oben
verschrammt, erneuern (Bild 43, 44)
9. Stoßfängerverkleidung hinten
mehrfach verschrammt, instandsetzen
(Bild 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)
10. Türzierleiste hinten rechts oben
verschrammt, erneuern (Bild 53, 54)
11. Streifschaden rechts, instandsetzen
(Bild 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Mehrere leichte Kratzer im gesamten
Laderaum,
Außenspiegel Blinker links leichter Steinschlag,