



WP1ZZZ95ZNLB12302

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	101.733 km
Hersteller	Porsche	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	Macan	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	WP1ZZZ95ZNLB12302	Leistung / Hubraum	195 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	28.06.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	01/2026, 99.839 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Interieur	Innenraum (Weiße Flecken) - verschmutzt - aufbereiten
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Sonstiges	Sonstiges (Schaumteil Wasserkasten vorne rechts) - Marderschaden - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Reifen vorn links (Winterreifen Kundeneigentum) - beschädigt - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Straße 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46535643
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Florian Franzreb



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/40 R21 105V XL	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	295/35 R21 107V XL	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/40 R21 101Y XL	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	295/35 R21 103Y XL	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeugzustand dem Alter und der Laufleistung entsprechend Winterreifen sind Kundeneigentum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Straße 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46535643
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Florian Franzreb



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Porsche	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Macan	Laufleistung (abgelesen)	101.733 km
Fahrgestellnummer	WP1ZZZ95ZNLB12302	Erstzulassung	28.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos

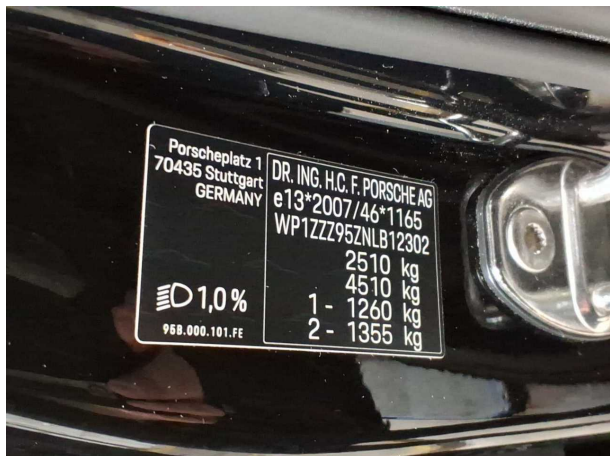


Abbildung 1: FIN

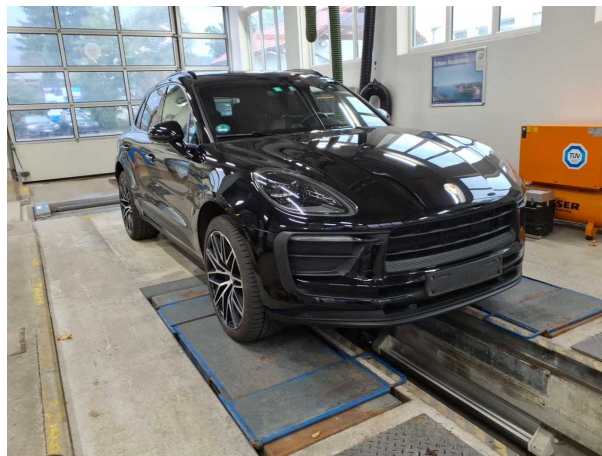


Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

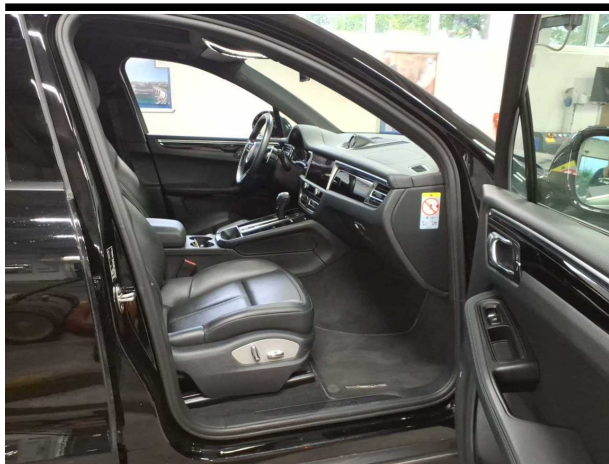


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Straße 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46535643
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Florian Franzreb

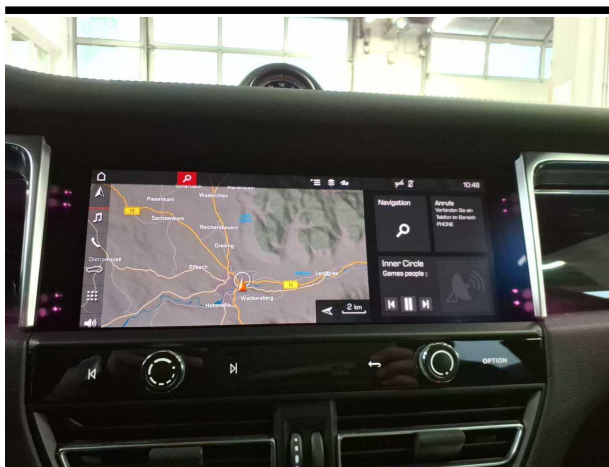


Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente

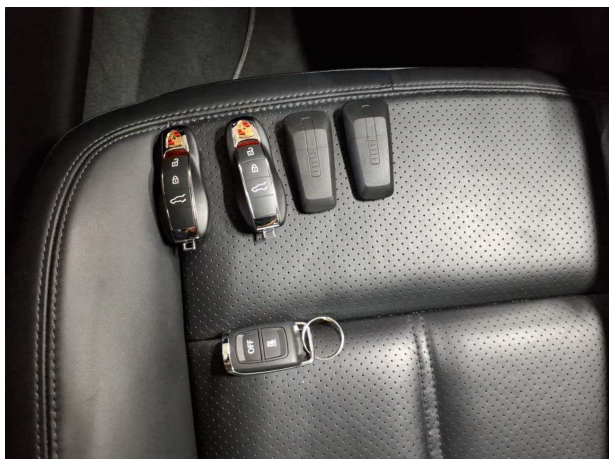


Abbildung 15: Dokumente

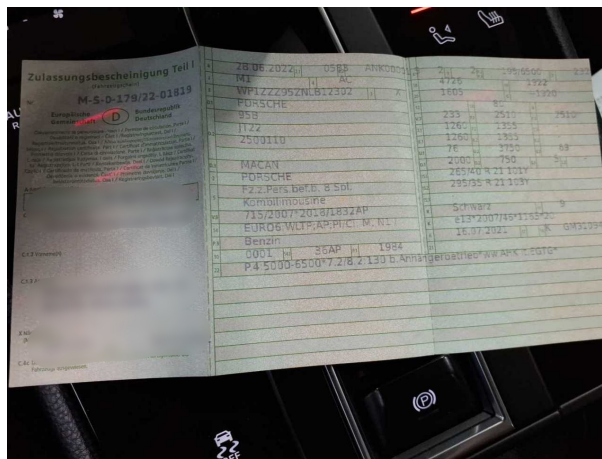


Abbildung 16: Dokumente

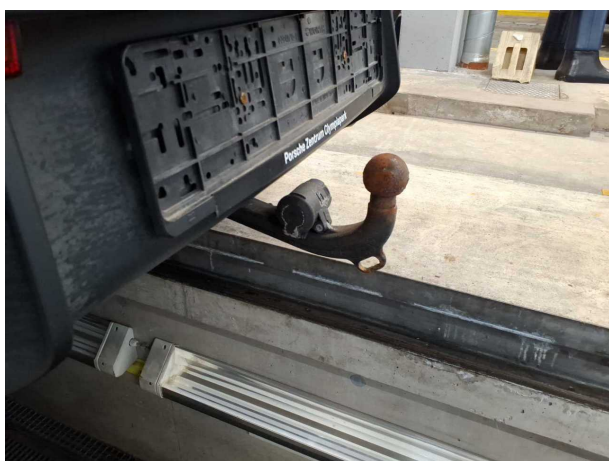


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Straße 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46535643
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Florian Franzreb



Abbildung 19: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Weiße Flecken) - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Weiße Flecken) - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Weiße Flecken) - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Weiße Flecken) - verschmutzt - aufbereiten

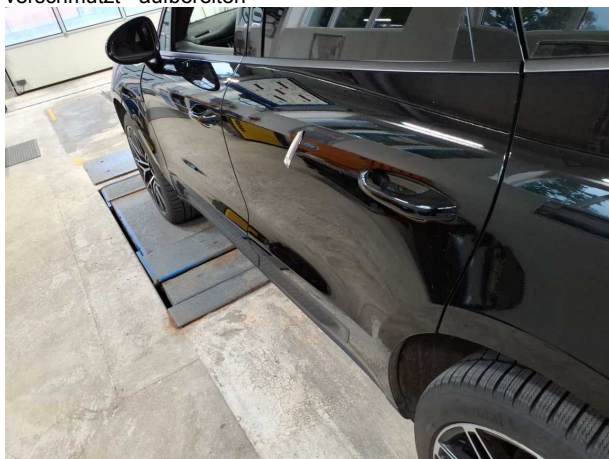


Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

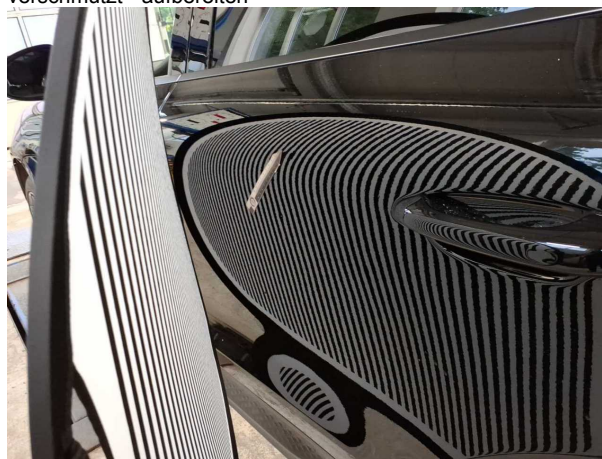


Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

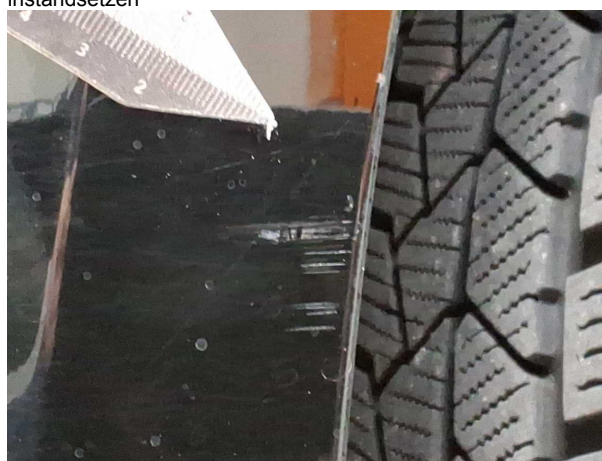

Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

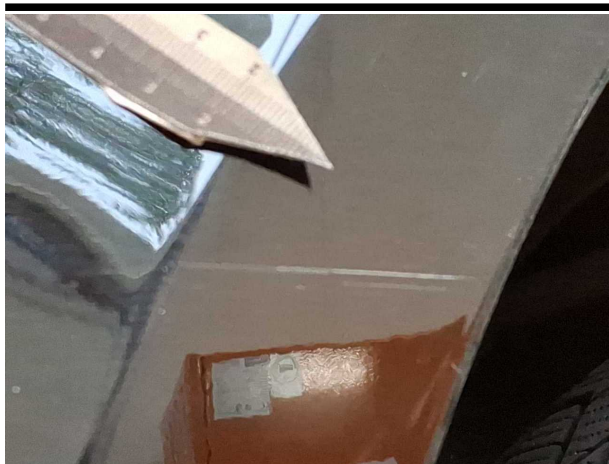

Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

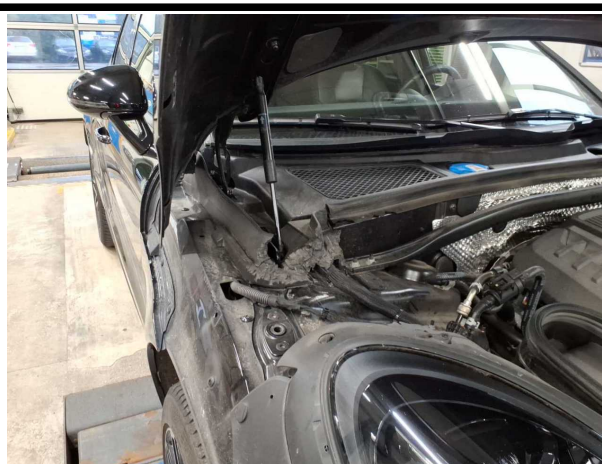

Beschädigung #6: Sonstiges: Sonstiges (Schaumteil Wasserkasten vorne rechts) - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #6: Sonstiges: Sonstiges (Schaumteil Wasserkasten vorne rechts) - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

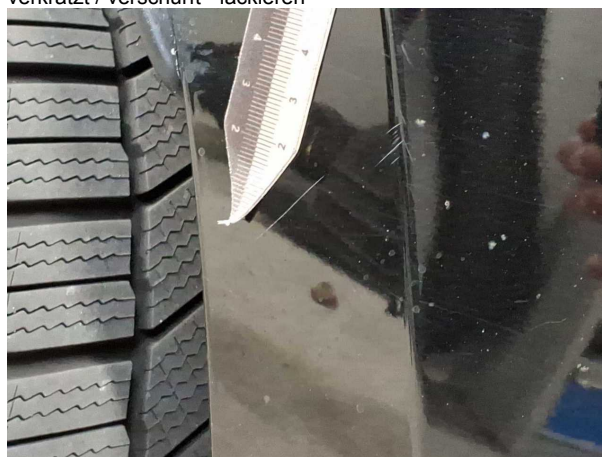


Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

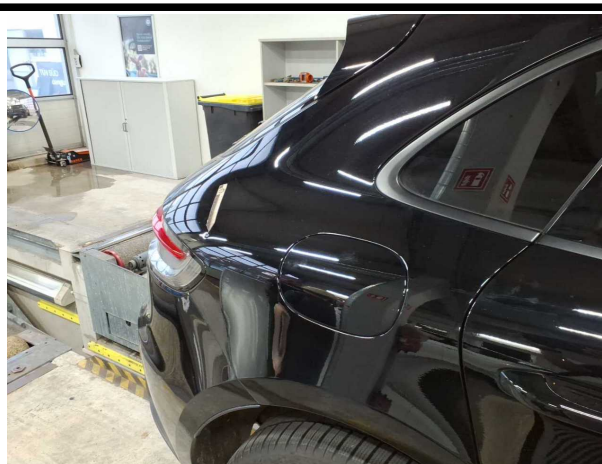

Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

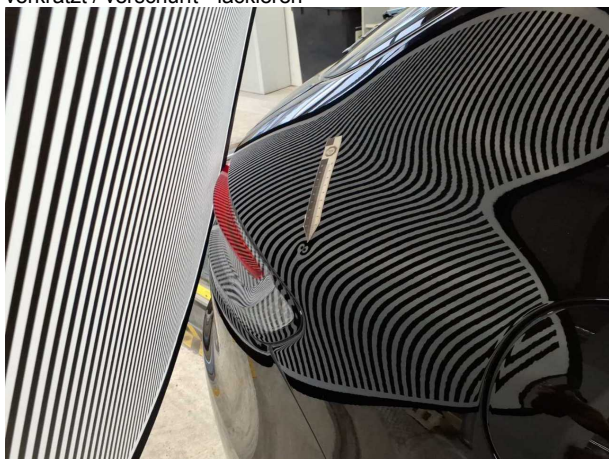


Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

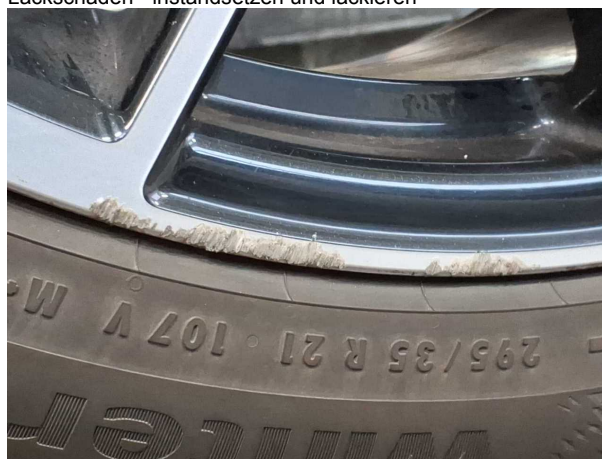

Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Straße 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46535643
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Florian Franzreb



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Straße 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46535643
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Florian Franzreb



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert): Wh/km
Elektrische Reichweite: km
Ja
e1 02 29
3. Fahrzeug mit Ökoinnovationen ausgestattet:
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovationen:
3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen:
2.00 g/km
1.40 g/km
- 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):
3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):
4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	314 g/km	13.8 l/100 km
Mittel	229 g/km	10.1 l/100 km
Hoch	203 g/km	9.0 l/100 km
Höchstwert	232 g/km	10.2 l/100 km
Kombiniert	233 g/km	10.3 l/100 km
Gewichtet, Kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge:
5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:

Stromverbrauch:	Wh/km
Elektrische Reichweite:	km
Elektrische Reichweite innerorts:	km
Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge:	Wh/km
Stromverbrauch (EC AC gewichtet):	km
Elektrische Reichweite (EAER):	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER Stadt):	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
52. Anmerkungen:

#NO 6:1943#NO 7:1627#NO 16.1:100 b.Anhängerbetrieb#NO 16.2:H:130
b.Anhängerbetrieb#NO 27.1:195.00/5000-6500#NO 35:V:235/55 R19 101
Y#8.5Jx19/ET21#H:255/50 R19 103 Y#9.0Jx19/ET21#V:265/45 R20 104
Y#9.0Jx20/ET26#H:295/40 R20 106 Y#10.0Jx20/ET19 nur in Verbindung mit
Hinterachs-Radhausverbreiterung#V:265/40 R21 101 Y#9.5Jx21/ET27#H:295/35 R21 103
Y#10.0Jx21/ET19 nur in Verbindung mit Hinterachs-Radhausverbreiterung#V:235/55 R19
101 V M+S#8.5Jx19/ET21#H:255/50 R19 103 V M+S#9.0Jx19/ET21#V:265/45 R20 104 V
M+S#9.0Jx20/ET26#H:295/40 R20 106 V M+S#10.0Jx20/ET19 nur in Verbindung mit
Hinterachs-Radhausverbreiterung#NO 44:E13*55R00*55R01*3613#

Übereinstimmungsbeseinigung

gültig für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Heinz Alexy (Leiter Kundenauftragssteuerung) bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: Porsche
0.2. Typ: 95B
Variante: JT22
Version: 2500110
Macan
- 0.2.1. Handelsbezeichnung:
0.2.3. Kennungen
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
- 0.4. Fahrzeugklasse:
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Porscheplatz 1,
70435 Stuttgart
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken od.rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeugidentifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
- IP-AP95B034B00AT00-WP1-1
AT-95B03DMT401Z700-WP1-1
1-POR-4162342120106-0001
RL-95B034AT70ZZ01-WP1-1
EV-NO_888K0198-WP1-1
M1
- WP1ZZZ95ZNLB12302
31.05.2022

mit dem in der am 16.07.2021
erteilten Genehmigung e13*2007/46*1165*20
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr
in denen metrische Einheiten für das
Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
und der Räder:
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
 - 3.1. 2 Achse 1/2, nicht trennbar
 - 3.1.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:

Hauptabmessungen

- | | | |
|------|---------------|---------|
| 4. | Radstand: | 2807 mm |
| 4.1. | Achsabstände: | |
| 1.2. | | |
| 5. | Länge: | 2807 mm |
| 6. | Breite: | 4726 mm |
| 7. | Hohe: | 1922 mm |
| 8. | | 1605 mm |

Massen

- 13. Masse in fahrbereitem Zustand:
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeug:
- 16. Technisch zulässige Gesamtmasse:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

- | | |
|--|---------|
| 1. | 1260 kg |
| 2. | 1355 kg |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: | 4510 kg |
| 16.4. Technisch zulässige maximale Anhängenmasse des Zugfahrzeugs mit: | |
| 18.1. Deichselanhänger: | 2000 kg |
| 18.3. Zentralachsanhänger: | 750 kg |
| 18.4. Untereinander Anhänger: | 80 kg |
| 19. Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt: | |

Antriebsmaschine

- | | | |
|-------|--|---------------------------|
| 20. | Hersteller des Motors: | Dr. Ing. h. c. F. Porsche |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: | DMT |
| 22. | Arbeitsverfahren: | Fremdzündung/4-Takt |
| 23. | Reiner Elektroantrieb: | Nein |
| 23.1. | Kategorie des Hybrid(elektro)fahrzeugs: | Nein |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 4 in Reihe |
| 25. | Hubraum: | 1984 cm ³ |
| 26. | Kraftstoff: | |
| 26.1. | Fahrzeug mit: | Benzin |
| 27. | Höchstleistung: | mono fuel |
| 27.1. | Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): | |
| 27.3. | Höchste Nutzleistung (Elektromotor): | 195.00 kW bei |
| 27.4. | Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): | 6500 min ⁻¹ |
| 28. | Getriebe (Typ): | kW
automatisch |

28.1. Übersetzungsverhältnisse:		28.1.2. Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes:	
1. Gang		1. Gang	
2. Gang		2. Gang	
3. Gang		3. Gang	
4. Gang		4. Gang	
5. Gang		5. Gang	
6. Gang		6. Gang	
7. Gang		7. Gang	
8. Gang		8. Gang	

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:

232 km/h

Achsen und Radaufhängung

- | | | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|
| 30. | Spurweite | Achse 1:
Achse 2: | 1660 mm
1659 mm |
| 35. | Angebrachte Reifen/Radkombination/ Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ - Emissionen: | | |

Bremsen

- ### 36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

Aufbau

- | | | |
|-------|---|----------------------|
| 38. | Code des Aufbaus: | AC Kombilimousine |
| 40. | Farbe des Fahrzeuges: | SCHWARZ |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen: | 4, 2 links, 2 rechts |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): | 5 |
| 42.1. | Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind: | |
| 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: | |

Umweltverträglichkeit

- | | | | |
|-----------|---|---|-------------------------------|
| 46. | Geräuschpegel:
Standgeräusch:
Fahrgeräusch: | 76.00 dB(A) bei Motorendrehzahl:
69.00 dB(A) | 3750 min ⁻¹ |
| 47. | Abgasnorm: | Euro 6AP | |
| 47.1. | Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind} : | | |
| 47.1.1. | Prüfmasse: | | 2095 kg |
| 47.1.3. | Fahwiderstandskoeffizienten: | | 256.5 N |
| 47.1.3.0. | f0: | | 0.286 N/(km/h) |
| 47.1.3.1. | f1: | | 0.04541 N/(km/h) ² |
| 47.1.3.2. | f2: | | |

- | | | |
|---------|---|------|
| 47.2.3. | Fahrzyklus: | 3b |
| 47.2.1. | Fahrzyklusklasse (1/2/3a/3b): | 3b |
| 47.2.2. | Miniatursierungsfaktor (f _{dec}): | 0 |
| 47.2.3. | Begrenzte Geschwindigkeit: | nein |
| 48. | Abgasemissionen | |

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

- | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (Euro VI): | | | | | |
| CO: | 341.1 mg/km | THC: | 13.5 mg/km | NMHC: | 11.9 mg/km |
| NO _x : | 11.5 mg/km | THC + NO _x : | mg/km | NH ₃ : | |
| Partikelmasse: | 0.09 mg/km | Partikelzahl: | 6.00x10 ⁹ /km | | |
| Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): | | | | | |
| 48.1. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): | | | | | |
| 48.2. Vollständige RDE-Fahrt: | NO _x : | 60 mg/km | Partikelzahl: | 6.00x10 ¹¹ /km | |
| | RDE-Fahrt (innerorts): | NO _x : | 60 mg/km | Partikelzahl: | 6.00x10 ¹¹ /km |
| 49. | CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch: | | | | |

1.1. ² Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend):		
NEFZ-Werte	CO ₂ - Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	247 g/km	10,8 l/100 km
Außerorts:	173 g/km	7,6 l/100 km
Kombiniert:	200 g/km	8,8 l/100 km
Gewicht, kombiniert:	g/km	l/100 km

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Prüffaktor (falls zutreffend):

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	387649
Hersteller	Porsche
Model	Macan
Variante	DE - SUV5 2.0T EU6d, Basis OPF, (Facelift 2) 2021 - 2024 T 2.0
Listenpreis	68.256,43
VIN	WP1ZZZ95ZNLB12302
Erstzulassungsdatum	28.6.2022
Kennzeichen	M-MJ 7171

Schadensfälle der int. Belegnummer: 387649 24.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024118830	04.11.2024	Stoßfänger vorne rechts	5.147,13