

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002449757
Besichtigt am:	22.05.2026 12:50
Berichts-Nr:	10658618
FIN:	WVWZZZ3CZPE059184

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	03.05.2023
Laufleistung:	120.544 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Aragon" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aragon 6,5 J x 16	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Heckklappe
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung in Textil
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Business	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel in Mistralgrau	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kategorie 0
Dämpfung hinten, Basis 1	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	

Kindersicherung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Differenzialsperre
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Dynamic Drive Control
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Feuerlöscher
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Garagentoröffner
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Heckspoiler
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Rückleuchten	Ohne Kindersitz
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Ladekabel
Leuchtweitenregulierung	Ohne Lichtassistent
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Sprachsteuerung
Motorenstart Standard	Ohne Spurwechselassistent
Müdigkeitserkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionskamera	Ohne Uhr
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Netztrennwand	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radio
Ohne 2. Batterie	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radstand
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Regensensor
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifenkontrollanzeige
	Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	0,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	0,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	0,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	0,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Achsvermessung	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Motor	Abnormale Geräusche	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
6	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
10	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
11	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
13	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
14	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE059184

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

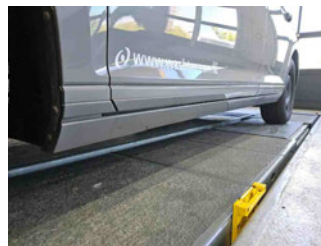

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

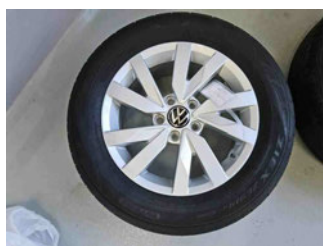


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

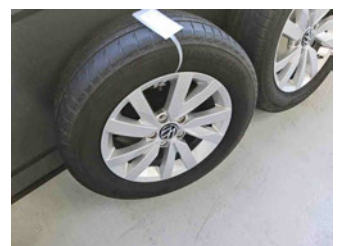

Räder - Rad beiliegend #3

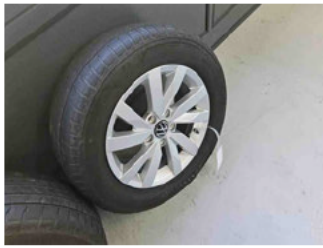

Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche(r) Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar


4 Mal



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

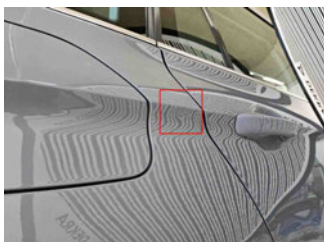

3 - Achsvermessung - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

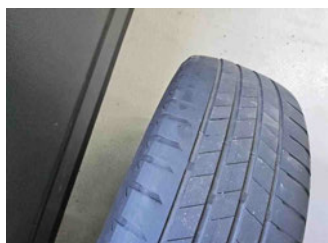

4 - Motor - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

5 - Tüрдichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen





6 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



8 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

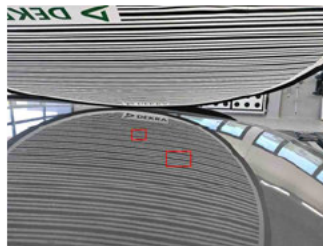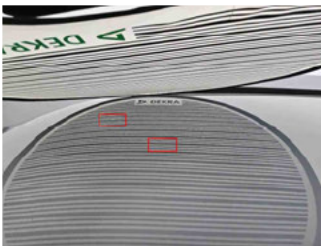

9 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



10 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



11 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



12 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



13 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



14 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

