

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht

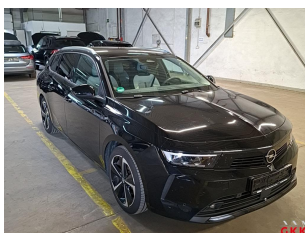

Vorgang

Ihr Auftrag vom	15.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	27.07.2026
Referenznummern	0002065642

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. VXXKFCYHZTP1080484

Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Karbon Schwarz / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Astra L Sports Tourer 1.5 D Elegance	Laufleistung abgelesen	60.133 km
Erstzulassung	15.05.2024	Emissionsklasse	Euro 6e
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91H	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91H	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 27.02.2026 bei km 55.543.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front rechts beschädigt	Ja	
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Außenspiegel rechts beschädigt	Ja	
Frontscheibe beschädigt	Ja	
Anmerkungen		

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	Anti-Blockier-System (ABS)
Bremsassistent	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
Außenspiegel schwarz lackiert	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach Wagenfarbe	Dachreling silber
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Ergonomiesitz vorn links	Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
Sitzverstellung vorn links (8-fach)	Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
Feststellbremse elektrisch	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Heckleuchten LED
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenkrad (Leder)	Leuchtweitenregelung automatisch
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTi DPF
Nebelscheinwerfer LED	Radstand 2730 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
Parkpilotensystem vorn und hinten	Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheinwerfer LED Eco
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Keyless Start	Seitenairbag vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht LED
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Opel Connect
Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	1228,98 €	860,29 €
Motorhaube, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28)	688,95 €	482,26 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Kante, verkratzt, Smartrepair (Bild 29)	80,00 €	80,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38)	622,76 €	435,93 €
Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 39, Bild 40)	40,00 €	40,00 €
Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 41, Bild 42)	579,08 €	405,36 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 30, Bild 31)	835,13 €	584,59 €
Heckklappe, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	226,46 €	226,46 €
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	375,19 €	375,19 €
LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	375,19 €	375,19 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 19)	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug außen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 23, Bild 24)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	5.842,59 €
Minderwert	4.656,12 €
Händlereinkaufspreis	7.725,00 €
Händlerverkaufspreis	9.125,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 42 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 28.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage

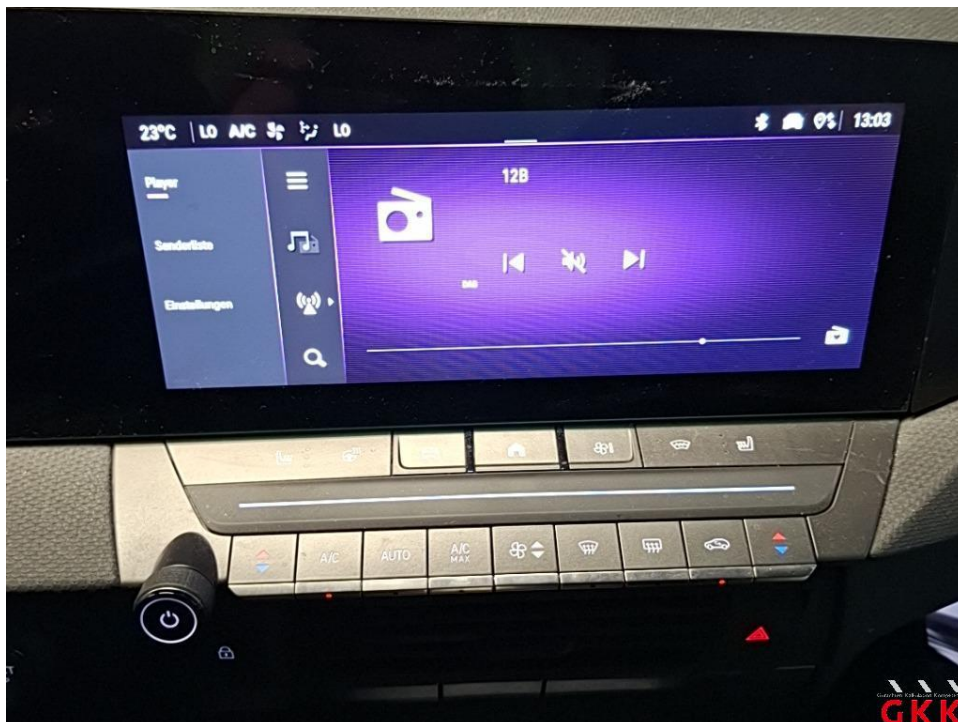


Bild 11

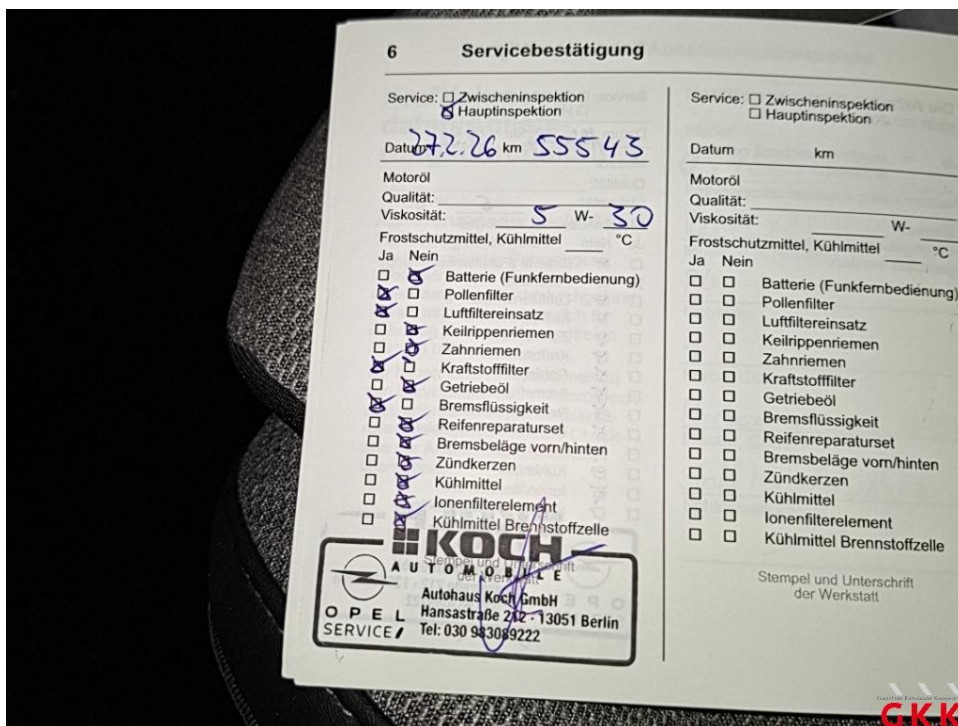


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 20 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, außen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, außen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 28 Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Kante, verkratzt, Smartrepair



Bild 30 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

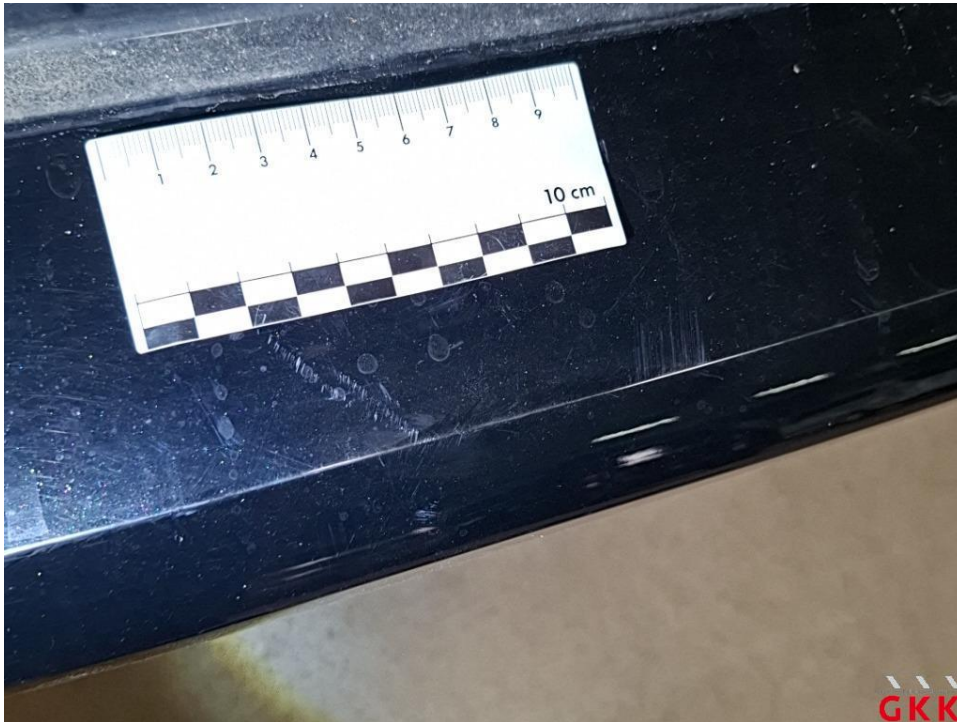


Bild 31 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 34 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 36 Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 38 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

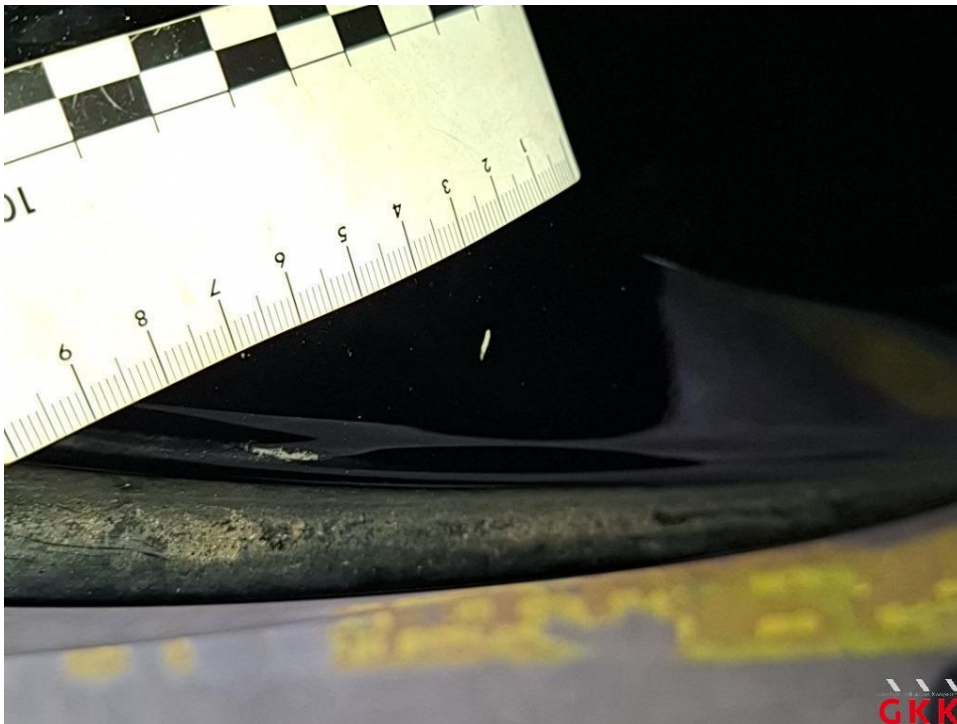


Bild 40 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 41 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

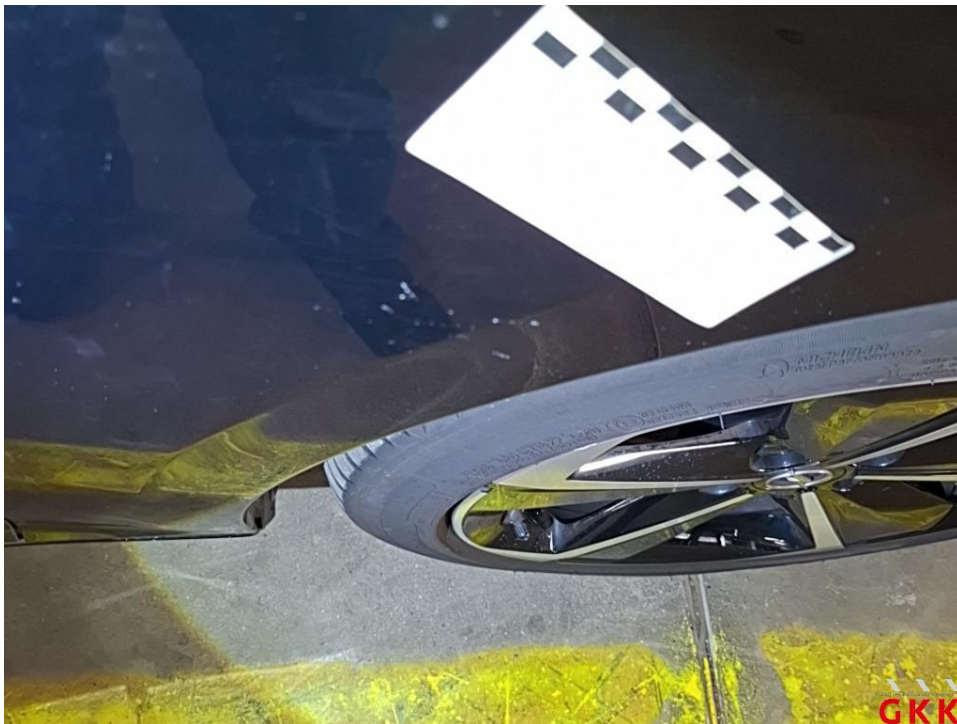


Bild 42 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren