

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002445120
Besichtigt am: 29.05.2026 11:06
Berichts-Nr: 10695506
FIN: VSSZZZKM1RR116834



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARB
Erstzulassungsdatum:	15.05.2024
Laufleistung:	39.676 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.500 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einparkhilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einton-Signalhorn
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Embleme
6-Gang-Automatikgetriebe A6	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150kW Aggr. 0EC.A / 0EK.A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Fernlichtassistent
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FULL LINK
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten, Basis 1	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Hybrid-Antriebssystem PHEV
DC/DC Wandler 3,0 kW	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (16 A) (Mode 3)
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Klimakomfortscheibe
Dynamiklenkung	Komfort-Sportausstattung Formentor
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -	

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kompensor Ausf. 1	Ohne Navigationsgerät
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kopfstützen vorn	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonderspezifikationen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Steckdose
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Trennwand
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pan-European-eCall
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pannenset
MPV Formentor	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Müdigkeitserkennung	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängervorrichtung	Rückfahrkamera
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Safe & Driving L in Kombination mit Radio
Ohne Car2X	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne CD/DVD für Navigation	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Head-Up Display	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Individualeinbau	

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn

Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 W	5,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 W	5,0 mm
Fulda	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 W	6,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türdichtung hinten rechts	Gerissen	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren
3	Tankdeckel	Fehlstellung	Demontage/Montage

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM1RR116834

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(29.05.2026 11:06) Fahrzeughistorie konnte nicht geprüft werden, kein Zugriff.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

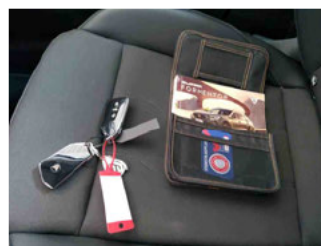

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10695506
vom: 29.05.2026

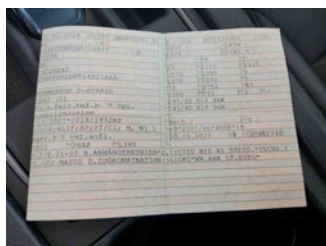

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türdichtung hinten rechts - Gerissen - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren



3 - Tankdeckel - Fehlstellung - Demontage/Montage

Kommentar

Ladeklappe öffnet nicht. Prüfen, Kostenerweiterung möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

