

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	154	----	----	6.7	----	----	-----
Mittel:	116	----	----	5.1	----	----	-----
Hoch:	102	----	----	4.5	----	----	-----
Extra hoch:	122	----	----	5.3	----	----	-----
Kombiniert:	119	----	----	5.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 29 37

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO
- ₂
- Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)(g/km): Benzin/Diesel: 1.87 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	

[g/km]/ [g/km] [g/km] [L] [m³]/[L] [L] [Wh/km]

Niedrig: -----

Mittel: -----

Hoch: -----

Extra hoch: -----

Innerorts: -----

Kombiniert (Erhaltend): -----

Kombiniert (Entladend): -----

Gewichtet, kombiniert: -----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1527##NO 30.: A2 max 1509##NO 16.2.: with trail
er axle 2:+68 kg##NO 35.: 185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;##195/55
R16 91V#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W#7,0JX18 ET51;##215/45 R
17 91V#7,0JX17 ET51;##185/65 R15 92V M+S#5,5JX15 ET40

54. Fahrzeuge mit erweit. Syst.: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: yes

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HM618321) ausgegeben. Landratsamt München

046CC0183615



www PS-Team.de

ŠKODA



SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

- 0.2. Typ:

Variante:

Version:

PJ

ABDUSAX0

NFD7FD7CW0054VN3N1A2A

- 0.2.1. Handelsbezeichnung:

FABIA

- 0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB27ZZ_A1_1209-TMB

- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-2Q0_OV_0383_000-TMB

- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKX-715W_PJ_DUSA_FD7_0_A_1_0-000

- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ200_7F_17_012-TMB

- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00268_00_000-TMB

- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-AW_DGW_D_ALACAA-TMB

- 0.4. Fahrzeugklasse:

M1

- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Skoda Auto a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

- 0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBER6PJ6S4066531

- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2025-03-13

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2018/858*00014*11, erteilt am 2024-10-02

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right in denen
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2025-03-13

Mlada Boleslav

2025-03-13

Ing. Jan Stinka

Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar

Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBER6PJ6S4066531

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2552

4.1. Achsabstand [mm]: 2552

5. Länge [mm]: 4108

6. Breite [mm]: 1780

7. Höhe [mm]: 1463

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1199

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1243

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1650

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 890 / 800

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2750

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1100

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 590

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DUS

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Line

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): 85.00 bei 5500

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 202

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1510 / 1496

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 195/55 R16 91V / 6,0JX16 ET45 / A / C1

Achse 2: 195/55 R16 91V / 6,0JX16 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 70.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 66.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 EB

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1319

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 101.6 0.132 0.03057

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 139.3	13.3	10.8	18.8	-----	-----	0.0800	2.46E9
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Gesamte RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

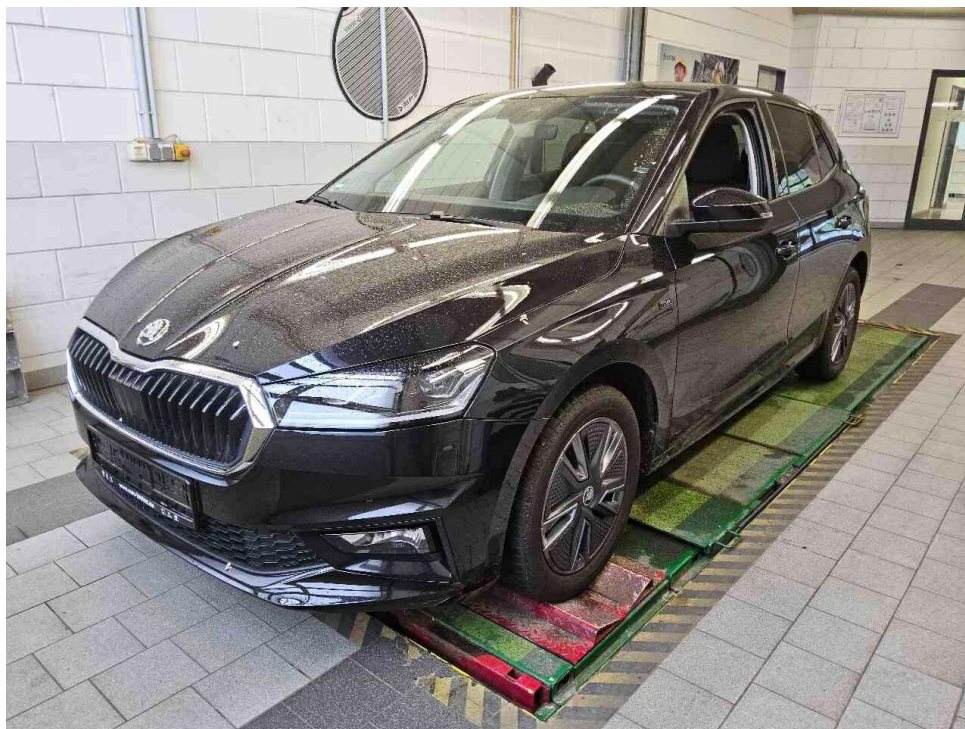


Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

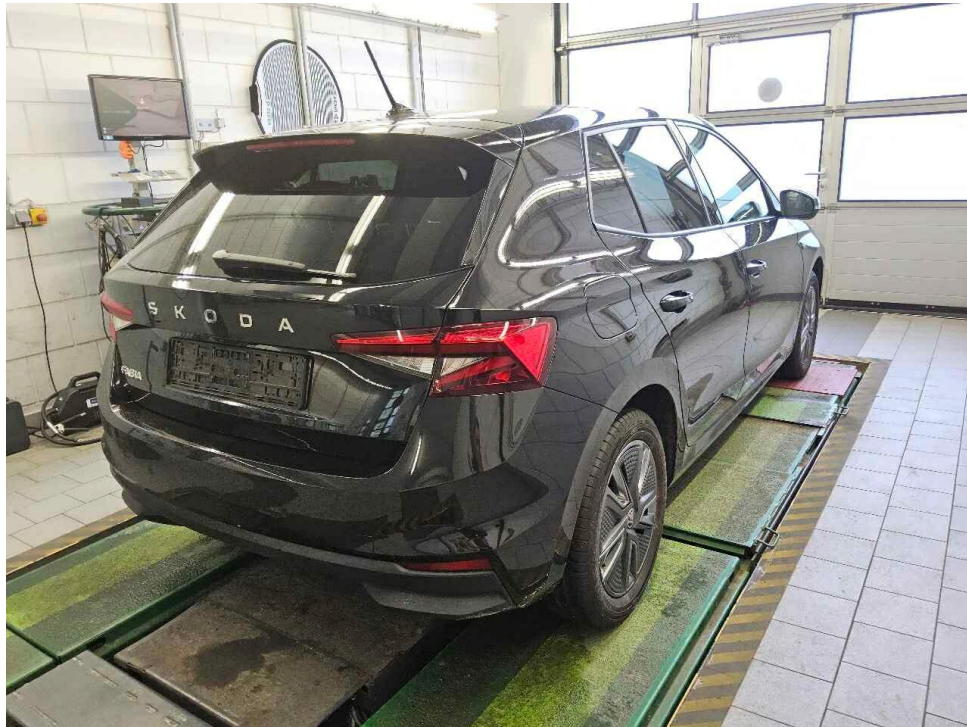


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

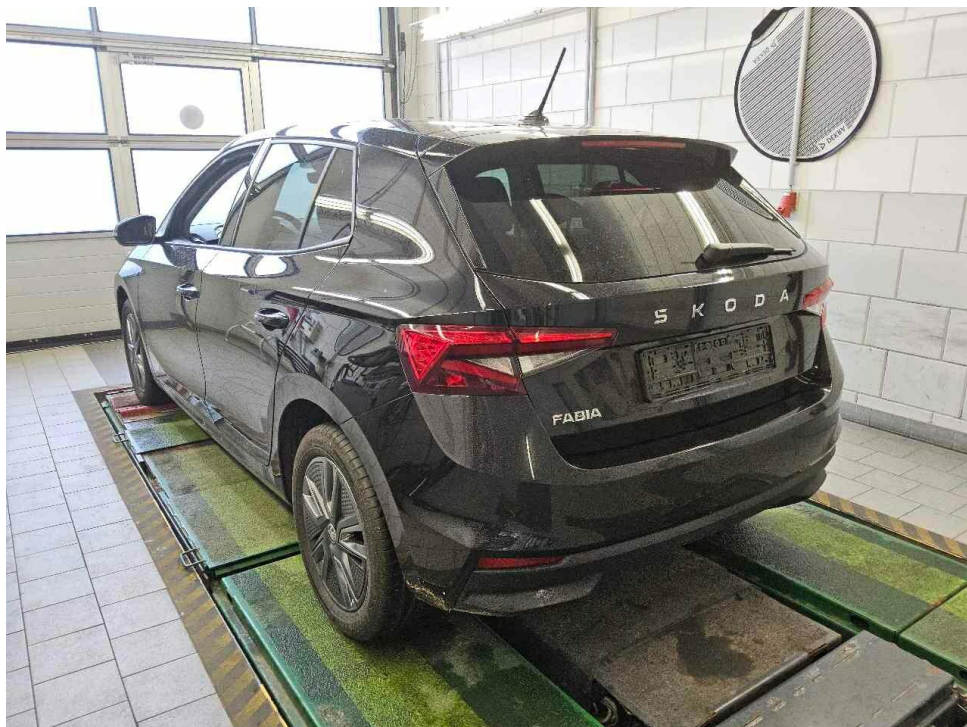


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

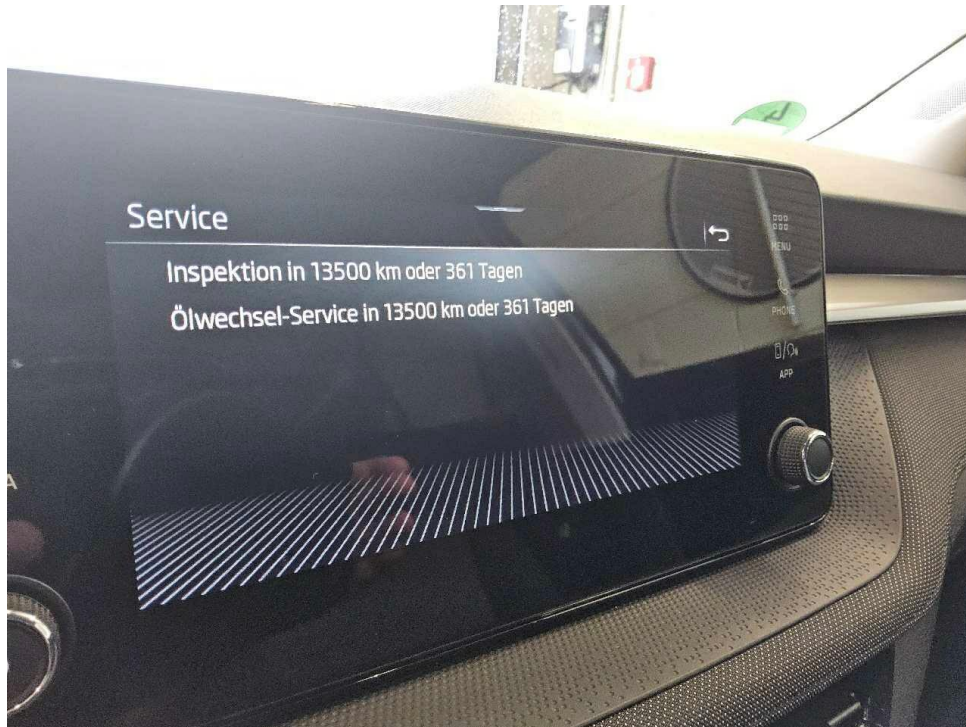


Bild 7 : Serviceintervallanzeige

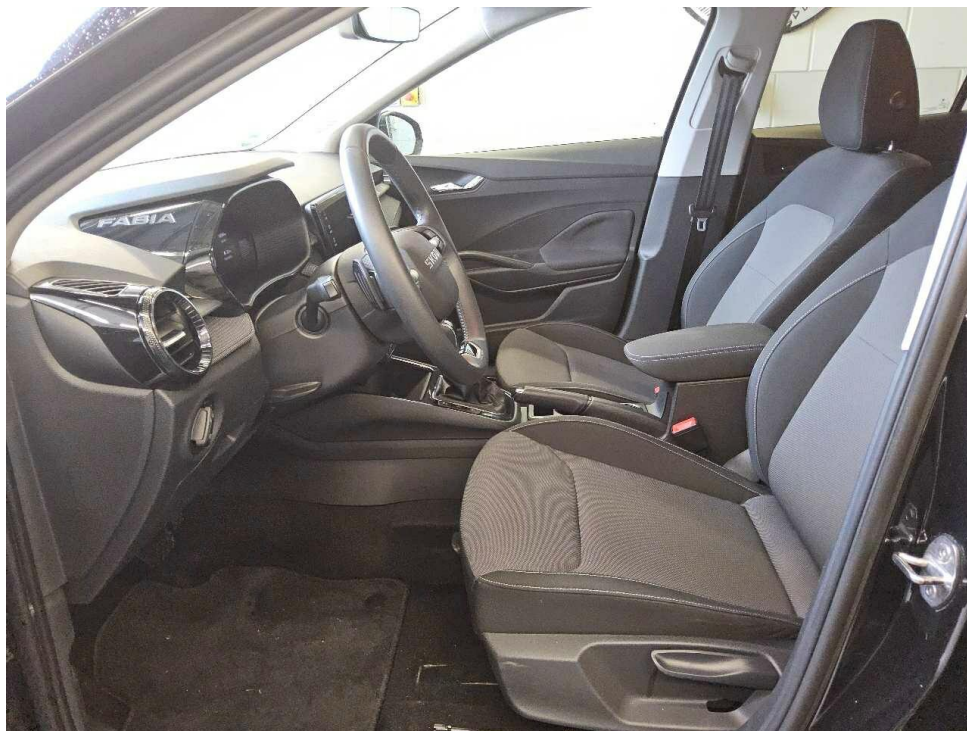


Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

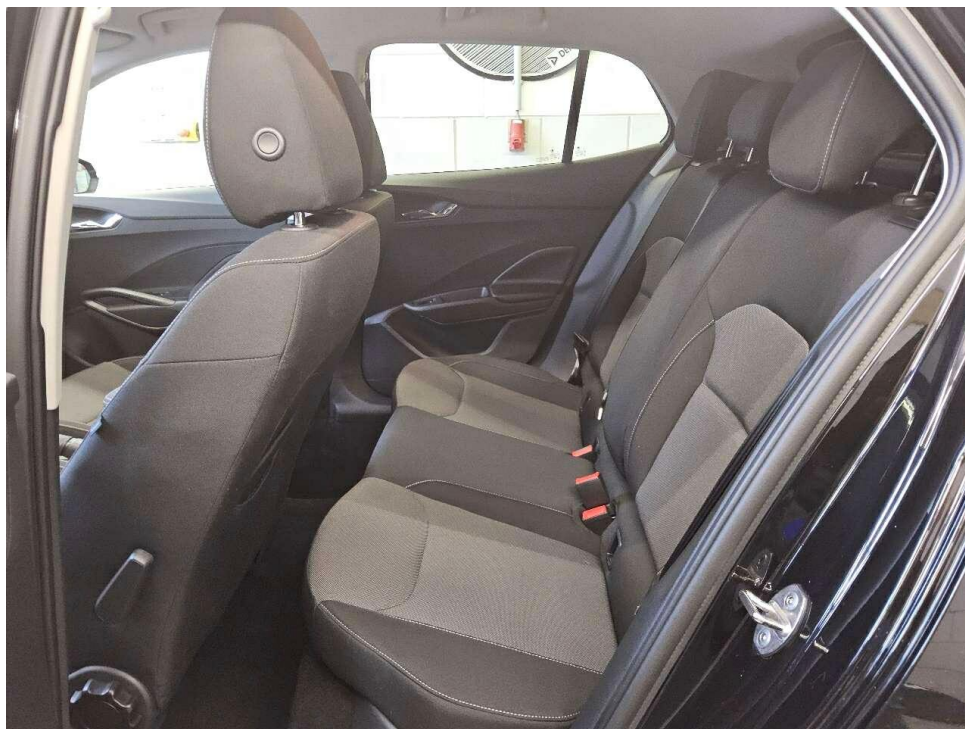


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

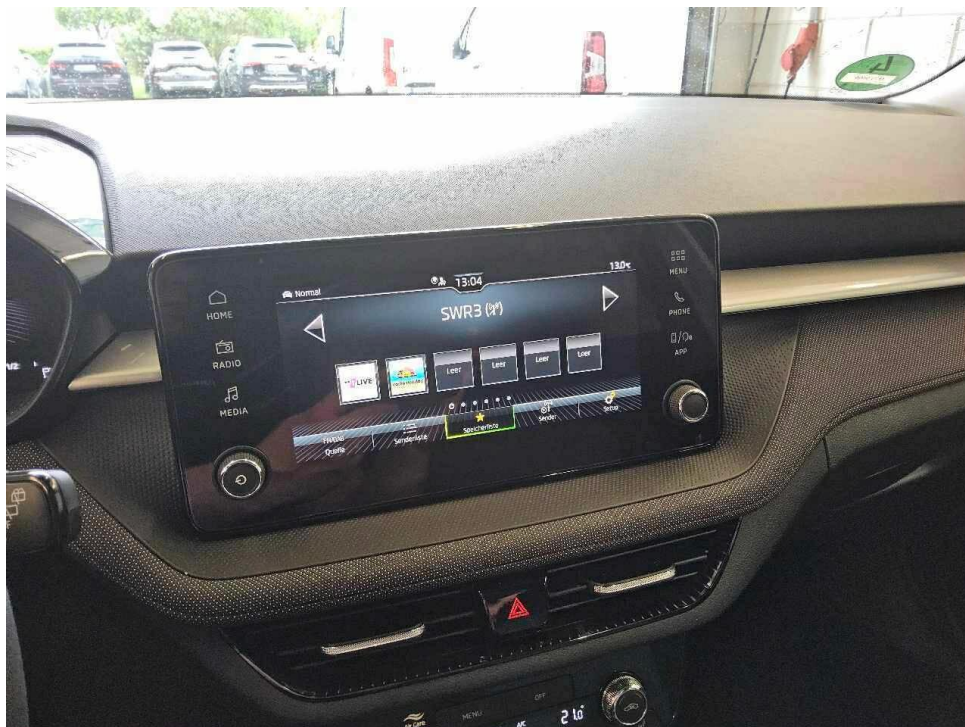


Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

05.05.2025	8004	AYC00153 4	2	1	85/5500	202
M1	AB		18	4108	1780	
TMBER6PJ6S4066531		6	20	1463	1199--	
SKODA			12		75	Q -
PJ			12	119	1650	F2 1650
ABDUSAX0			21	890	800	73 -
NFD7FD7CW0054VN3N1A2A			81	890	800	53 -
FABIA			121	70	3750	12 66
SKODA (CZ)			031	1100	590	51 5 52 -
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			154	195/55 R16 91V		
Schräghecklimousine			152	195/55 R16 91V		
715/2007*2023/443EB			153	-		
EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2			8	Schwarz/	9/	
Benzin			K	e8*2018/858*00014*11		
0001	36EB	999	6	02.10.2024	K	HM618321
7.2/8.2:+68 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBI			21			
NATION:2750KG*WW.AHK LT.EGTG*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür vorne links Einstieg zerkratzt



Bild 14 : Tür vorne links Einstieg zerkratzt



Bild 15 : Felge hinten links verschrammt



Bild 16 : Felge hinten links verschrammt



Bild 17 : Felge hinten links verschrammt



Bild 18 : Seitenteil links eingedellt



Bild 19 : Seitenteil links eingedellt



Bild 20 : Dach zerkratzt



Bild 21 : Dach zerkratzt



Bild 22 : Dach zerkratzt



Bild 23 : Dach zerkratzt



Bild 24 : Dach zerkratzt



Bild 25 : Dach zerkratzt

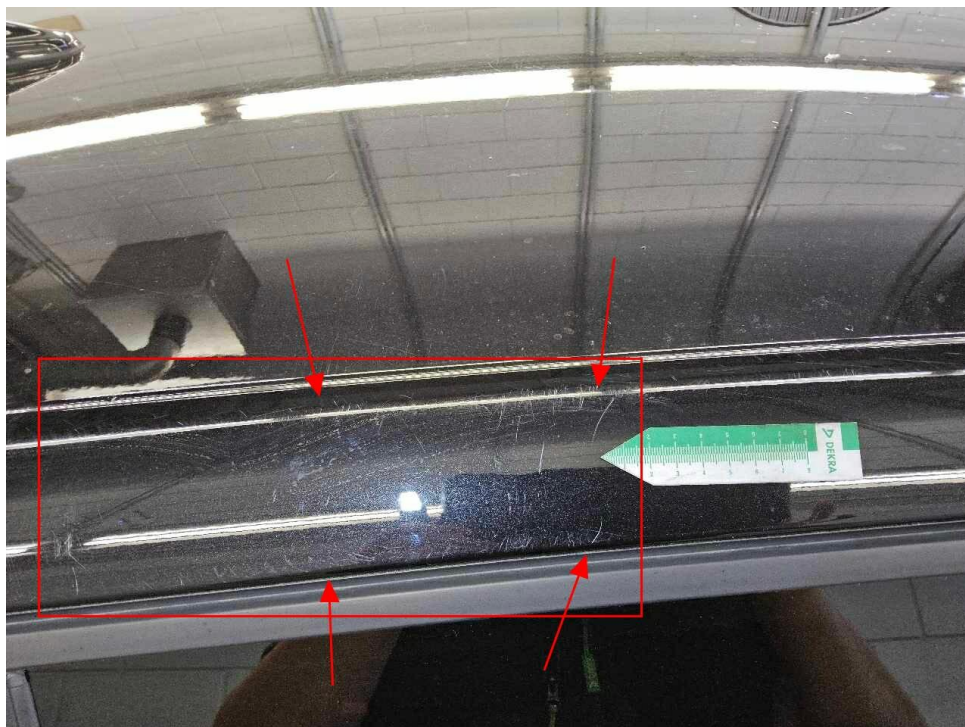


Bild 26 : Dach zerkratzt

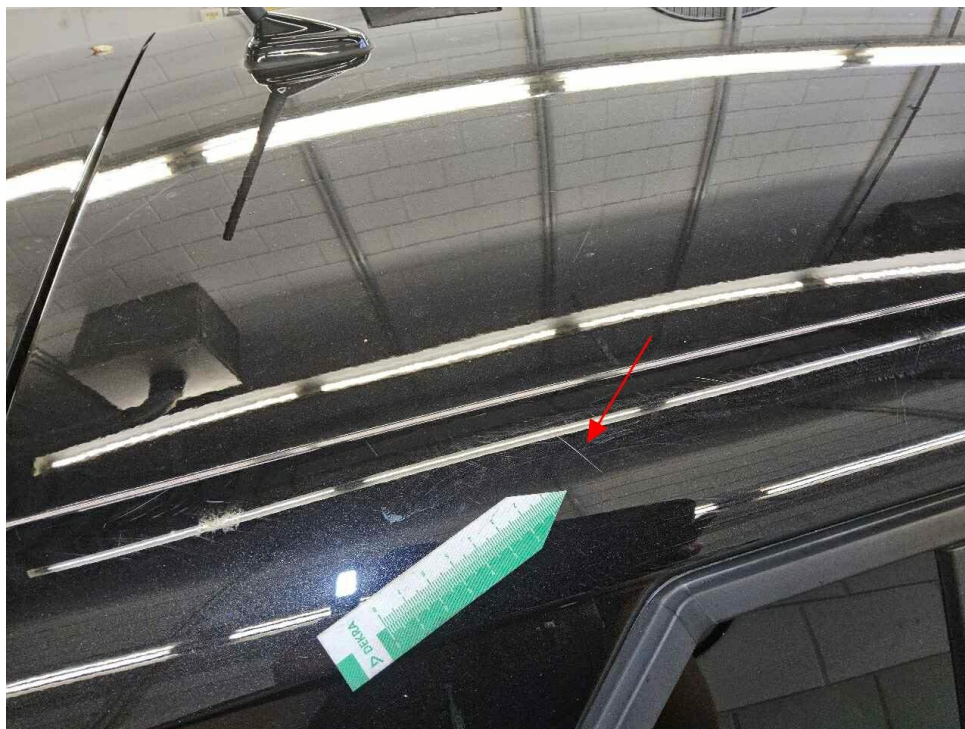


Bild 27 : Dach zerkratzt



Bild 28 : Dach zerkratzt

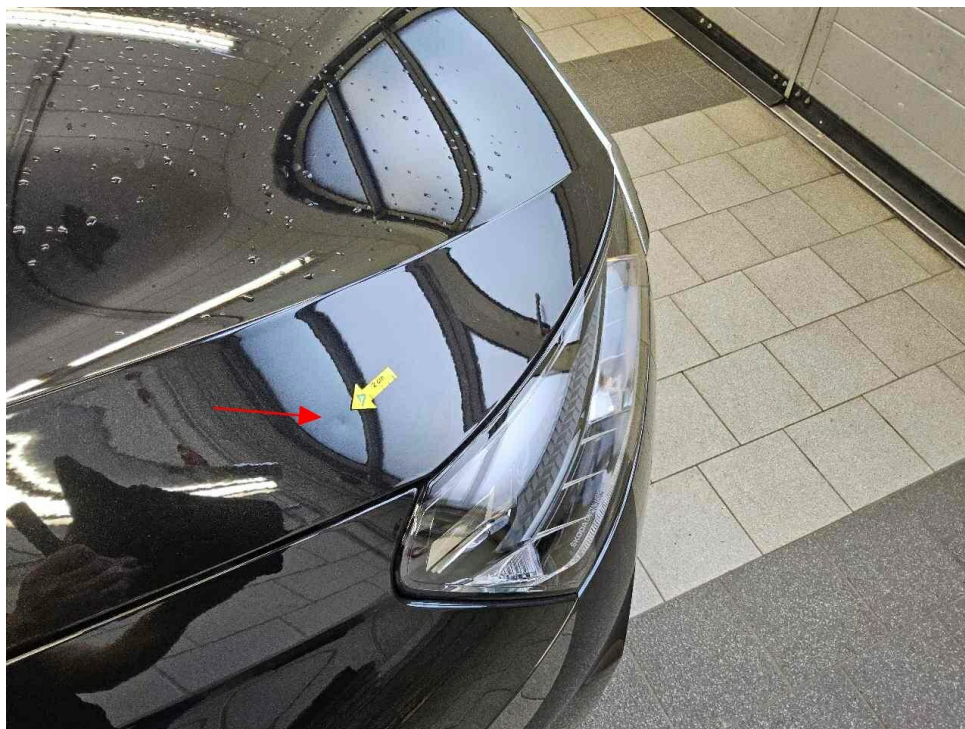


Bild 29 : Motorhaube eingedellt

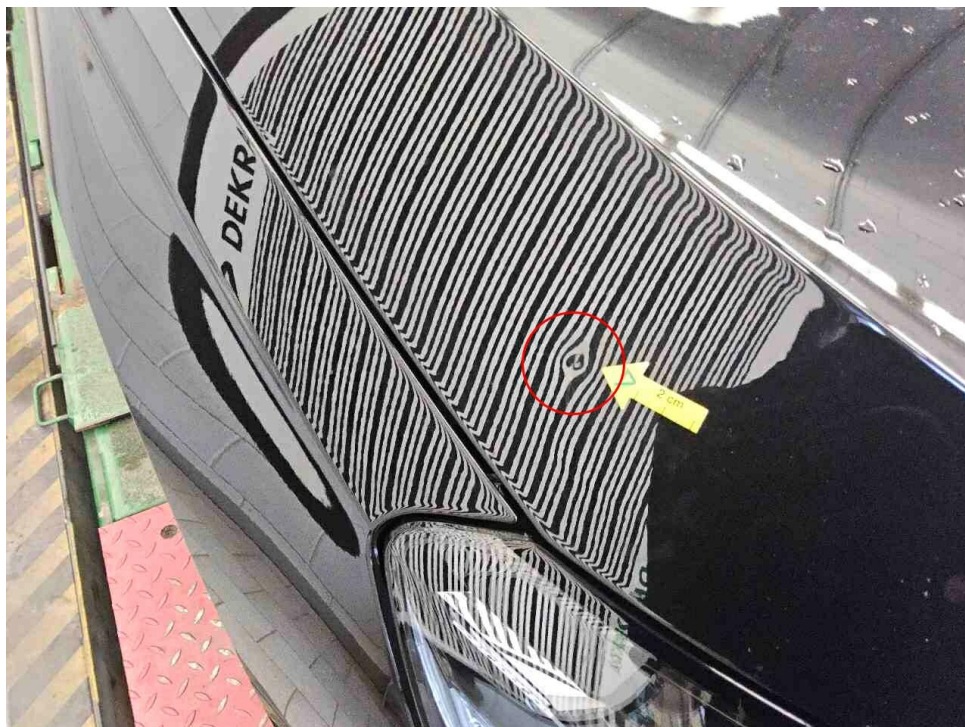


Bild 30 : Motorhaube eingedellt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 175 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Heckklappe

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.05.2025	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Fabia 1.0 TSI DSG Selection
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBER6PJ6S4066531	HSN / TSN	8004 / AYC
Schlüssel-Nr.	10461947	Km-Stand abgelesen	16584
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/ Reihomotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	DSG /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Black Magic Pearlescent (F9R)	Polster	Stoff
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel und Mittelkonsole in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel in Hellgrau, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Klimaanlage, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung verstaubar sowie herausnehmbar, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, Kraftstofftank 40 l, Kühlergrillrahmen in Chrom, LED-Hauptscheinwerfer, LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni Energy-Blau, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirm- und Besenfach in der Fahrertür, Reifendrucküberwachung, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, Sicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umlegbar, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Sitzheizung Vordersitze, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperrung, Windschutzscheibe mit Tickethalter, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
011	Kraftstofftank 50 l
	Lackierung: Metallic und Perleffekt
PLE	Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad beheizbar inkl. Schaltwippen am Lenkrad
PUH	Paket: Winter
PJ6	Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Proxima Grau
4KF	Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: nicht notwendig
bis Wartung verbleiben: 13.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links Einstieg zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14)
2. Felge hinten links verschrammt, smart repair (Bild 15, 16, 17)
3. Seitenteil rechts eingedellt, drücken
4. Dach zerkratzt, lackieren (Bild 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
5. Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 29, 30)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Einstieg zerkratzt,
Felge vorne rechts zerkratzt,
Stoßfänger vorne Steinschläge,