

05.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -KP 0681E	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZ3CZNE030810
Vertrags-Nummer:	33663080	Erstzulassung:	26.01.2022
Internes KZ:	15029808	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	36
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	222	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1753	zul. Gewicht (kg):	2270

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33663080
Amtliches Kennzeichen: HD -KP 0681E
Übersicht erstellt am: 05.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
18.10.2025	9059965665	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
30.04.2025	9059944833	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Fahrerseite	Ja	Nein
07.04.2025	9059936328	Teilschuld 50%	Stoßstange vorne Fahrerseite	Nein	Nein
			Scheinwerfer Fahrerseite		
19.02.2025	9059926649	Eigenverschulden	Schweller seitlich vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
			Tür vorne Beifahrerseite		
06.02.2025	9059922463	Eigenverschulden	Schlüssel mit Fernbedienung	Nein	Nein
15.01.2025	9059920624	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein
			Tür vorne Beifahrerseite		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33663080
Amtliches Kennzeichen: HD -KP 0681E
Übersicht erstellt am: 05.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WWZZZ3CZNE030810

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.796 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-128 Tag(e)
Typ/Modell	PASSAT	HU (Bericht lag vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZNE030810	Leistung / Hubraum	115 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	26.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2025, 38.888 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Schweller rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026
Protokollnummer: 45673357
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026
Protokollnummer: 45673357
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	48.796 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZNE030810	Erstzulassung	26.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026
Protokollnummer: 45673357
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

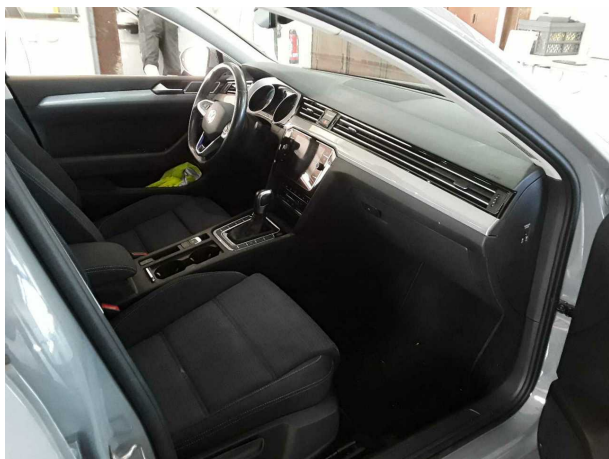


Abbildung 9: Innenraum

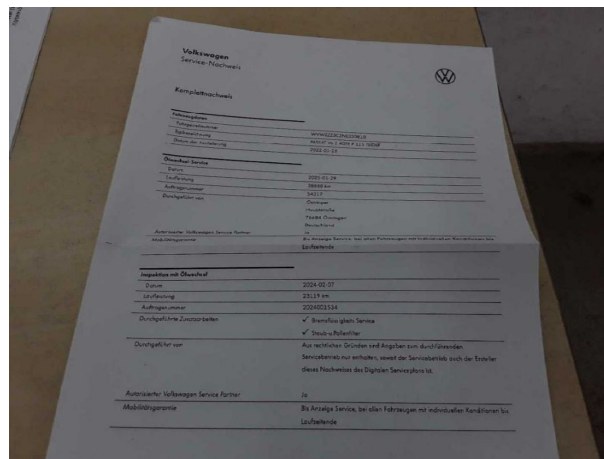


Abbildung 10: Sonstiges

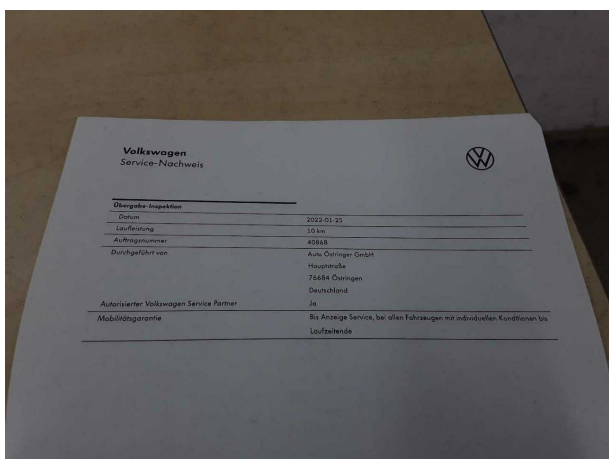


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

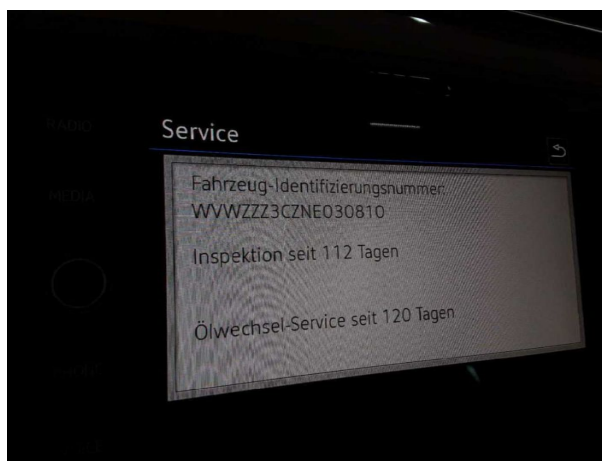


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

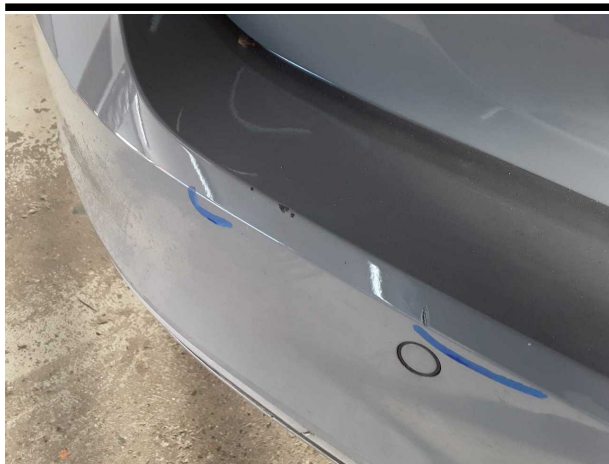


Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair

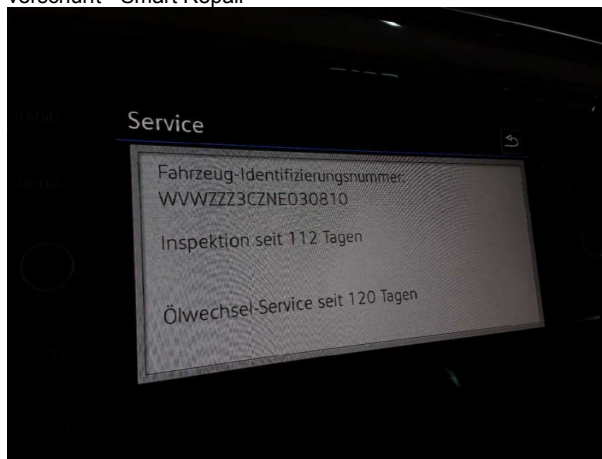

Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

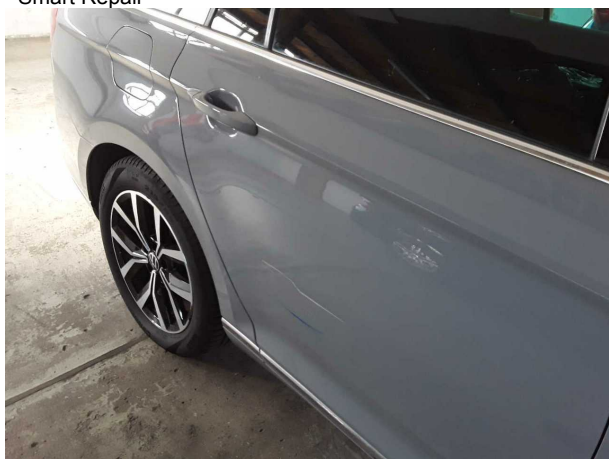

Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WWZZZ3CZNE030810

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	48,796 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	-128 Tag(e)
Type / Model	PASSAT	Main inspection (Report on hand)	01/2027
Vehicle Identification number	WWZZZ3CZNE030810	Power / Engine displacement	115 kW / 1,395 ccm
First registration	26 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2025, 38,888 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Boot lid - interior trim - Scratched - Replace
2	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
4	Front bumper	Spoiler - Scratched - Smart repair
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Sill - right side, Door - front right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94V	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/55 R17 94V	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026
Protocol number: 45673357
Delivery date: 29 May 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 98V	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	215/55 R17 98V	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026
Protocol number: 45673357
Delivery date: 29 May 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	PASSAT	Mileage (Read)	48,796 km
Vehicle Identification number	WVWZZZ3CZNE030810	First registration	26 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026
Protocol number: 45673357
 Delivery date: 29 May 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

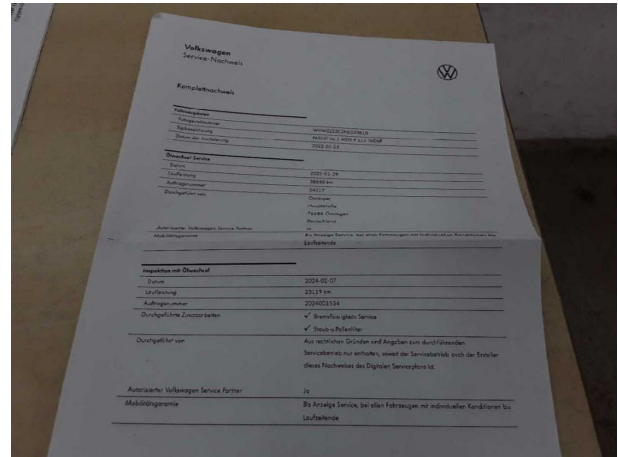


Figure 10: Misc.

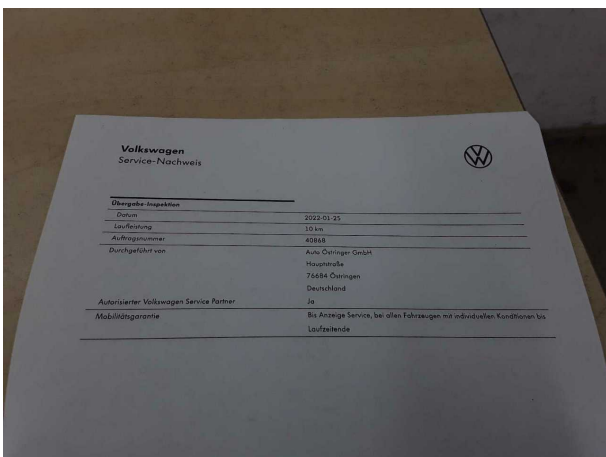


Figure 11: Misc.

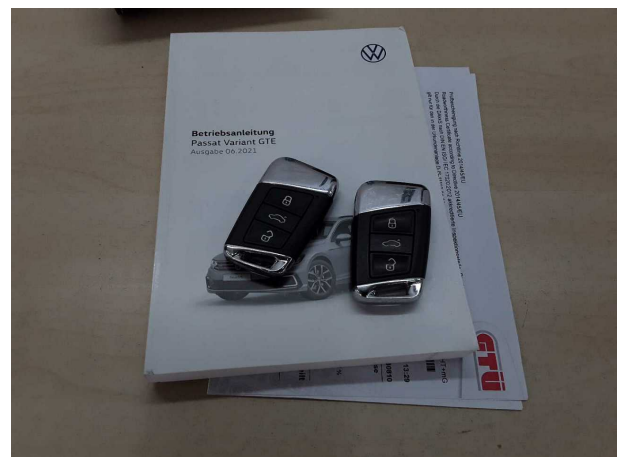


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

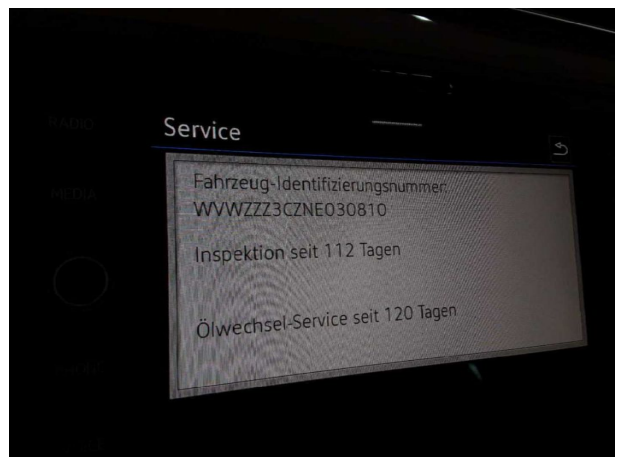


Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026
Protocol number: 45673357
Delivery date: 29 May 2026



Figure 25: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratched - Replace



Damage #1: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratched - Replace




Damage #2: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

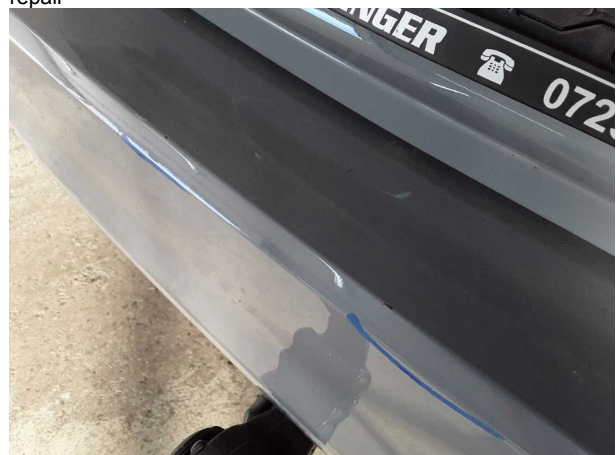

Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair

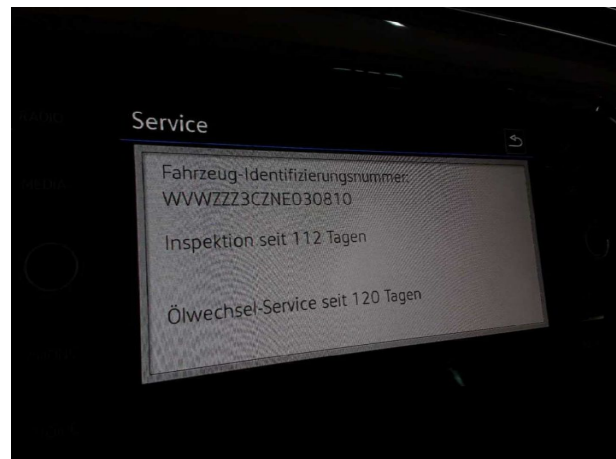

Damage #5: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace

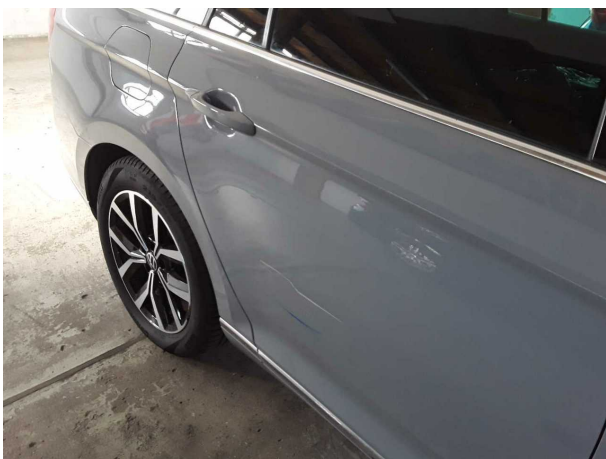

Damage #6: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint