



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft

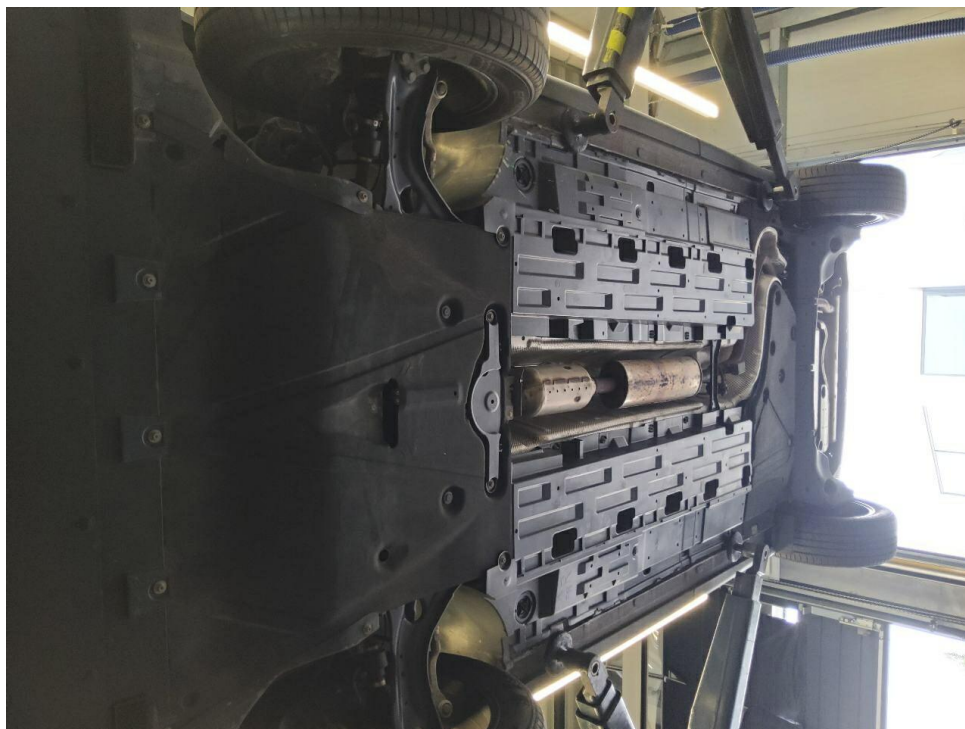


Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Ladekabel

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.08.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Arkana (2021->) / Arkana
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL009UC379735
HSN / TSN	3333 / BOV	DAT Europa-Code®	017201560090002
DAT Marktindex	DE002 6330	Km-Stand abgelesen	54274
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	69
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Automatik / 7
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		GRAY M / TEKAD

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 25.01.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - Multi-Mode, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 105 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 69 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital (10,0 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten verstellbar, LM-Felgen 7x18 (Techno), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3"), Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2720 mm, Reifen 215/55 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schallpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, C-förmig, Türgriffe außen Wagenfarbe, Unterfahrschutz Chrom, satiniert, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
83626	Motor 1,6 Ltr. - 69 kW E-Tech Hybrid
11000	Metallic-Lackierung
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 07.04.2026 bei Kilometerstand 49.122

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, reparierter Steinschlag,
Gebrauchsspur,
Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur,
Stoßfänger hinten, verschrammt,
Gebrauchsspur,