

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT DSG SPORTLINE Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm
150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	GÖ -N 1285	Fahrgestell-Nummer:	TMBJB7NS5P8529313
Vertrags-Nummer:	91972081	Erstzulassung:	13.06.2023
Internes KZ:	15054298	Kilometer-Stand:	116928
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

**SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT DSG SPORTLINE Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW
bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: Graphite-Grau Metallic

Polsterung: Microfaser Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 36.781,51

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adaptiver Abstandsassistent ACC	0,00
Assistenzsystem Traveller Plus	1.420,17
Ausstattungspaket Business Amundsen	1.168,07
Dachhimmel Microfaser Schwarz	537,82
Diebstahlwarnanlage mit SAFE-System, Innenraumüberwachung und Neigungssensor inkl. KESSY & Easy Star	470,59
Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe	260,50
Elektrisches Panoramaschiebedach inklusive Sonnenschutzrollo	1.033,61
Gepäcknetztrennwand	0,00
Graphite-Grau Metallic	0,00
Metalliclackierung	344,54
Microfaser Schwarz	0,00
Rückfahrkamera	327,73
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 42.344,54

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.390,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.390,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT DSG SPORTLINE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	161
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,100	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,700
Leergewicht (kg):	1629	zul. Gewicht (kg):	2260

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 91972081
Amtliches Kennzeichen: GÖ -N 1285
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT DSG SPORTLINE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
16.03.2026	9059990515	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Delle bis 3cm (ohne Lackschaden) Tür hinten Beifahrerseite Delle bis 3cm (ohne Lackschaden)	Nein	Nein
27.07.2024	9059896340	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Bruch komplett Seitenscheibe vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Nein	Nein
26.03.2024	9059883287	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 91972081
Amtliches Kennzeichen: GÖ -N 1285
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT DSG SPORTLINE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.02.2024	29508	Inspektion und Wartung
26.02.2024	29508	Wartungszusatzumfänge
06.12.2024	59386	Inspektion und Wartung
15.05.2025	77601	Wartungszusatzumfänge
20.10.2025	90201	Bremsflüssigkeitswechsel
20.10.2025	90201	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	08.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	06469 Seeland, Gaterslebener Str. 1
Besichtigungsdatum	22.06.2026
Referenznummern	0031198867 - 0091972081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	GÖ-N 1285	Fzg.-Ident.-Nummer	TMBJB7NS5P8529313
Fabrikat	Skoda	1. Zulassung	13.06.2023
Typ	Kodiaq 1.5 TSI Sportline	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Graphite-Grau - Metallic
Laufleistung abgelesen	116.715 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	06/2026
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Semperit	235/50 R19 99V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Semperit	235/50 R19 99V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/50 R19 99V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/50 R19 99V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 100H M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 100H M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 100H M+S	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 100H M+S	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 20.10.2025 bei km 90.201.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
HU / AU fällig - Keine aktuellen Nachweise vorhanden.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden.
Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| ✓ | Adaptiver Abstandsassistent ACC | ✓ | Assistenzsystem Traveller Plus |
| ✓ | Ausstattungspaket Business Amundsen | ✓ | Dachhimmel Microfaser Schwarz |
| ✓ | Diebstahlwarnanlage mit SAFE-System,
Innenraumüberwachung und Neigungssensor inkl. KESSY &
Easy Star | ✓ | Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe |
| ✓ | Elektrisches Panoramastiebedach inklusive
Sonnenschutzrollo | ✓ | Gepäcknetztrennwand |
| ✓ | Graphite-Grau Metallic | ✓ | Microfaser Schwarz |
| ✓ | Rückfahrkamera | ✓ | Winterkomplettträger über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 38, Bild 39, Bild 40)	675,23 €	675,23 €
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 29, Bild 30)	100,00 €	100,00 €
Frontscheibe Leiste -links-, verkratzt, ersetzen (Bild 34, Bild 35)	78,10 €	78,10 €
Frontscheibe Leiste -rechts-, verkratzt, ersetzen (Bild 36, Bild 37)	78,10 €	78,10 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	86,52 €	86,52 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 47, Bild 48, Bild 49)	50,00 €	50,00 €
Seitenwand rechts Innenverkleidung -Klappe-, verkratzt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	37,73 €	37,73 €
Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	435,39 €	224,80 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Ladekante Abdeckung, verkratzt, ersetzen (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	66,10 €	66,10 €
Heckklappe oberhalb, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 45, Bild 46)	80,00 €	80,00 €
Heckscheibe getönt, verkratzt, ersetzen (Bild 43, Bild 44)	931,92 €	931,92 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen hinten links und rechts, porös, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	364,00 €	364,00 €
LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17)	20,00 €	20,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 41, Bild 42)	47,86 €	47,86 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 15)	567,66 €	567,66 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 13, Bild 14)	130,00 €	130,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 277,02 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.748,61 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	3.538,02 €
Händlereinkaufspreis	13.550,00 €
Händlerverkaufspreis	15.600,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 50 Fotos.

Schulz, Alexander

Der Sachverständige, 23.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage

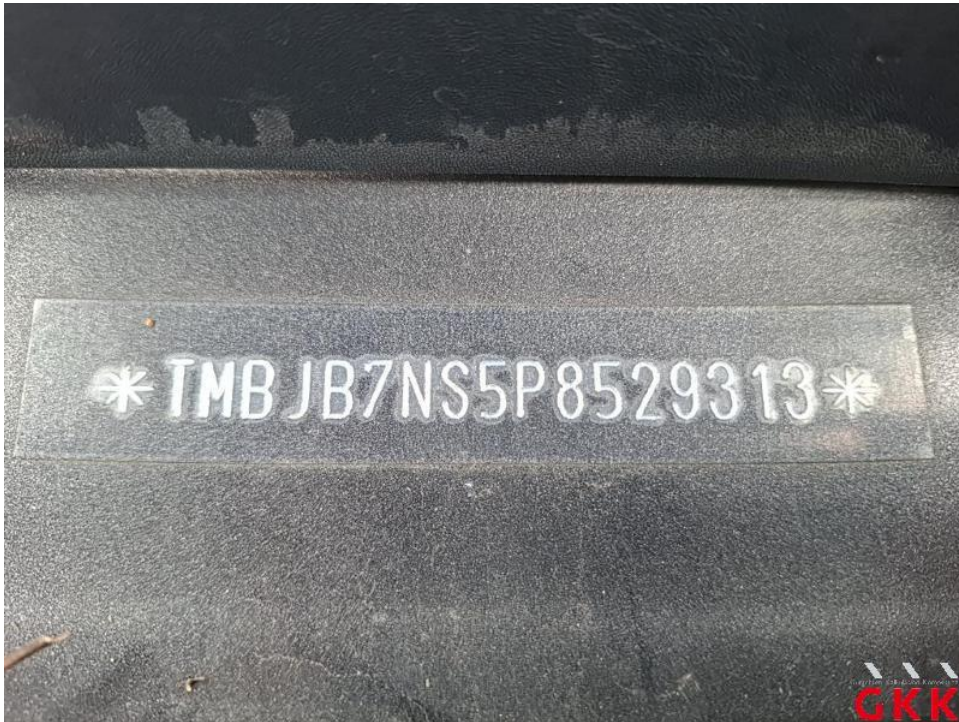


Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

Wartungsliste				SKODA
Auftrags-Nr. 255492	Verkaufstyp N57RND	Kennzeichen GO-N 1285	Zulassung 2023-06-30	
Fahrgestellnummer TMBJB7N55P6S29313	MKB DPCA	Kilometerstand 90195	Serviceberater Lindemann, Marcel	
Verkaufstyp KODIAQ SPO TS110/1.5A7F	GKB VDL	Modelljahr 2023	Datum 30.09.2025	
Inspektion mit Ölwechsel				
Bei Fahrzeugempfang		i.O./ durchgeführt n.I.O. beheben		
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren		☐ ☒ ☐		
Fahrzeug von innen		i.O./ durchgeführt n.I.O. beheben		
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen		☒ ☐ ☐		
Signalhorn: Funktion prüfen		☒ ☐ ☐		
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen		☒ ☐ ☐		
Scheibenwischer-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und SpritzdüsenEinstellung prüfen		☒ ☐ ☐		
Verbands-Kasten/Tasche, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen; Ablaufdatum Verbands-Kasten/Tasche eintragen: 01/28		☒ ☐ ☐		
Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 08/27		☒ ☐ ☐		
Fahrzeug von außen		i.O./ durchgeführt n.I.O. beheben		

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 14. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

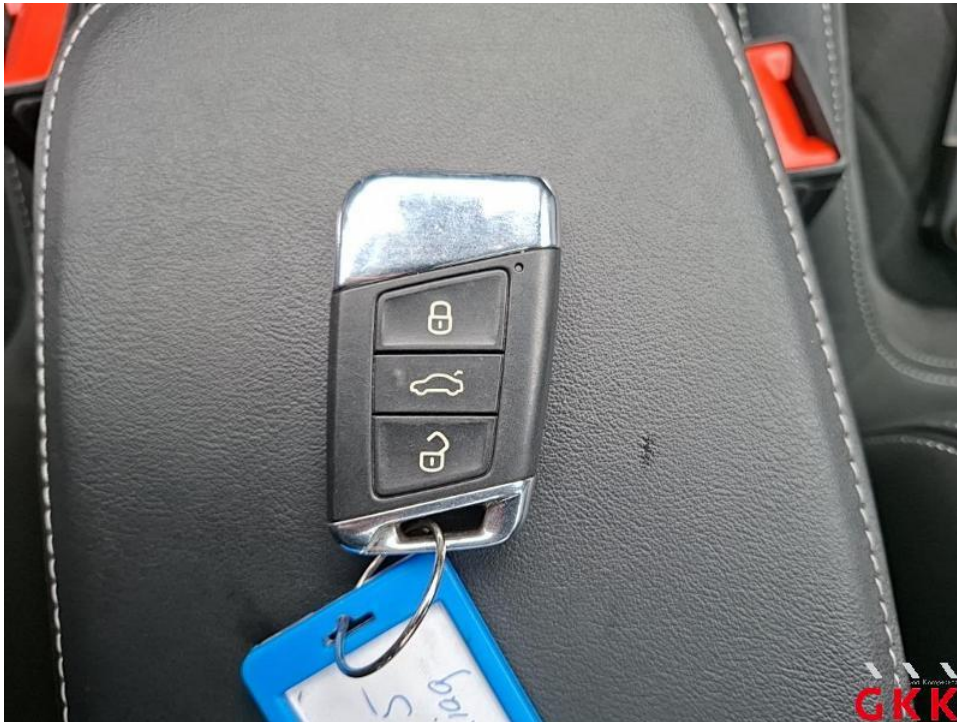


Bild 15. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 16. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair



Bild 18. Reifen, hinten links und rechts, porös, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Reifen, hinten links und rechts, porös, ersetzen



Bild 20. Reifen, hinten links und rechts, porös, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Seitenwand rechts, Innenverkleidung -Klappe-, verkratzt, ersetzen



Bild 22. Seitenwand rechts, Innenverkleidung -Klappe-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 24. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

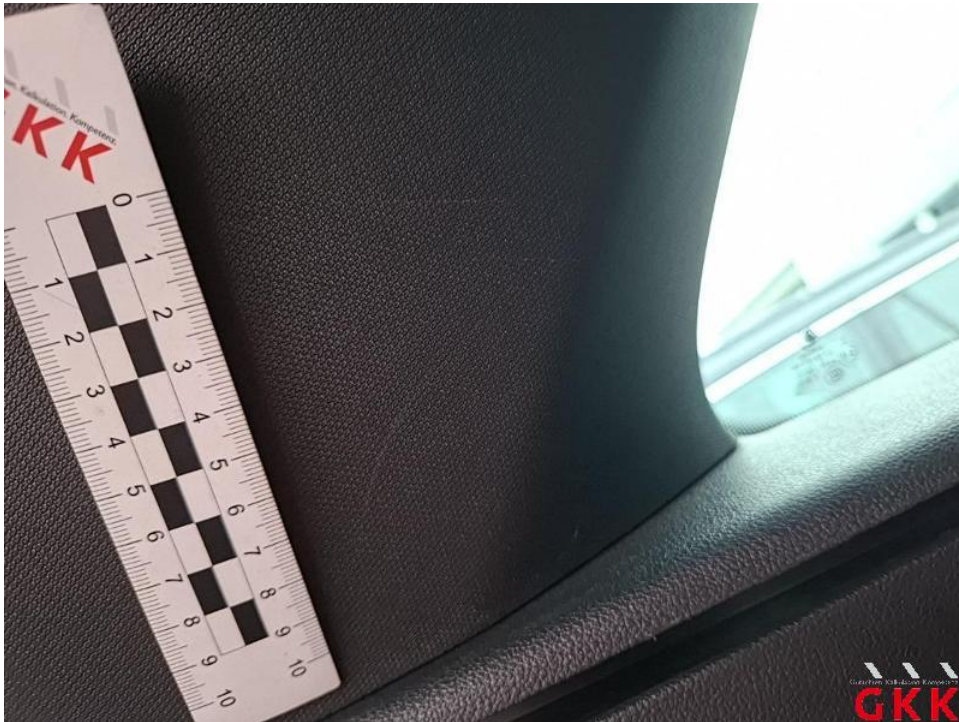


Bild 25. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 26. Ladekante, Abdeckung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Ladekante, Abdeckung, verkratzt, ersetzen

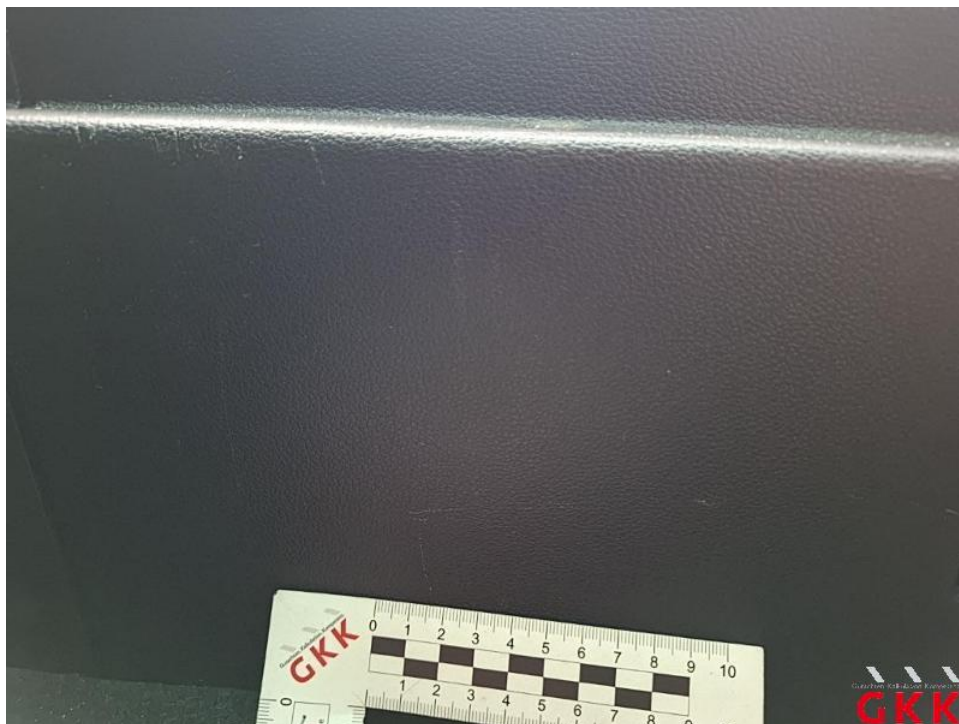


Bild 28. Ladekante, Abdeckung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 30. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 31. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Frontscheibe, Leiste -links-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Frontscheibe, Leiste -links-, verkratzt, ersetzen



Bild 36. Frontscheibe, Leiste -rechts-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Frontscheibe, Leiste -rechts-, verkratzt, ersetzen



Bild 38. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 42. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen



Bild 44. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Heckklappe, oberhalb, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 46. Heckklappe, oberhalb, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 47. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 48. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 49. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 50.