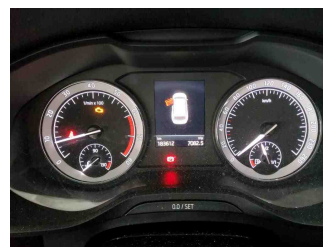


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002486015
Besichtigt am:	05.06.2026 11:45
Berichts-Nr:	10742873
FIN:	TMBLE9NS0M8514242

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ATO
Erstzulassungsdatum:	12.05.2021
Laufleistung:	183.612 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"LED PAKET PLUS" Ambiente Beleuchtung	Dekor-Einlagen
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Doppelton-Signalhorn
"SUNSET"	Drehstromgenerator 180 A
12 Volt-Steckdose(n)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3.Sitzreihe, mit Mittelarmlehne in der 2.Sitzreihe, Doppelboden im Kofferraum	ECO-Funktion
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q	Einparkhilfe vorn und hinten
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher (passiv)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerkniefairbag
Abwicklung Serie (abweich.Werksteuerung)	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Akustik-Paket Standard	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allradantrieb	Fertigungsablauf Standard
Ambientelicht Ausführung 1	Feststellbremse
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Formteilhimmel ungeteilt
Angehobener Ladeboden hinten	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumleuchte
Batterie 420A (70Ah)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Grossdach-System
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
Chrom-Paket	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
DAB - Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, blank	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
DCC - Adaptives Fahrwerksregelung (4x4 mit Off Road Schalter)	Keine Aktionsausführung
	Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klimakomfortscheibe	Ohne Halter
Komfortsitze vorn	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Müdigkeitserkennung
Kühlerschutzgitter	Ohne Multifunktionskamera
Kurzheck	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrakter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Seitenschutzleiste
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallr{der 7J x 18 "ELBRUS"	Ohne Sonder-Maßnahmen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Spurhalteassistent
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Trennwand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Multifunktionslenkrad	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navi Columbus + Web radio	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Navigationssystem "COLUMBUS" mit Sprach-Bedienung + WLAN + Web Radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Panoramaschiebedach
Notrufsystem eCall	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	REAR VIEW CAMERA MID, LED SBBR High
Ohne Adapter	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Region
Ohne Anhängdevorrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aufkleber und Embleme	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Durchladeeinrichtung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Feuerlöscher	Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne plus 2 Sitze in 3. Sitzreihe

SBBR-Leuchte in LED-Technik
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 USB vorne + hinten, 230 V Steckdose
 Variante
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Fehlfunktion	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Ersetzen
6	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
7	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLE9NS0M8514242

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

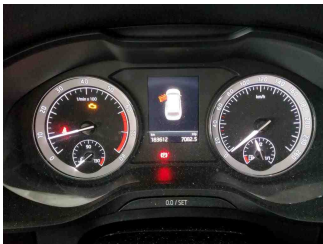

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links

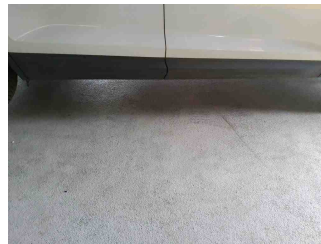

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

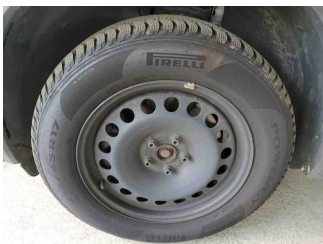

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

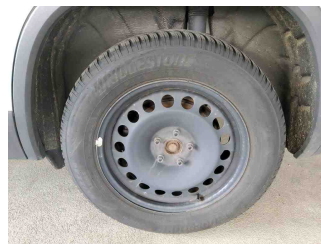

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

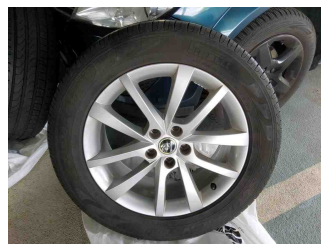


Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

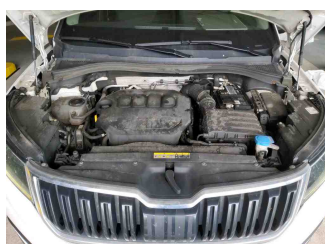


Fahrzeug - Motorraum offen

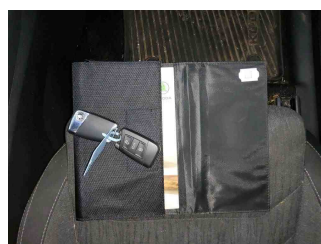


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

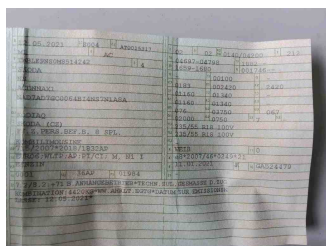


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

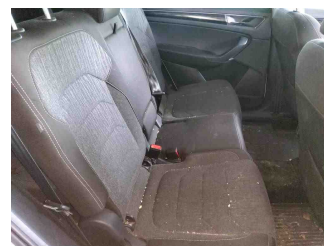

Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen






4 - Fehlfunktion - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

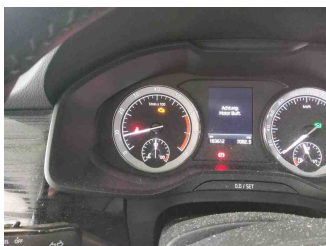

5 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Ersetzen



6 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung

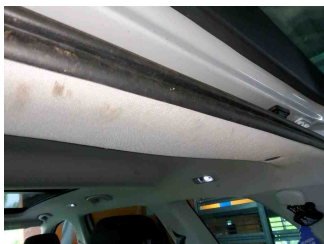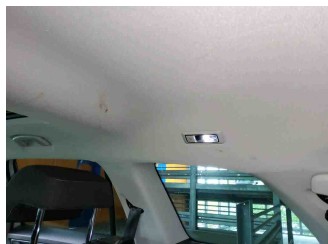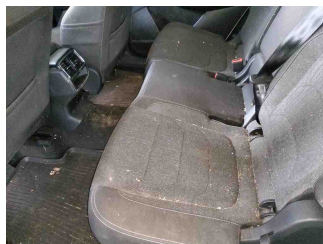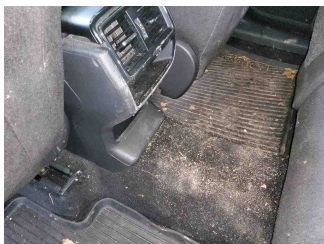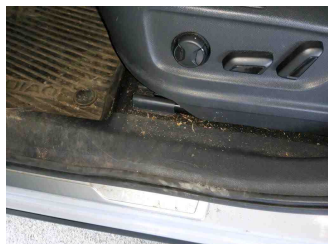

7 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Lackieren

