

Expertise

Protokollnummer: 46066669
 Auftrags-Nr / Referenz: MW2998060
 Besichtigungsdatum: 18.06.2026

Hersteller: Tesla

FIN: LRW3E7ET9RC169369

Modell: Model 3

Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Tesla Model 3

Fahrgestellnummer LRW3E7ET9RC169369

Laufleistung (abgelesen) 66.650 km

Erstzulassung 17.06.2024

Leistung / Hubraum 190 kw / 0 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Elektro / 0

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik /

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart PKW Limousine

Farbe / Farbcode Rot Metallic

Türen / Sitze 4 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Schwarz

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1480 / ABW 00002		
Abgasnorm	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.271 kg	Leergewicht	
Maße	4724 x 1850 x 1431		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/40 R19 96V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm
2)	235/40 R19 96V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm
2)	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	590,00 €	590,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern	590,00 €	590,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	590,00 €	590,00 €
4	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - lackieren	640,00 €	450,00 €
5	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren	680,00 €	480,00 €
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Steinschlag /) - verkratzt / verschürft - lackieren	740,00 €	520,00 €
7	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren	880,00 €	620,00 €
8	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern	1.585,39 €	1.585,39 €
9	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern	1.770,00 €	1.770,00 €
Summe (netto)			8.065,39 €	7.195,39 €

Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
2.Radsatz - 1 Radblende	25,00 €	25,00 €
Summe (netto)	25,00 €	25,00 €

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten

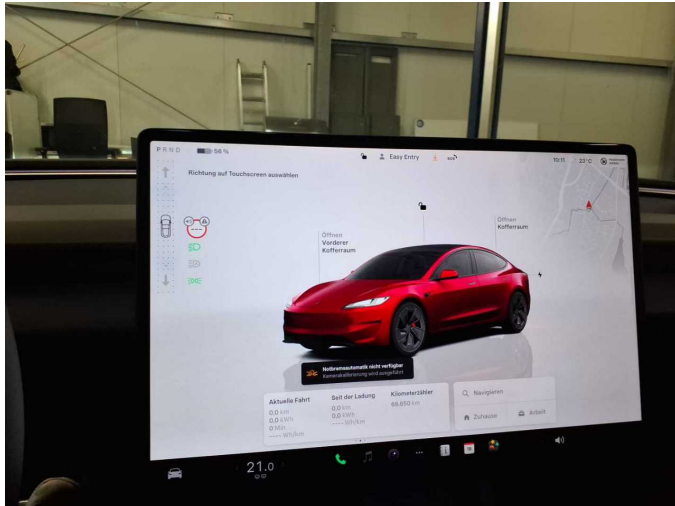


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument

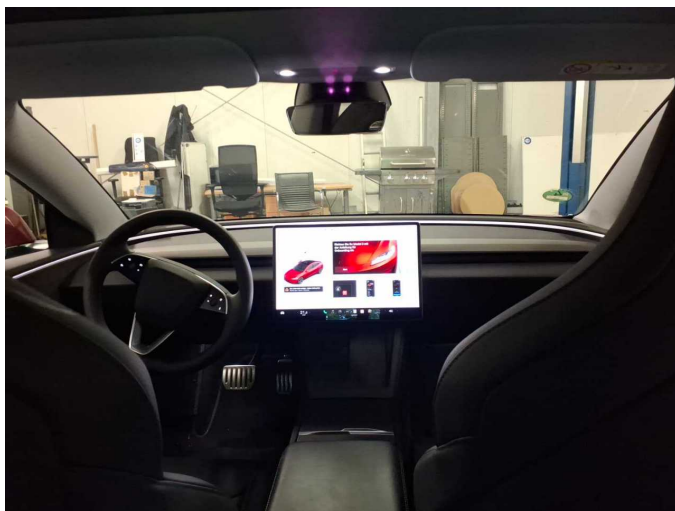


Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung

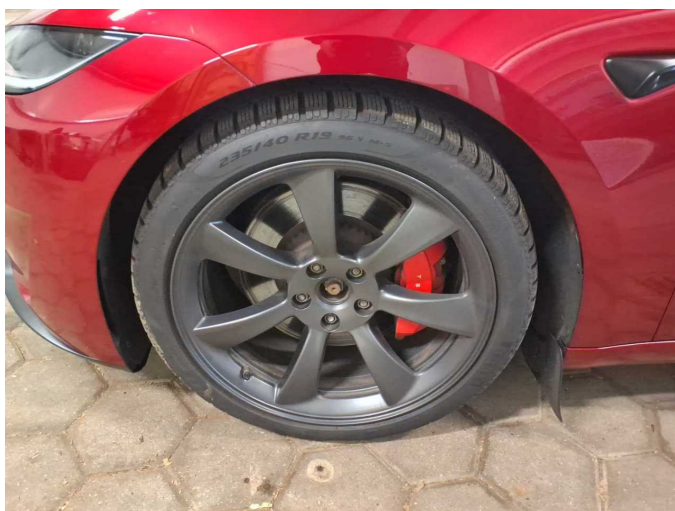


Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: Laderaum

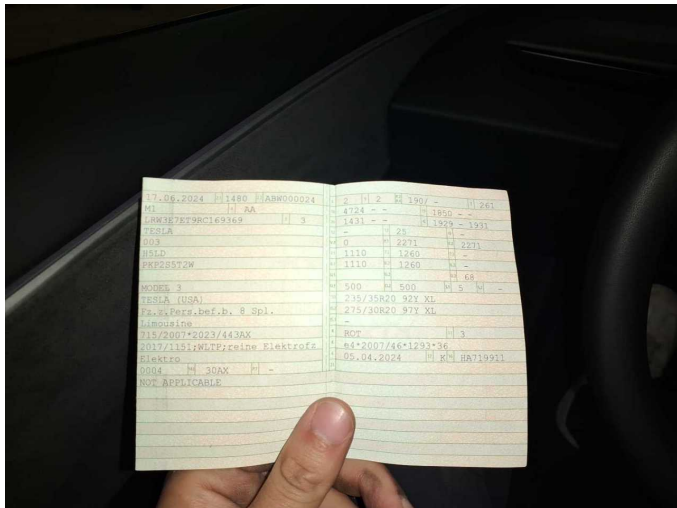


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: FIN

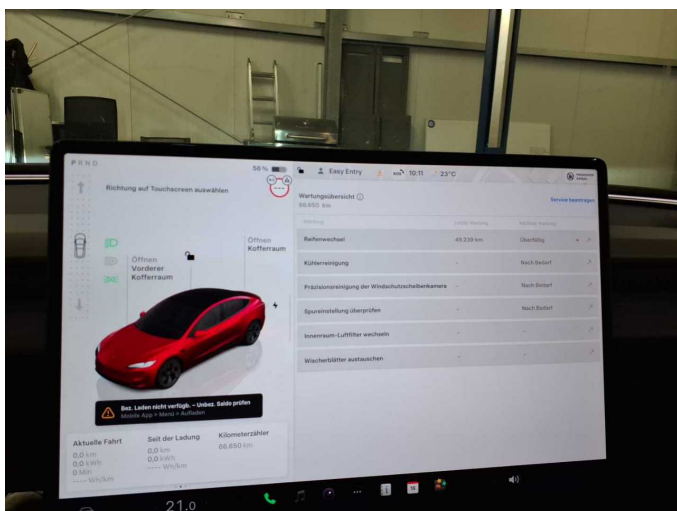


Abbildung 23: Sonstiges

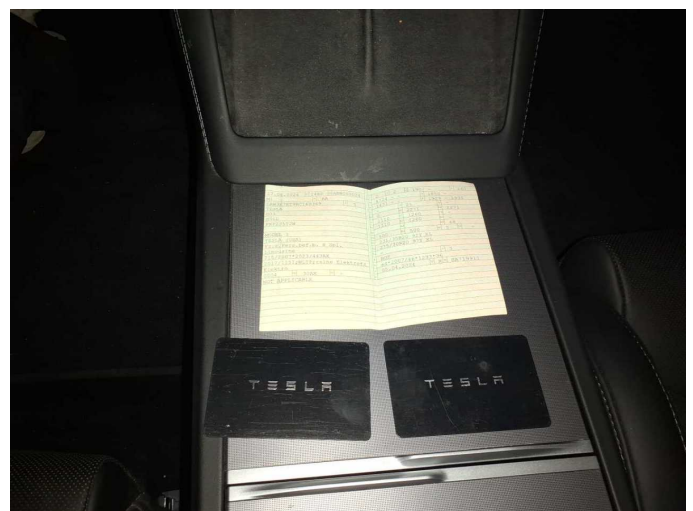


Abbildung 24: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

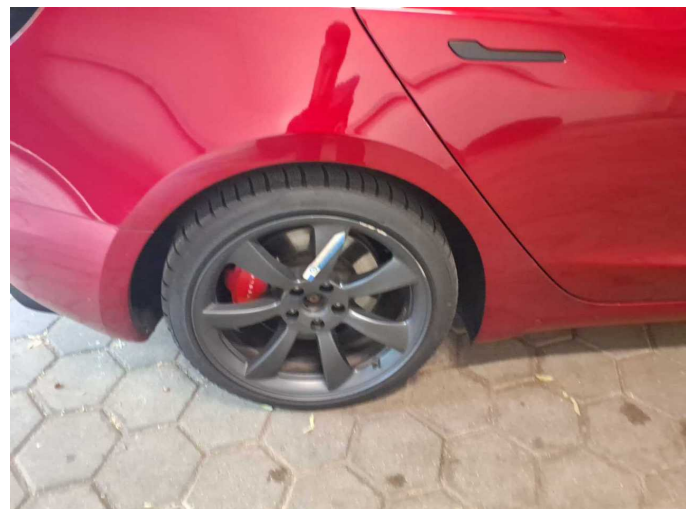


Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - lackieren

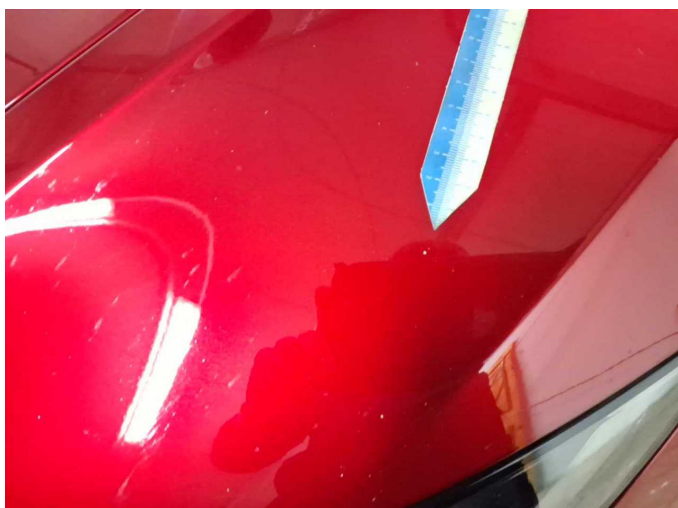


Beschädigung 4: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 4: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

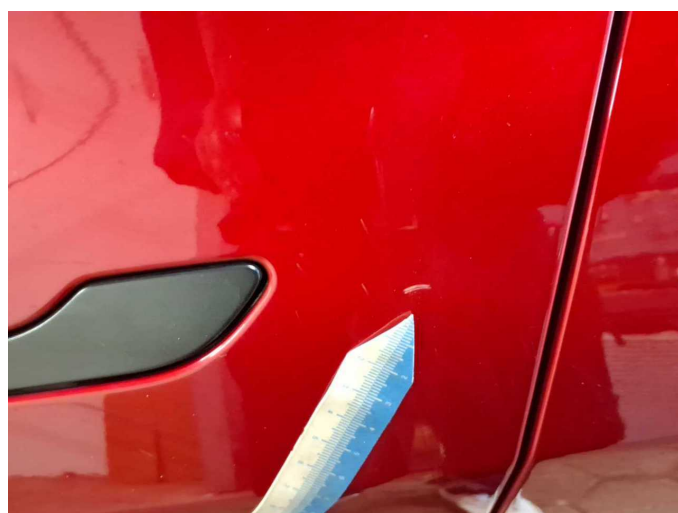

Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlag /) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlag /) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlag /) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Steinschlag /) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Fehlteil 1: 2.Radsatz: 1 Radblende - fehlt - erneuern