



PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	26.01.2026 / Bamberg (Tagessatz) Ohmstr. 10a 96050 Bamberg
Fahrzeughalter	Hildebrandt Katharina Häusserstr 1 69115 Heidelberg
Auftrags-Nummer / Referenz	Höger
Amtliches Kennzeichen	HD XZ95
Fahrzeug-Identnummer	WBA11AP050CM18434

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	877,00 €	166,63 €	1.043,63 €
basierend auf Reparaturkosten	877,00 €	166,63 €	1.043,63 €

PROTOKOLLNUMMER: 43540362

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 26.01.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Bamberg (Tagessatz) Ohmstr. 10a 96050 Bamberg
Besichtigungsdatum / Ort	26.01.2026 / Bamberg (Tagessatz) Ohmstr. 10a 96050 Bamberg
Fahrzeughalter	Hildebrandt Katharina Häusserstr 1 69115 Heidelberg
Auftrags-Nummer / Referenz	Höger
Amtliches Kennzeichen	HD XZ95
Fahrzeugart	PKW Coupe
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	420i
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DAS 00081
Fahrzeug-Identnummer	WBA11AP050CM18434
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	12.12.2022 / 07.05.2024
Nächste HU	01/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
Laufleistung	59.004 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 135 kW



PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.015
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	2 / 4
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	3 von 3 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	28.000 km
Durchgeführte Wartungen	14.12.2023 bei 31.346 km in Herstellerwerkstatt 21.08.2025 bei 57.236 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 98H	Bridgestone	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	4 / 4
#2 225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stossfänger hinten	Spoiler - Kratzer	0,00 €	0,00 €
2	Karosserie	Typschild (Vorschaden) - fehlt	0,00 €	0,00 €
3	Rad/Reifen	Drucksensor - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen	100,00 €	100,00 €
4	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	112,00 €	112,00 €
5	Karosserie	Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern	115,00 €	115,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern	550,00 €	550,00 €
Summe (netto):			877,00 €	877,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft	0,00 €	0,00 €
2	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Abrieb	0,00 €	0,00 €
3	Seitenwand links	Seitenwand (Vorschaden) - Delle(n)	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Nacklackierungen


Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand rechts, Stoßfänger vorne, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	130 µm
2	Dachholm links	130 µm
3	Dachholm rechts	366 µm
4	Heckklappe/-tür	110 µm
5	Kotflügel links	130 µm
6	Kotflügel rechts	263 µm
7	Motorhaube	140 µm
8	Schweller links	80 µm
9	Schweller rechts	356 µm
10	Seitenwand links	120 µm
11	Seitenwand rechts	292 µm



PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

Nr.	Ort	Messung
12	Tür vorne links	120 µm
13	Tür vorne rechts	250 µm

Hinweise zum Gutachten


Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.



PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

Bemerkungen

Die Nachlackierung ist ein Vorschaden,

Fahrzeug war zum Zeitpunkt verschmutzt, vereist und nachlackiert ggf. Mehrkosten möglich,

Klimaanlage konnte auf Grund der Außentemperatur nicht geprüft werden ggf. Mehrkosten möglich,

Komfort Elektronik geprüft i.O.

Keine Rep. und Ausstattungsliste vorhanden, Mehrkosten möglich.

Unterschrift Sachverständiger (Marco Ullrich)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Sachverständiger für Schaden- & Wertgutachten



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 34 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

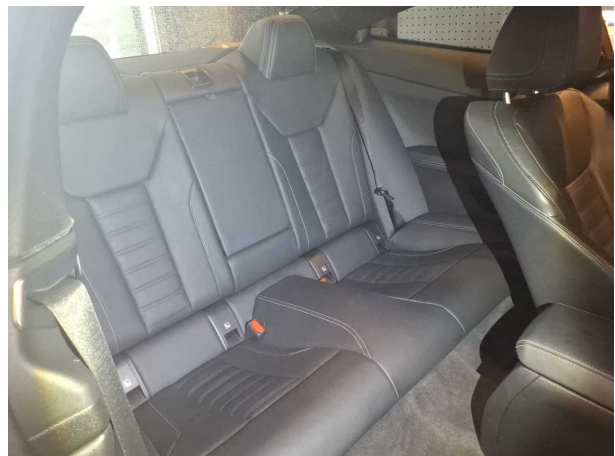


Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

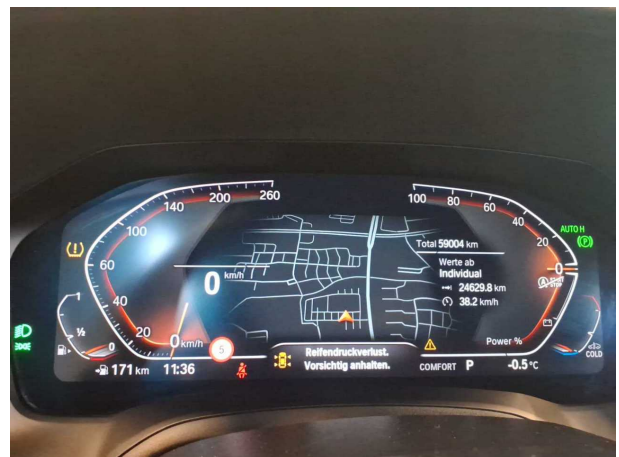


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument

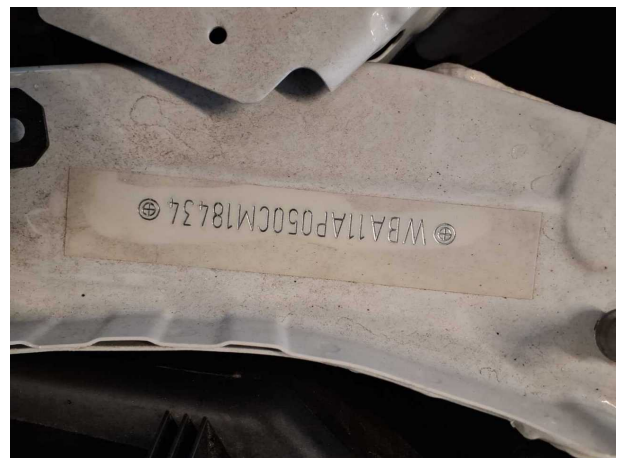


Abbildung 12: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026



Abbildung 13: Laderaum

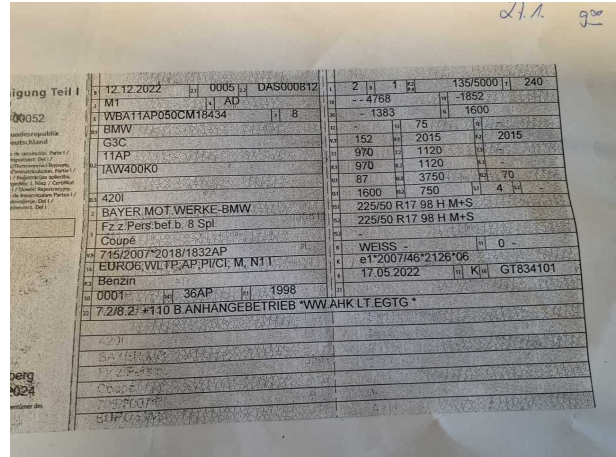


Abbildung 14: Dokumente

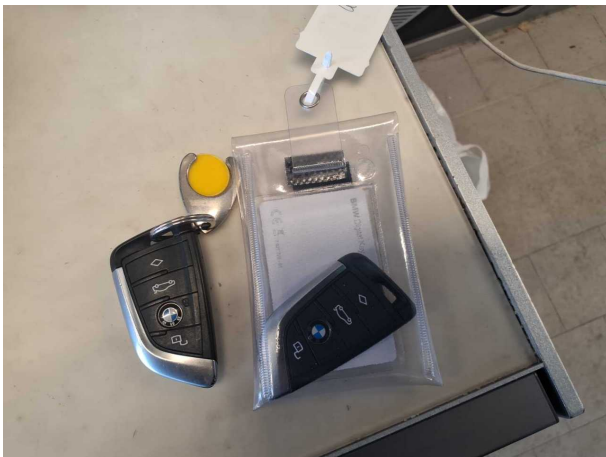


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

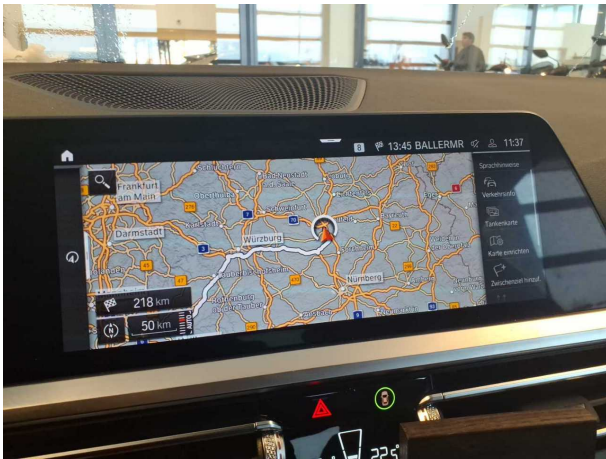


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

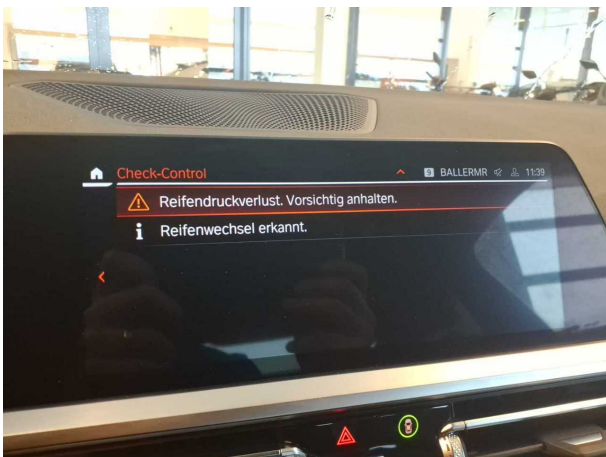


Abbildung 21: Sonstiges

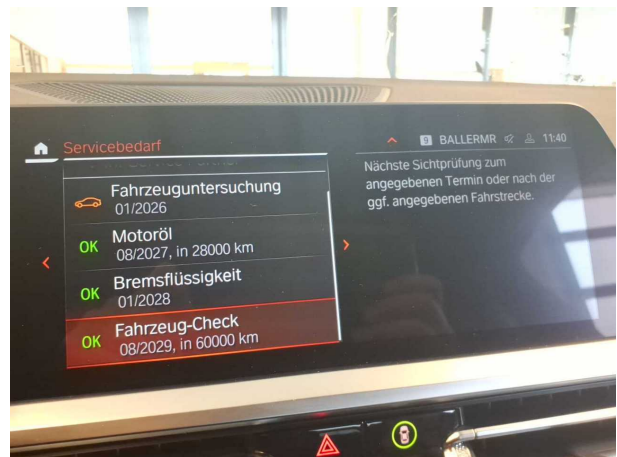


Abbildung 22: Sonstiges

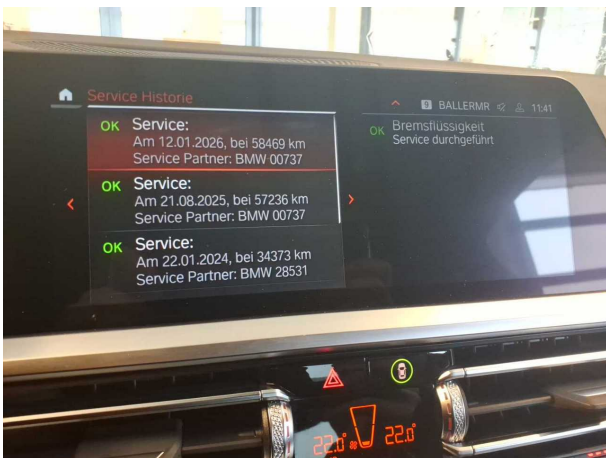


Abbildung 23: Sonstiges

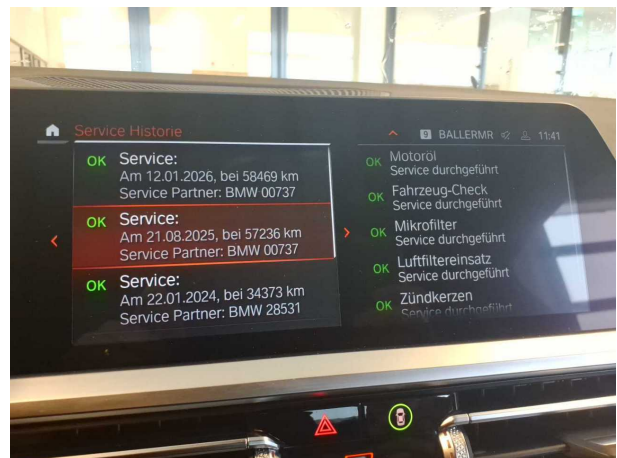


Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

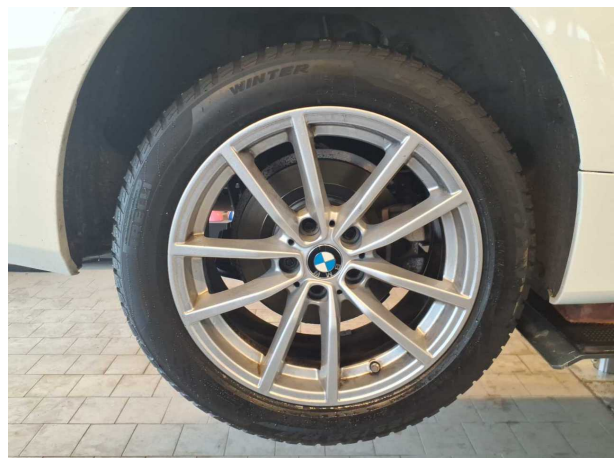


Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026



Abbildung 31: Sonstiges

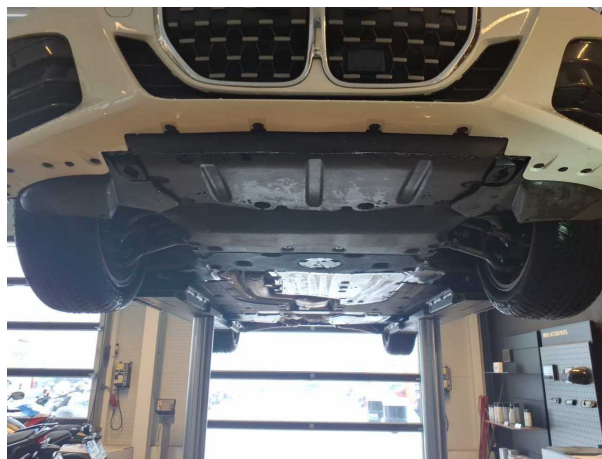


Abbildung 32: Sonstiges


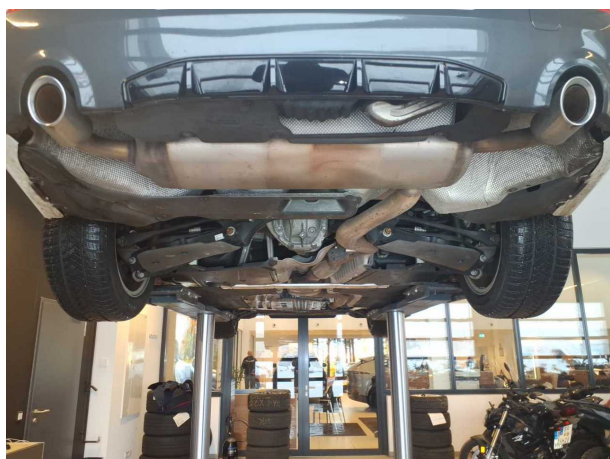


Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer

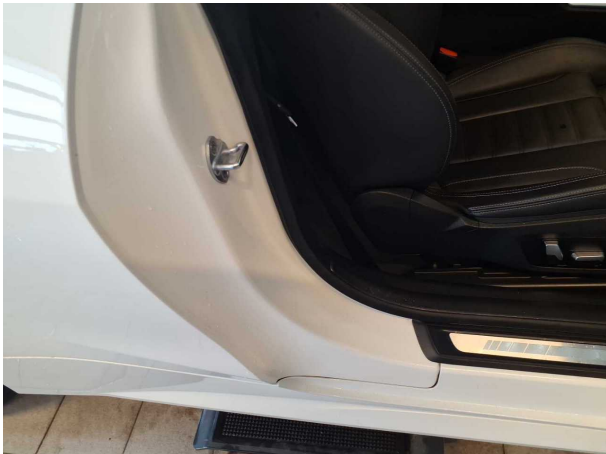


Beschädigung 2: Karosserie: Typschild (Vorschaden) - fehlt

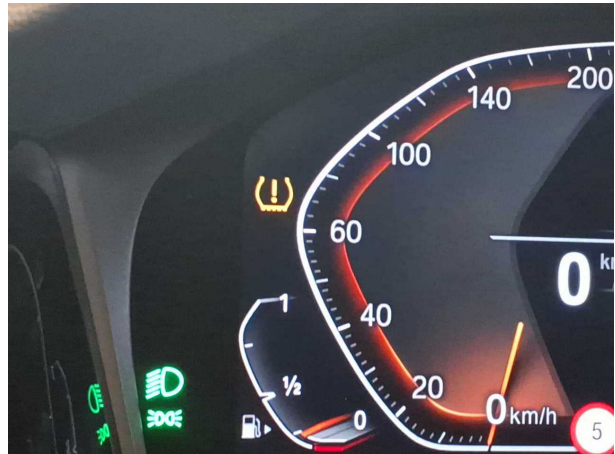

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Drucksensor - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen




Beschädigung 4: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

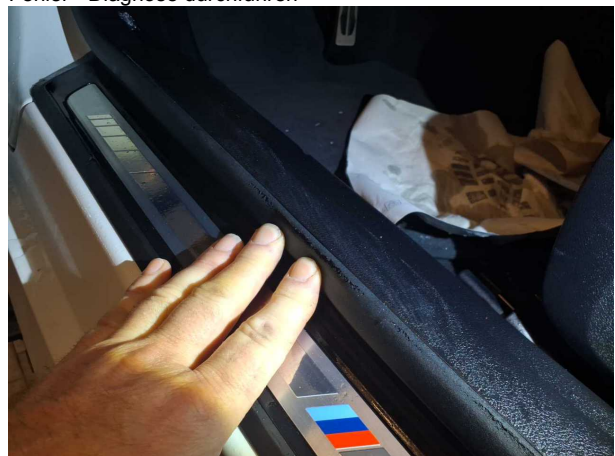

Beschädigung 4: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 26.01.2026



Beschädigung 5: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern

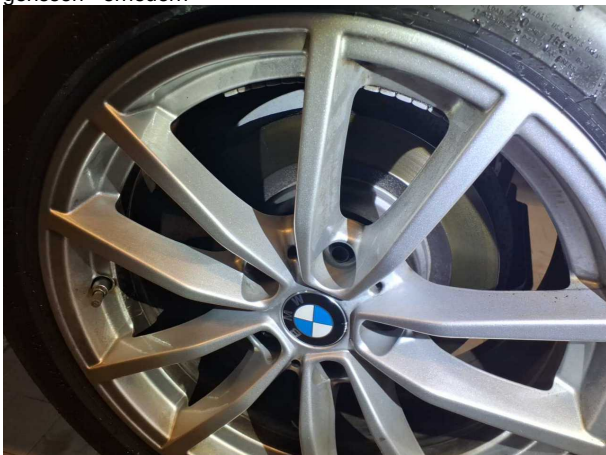

Beschädigung 6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft




Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft

PROTOKOLLNUMMER: 43540362



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 26.01.2026

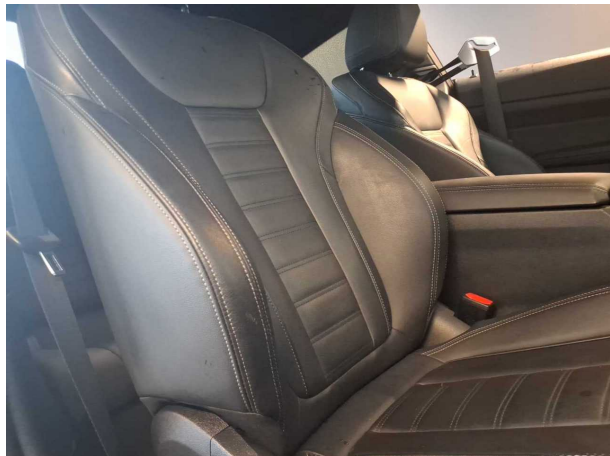

Gebrauchsspur 2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Abrieb



Gebrauchsspur 2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Abrieb



Gebrauchsspur 3: Seitenwand links: Seitenwand (Vorschaden) - Delle(n)



Gebrauchsspur 3: Seitenwand links: Seitenwand (Vorschaden) - Delle(n)