

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002496582
Besichtigt am: 09.06.2026 15:19
Berichts-Nr: 10763205
FIN: WVVZZZ3CZPE026928



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

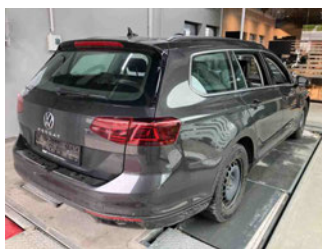

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

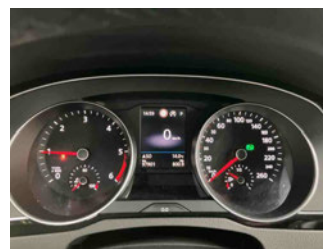

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	15.03.2023
Laufleistung:	97.901 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	21.02.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	60.671 km
Restlauf bis Service:	14.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diversity-Antenne für FM-Empfang
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Drehstromgenerator 140 A
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
8 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumauskleidung in Textil
Berganfahrassistent	Gepäckraumboden aufstellbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Halbleiter Restriktionen
Bordwerkzeug	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Business	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachhimmel in Mistralgrau	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
Dämpfung hinten, Basis 1	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kategorie 0
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersicherung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne CD/DVD für Navigation
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Differenzialsperre
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Dynamic Drive Control
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne ECO-Funktion
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Lederpaket "Vienna" mit Top-Komfortsitzen vorn	Ohne Feuerlöscher
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Garagentoröffner
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Head-Up Display
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Heckspoiler
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne integriertes Mautsystem
Linkslenker	Ohne Kindersitz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Ladedose
MIB3 Steuerung	Ohne Ladekabel
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Sonnenschutzrollo
Modelljahreswechsel 2023 III	Ohne Sprachsteuerung
Motorenstart Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Müdigkeitserkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Uhr
Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normal-Lackierung	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
Ohne 2. Batterie	Radio
	Radschrauben Standard
	Radstand
	Rechtsverkehr



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und
der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortsitze vorn
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Türverkleidung in Lederoptik
Typprüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Riss	Ersetzen
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfänger hinten	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.666,18
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.980,09
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.700,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 11.346,27

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	168,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE026928

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

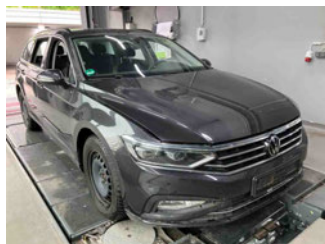


Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

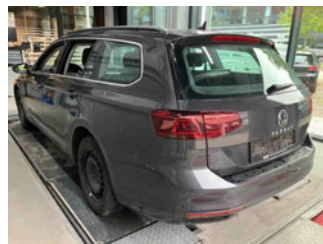

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

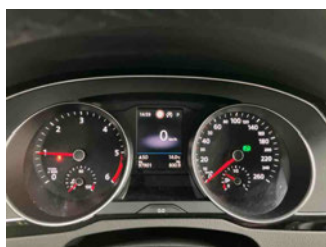

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links

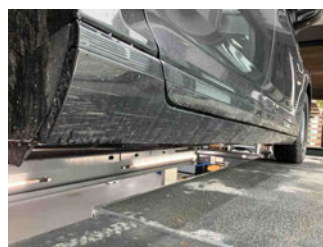

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

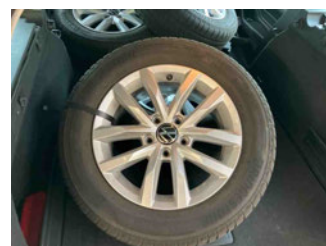


Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

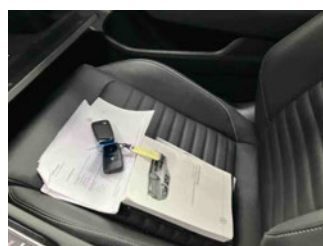

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Sitzbezug vorne links - Riss - Ersetzen




2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

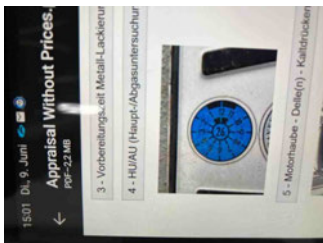

4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

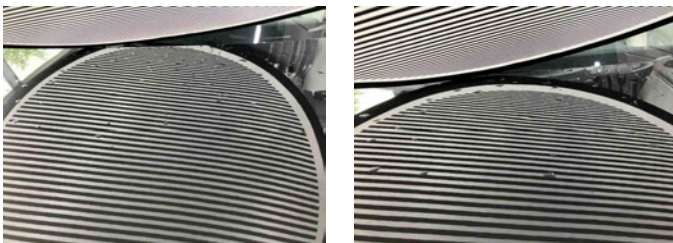

5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

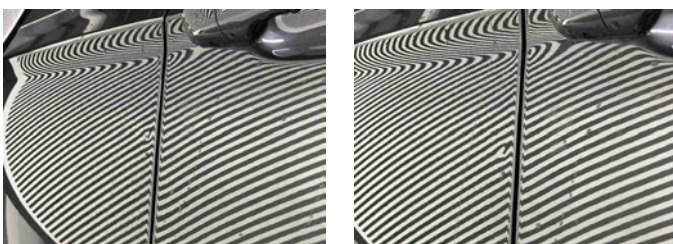



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10763205
vom: 09.06.2026

6 - Stoßfänger hinten - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

