

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	08.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	24.06.2026
<b>Referenznummern</b>	0002095914

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>TMBGR6NW9S3022987</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - SUV / Geländewagen	<b>Farbton / Lackart</b>	Graphite-Grau / Metallic
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Kamiq 1.0 TSI Selection	<b>Laufleistung abgelesen</b>	61.772 km
<b>Erstzulassung</b>	19.11.2024	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6e
<b>Getriebe / Gänge</b>	Direktschaltung / 7	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Benzin	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	999 ccm / 85 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/55 R17 95V	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/55 R17 95V	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/55 R17 95V	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/55 R17 95V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 17.07.2025 bei km 33.057.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte LED	8 Lautsprecher
Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Bremsenergieerückgewinnung
Brillenfach	Dachreling
Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Frontkamera
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäcksisicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
Heckscheibe heizbar	Infotainment-Paket Swing
Infotainment-System mit 8,2" Display	Innenausstattung: Loft
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C)
Interieur-Design-Paket Loft	Innenausstattung: Luftausströmer Schwarz
Innenausstattung: Dekoreinlagen Krepp Recycled	Innenausstattung: Interieurleisten Schwarz
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Loft Schwarz / Grau	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Kofferraumbeleuchtung
Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
Mittelarmlehne vorn	Modellpflege
Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
Netzprogramm im Kofferraum	Notrufsystem
Otto-Partikelfilter (OPF)	Phonebox
Induktionsladeschale für Smartphone	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2651 mm	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer LED	Schwellerabdeckung / -verkleidung schwarz
Seitenairbag vorn	Selection
Service-System: Remote Services	Servolenkung
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sonnenblende links mit Spiegel
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Textilfußmatten

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Türgriffe außen Wagenfarbe		USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe	
USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)		Verzurrösen Koffer-/Laderaum	
Wireless SmartLink		Zentralverriegelung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)	✓	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar) inkl. Adapter	✓
Ausstattungs-Paket: Black	✓	Außenspiegel schwarz lackiert	✓
Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, schwarz	✓	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	✓
Fahrassistenz-Paket: Plus	✓	Travel Assist	✓
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung	✓	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)	✓	Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)	✓
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Infotainment-Paket	✓
Sprachsteuerung für Infotainment-System	✓	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	✓
Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay	✓	LM-Felgen	✓
Metallic-Lackierung	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, beschädigt, kalt drücken (Bild 20)	80,00 €	80,00 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	474,81 €	474,81 €
<b>Schlüssel/Schließanl.</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 15)	193,76 €	193,76 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16)	132,77 €	132,77 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>881,34 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>881,34 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>10.975,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>12.750,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Rudzinski, Bernd  


---

 Der Sachverständige, 25.06.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

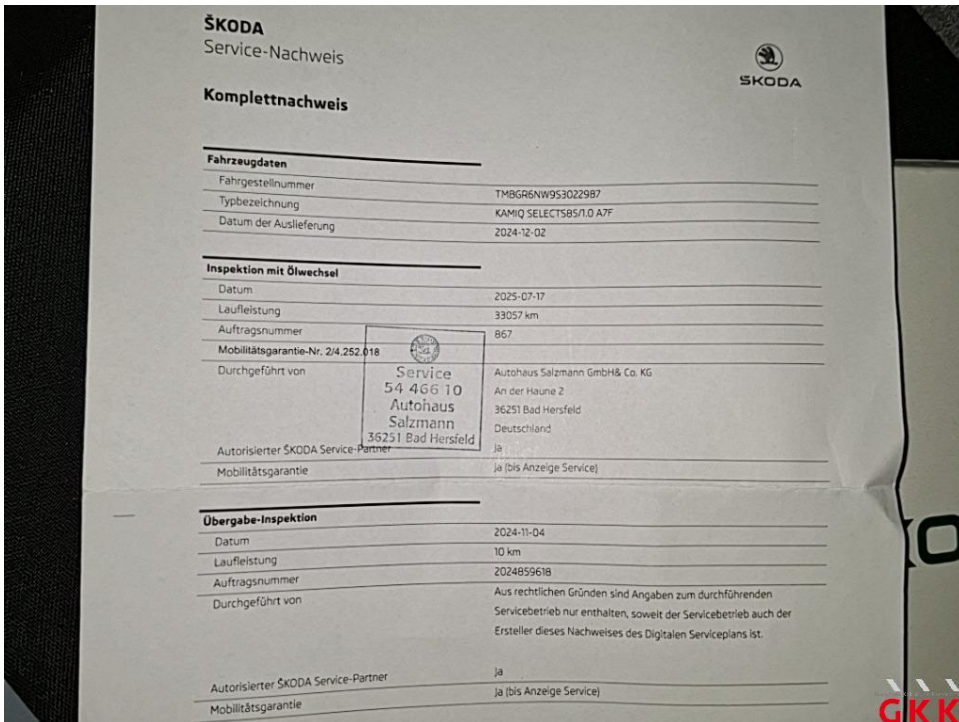


Bild 12

Fotoanlage

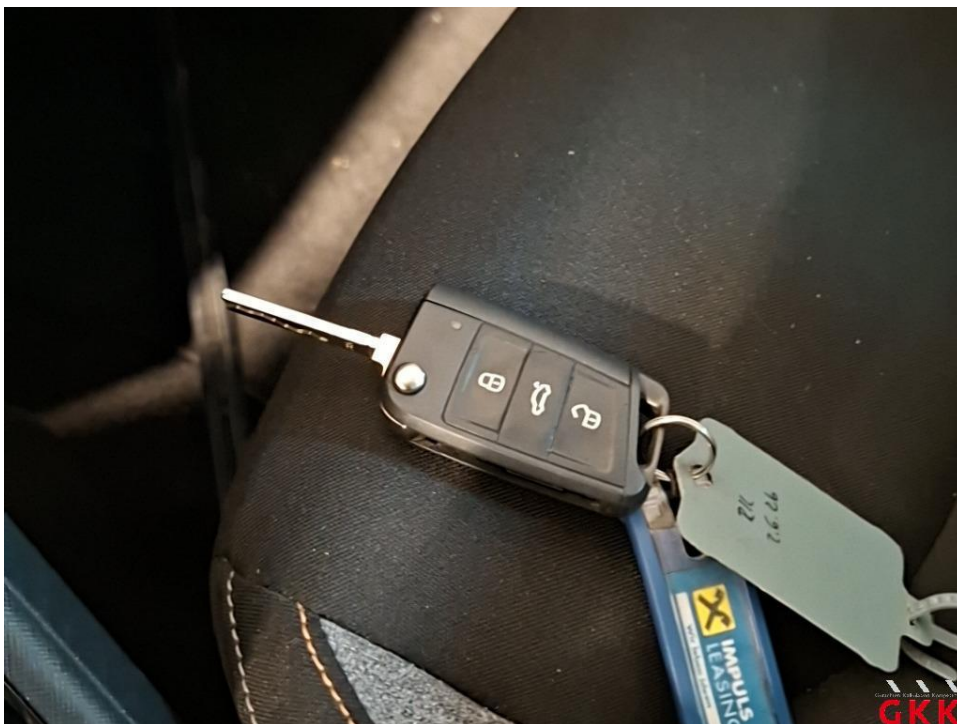


Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen



Bild 16 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 18 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20 Motorhaube, beschädigt, kalt drücken