

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	26.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.06.2026
Referenznummern	0002066165

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VXEVFEHS7P7869666		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Mondstein Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Vivaro 2.0 D Edition M	Laufleistung abgelesen	77.640 km
Erstzulassung	01.03.2024	Emissionsklasse	Euro 6e
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 106 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16 C	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16 C	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16 C	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16 C	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17 C	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17 C	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17 C	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17 C	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✓ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Airbag Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)		4 Lautsprecher	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		USB-Schnittstelle	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)	
Bordcomputer		Bremsassistent	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)		Heckflügeltüren ohne Verglasung	
Innenspiegel abblendbar		Karosserie/Aufbau: Kasten	
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2		Klimaanlage	
Laderaumtrennwand geschlossen		Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	
Leuchtweitenregelung		Motor 2,0 Ltr. - 106 kW Diesel	
Parkpilotsystem hinten		Radstand 3275 mm	
Reifen-Reparaturkit		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e		Schiebetür rechts	
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	
Servolenkung		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole		Wegfahrsperr	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Design-Paket	✓	Nebelscheinwerfer	✓
Tagfahrlicht LED	✓	Seitenschutzleisten Wagenfarbe	✓
Stoßfänger vorn Wagenfarbe	✓	Stoßfänger hinten Wagenfarbe	✓
Türgriffe außen Wagenfarbe	✓	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	✓
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓	Reifendruck-Kontrollsystem	✓
Schiebetür links	✓	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	908,64 €	590,62 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schiebetür rechts Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	909,95 €	647,30 €
Tür vorne rechts Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	134,71 €	87,56 €
Schiebetür rechts Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	133,35 €	86,68 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür links Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	111,41 €	72,42 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen (Bild 19)	159,52 €	159,52 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 17, Bild 18)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 25, Bild 26)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.290,72 €
Minderwert	2.577,24 €
Händlereinkaufspreis	10.600,00 €
Händlerverkaufspreis	12.175,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. Die durchgeführte Probefahrt dient nur zur Feststellung untypischer Fahreigenschaften und ersetzt keine technische Untersuchung.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 10.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

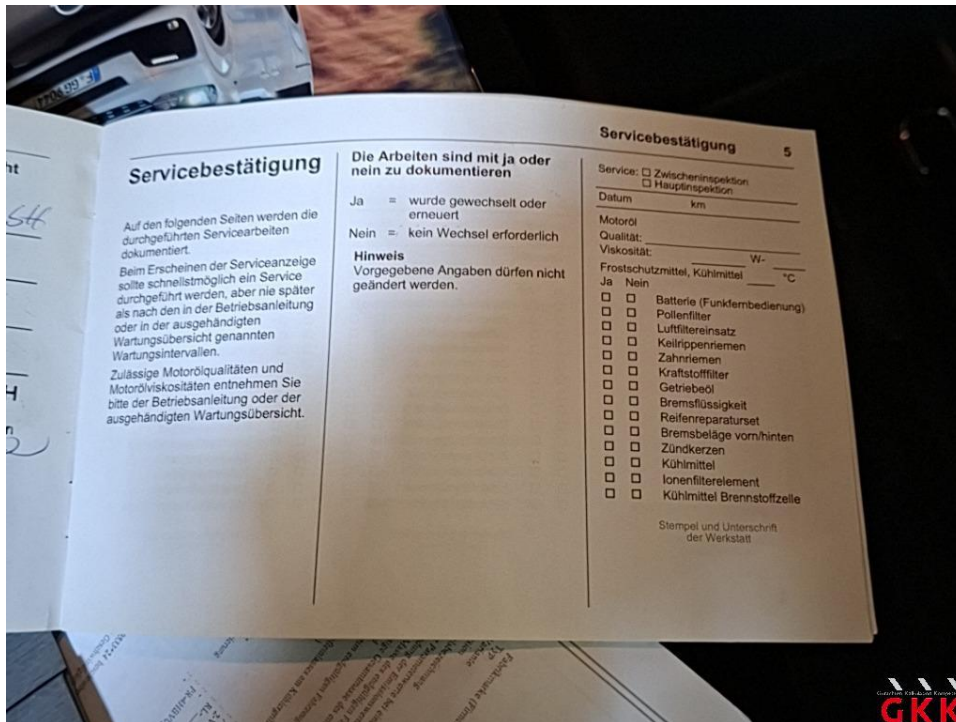


Bild 15 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

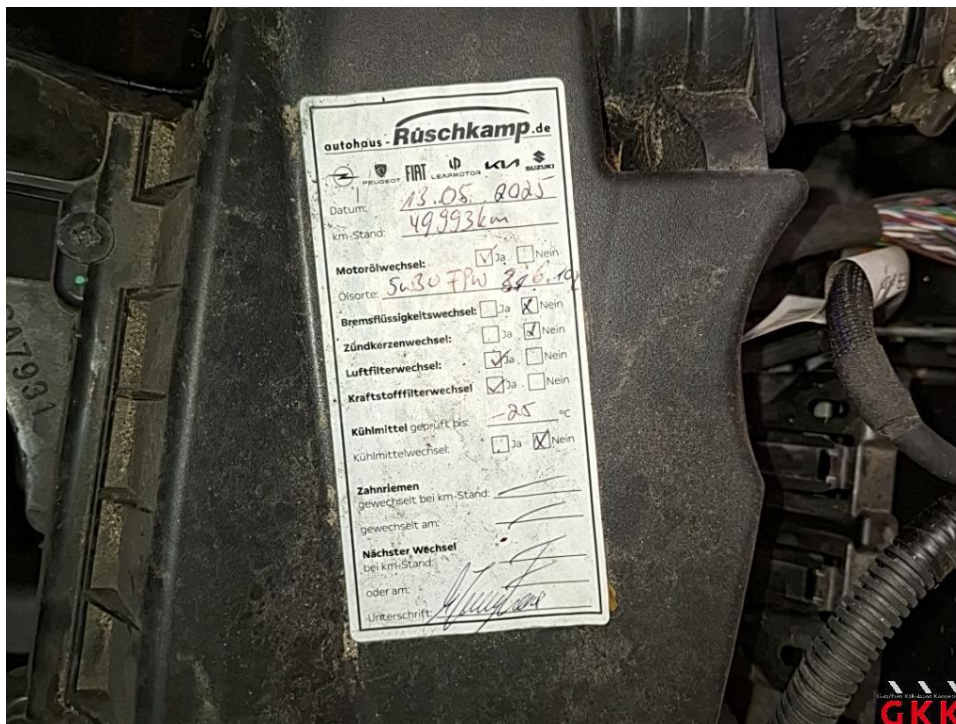


Bild 16 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

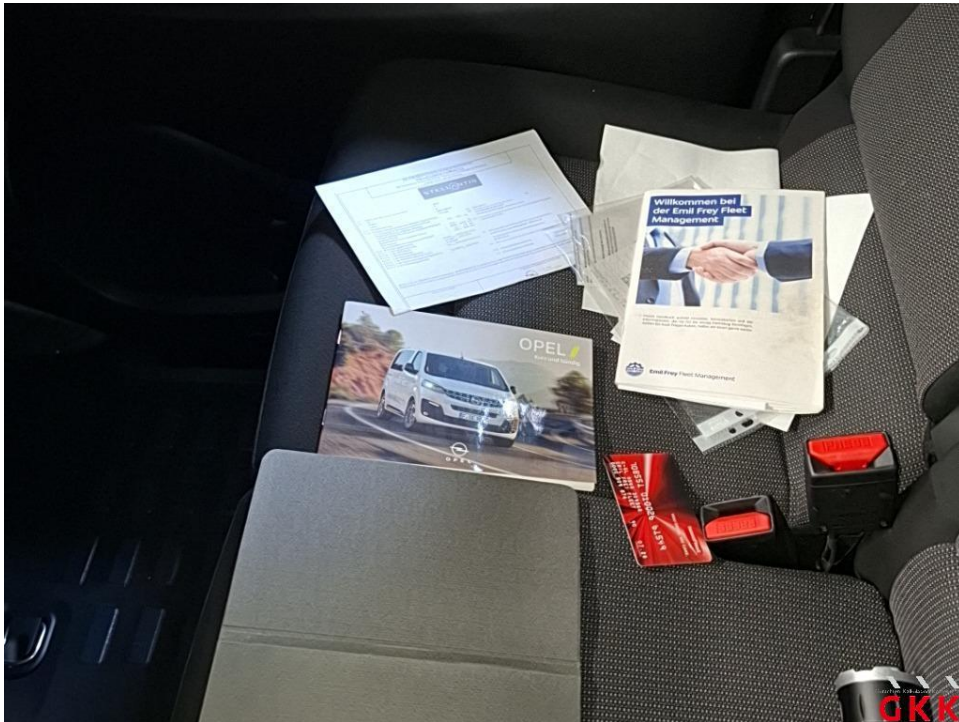


Bild 17 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen



Bild 20 Hecktür links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Hecktür links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 26 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 28 Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 30 Schiebetür rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Schiebetür rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Tür vorne rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen