

Zustandsbericht

Protokollnummer:

45973987

Auftrags-Nr / Referenz:

50422652

Besichtigungsdatum:

10.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC90 B5 D AWD Geartronic Momentum Pro		
Kennzeichen	ME-MG 707	Fahrgestellnummer	YV1LCK2UCM1758284
Erstzulassung	04.05.2021	Laufleistung (abgelesen)	94.091 km
HSN/TSN	9101 / BPR 00068	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	173 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	05/2024
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung	04/2025 bei 73.190 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.670 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50422652	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/45 R20 110V	Winterreifen auf Leichtmetall	Nokian	5mm / 6mm	i.O.
2	275/45 R20 110V	Winterreifen auf Leichtmetall	Nokian	7mm / 7mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/40 R21 107V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 3mm	i.O.
2	275/40 R21 107V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System mit EBV
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer (für alle Insassen) - elektrische Voraktivierung der Gurtstraffer in Gefahrensituationen (vorn) und Gurtkraftbegrenzer (vorn und für die 2. Sitzreihe)
Allradantrieb (AWD) über elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung (5. Generation) mit Instant Traction

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Aufmerksamkeitswarner
Auspuffanlage mit zwei verchromten Endrohren in Trapezform in der Heckschürze integriert
Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar Fahrerseite mit Weitwinkeloptik
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Bergabfahrlilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
Bremsleuchten, adaptiv bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichter; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Chromapplikationen - an den Fensterleisten - im vorderen Stoßfänger
City Safety Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren, inkl. Kreuzungsbremsassistent, Notbremsassistent bei Gegenverkehr und Lenkunterstützung bei Ausweichmanövern
CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Connected Safety Cloudbasierte Warnung vor rutschigen Fahrbahnverhältnissen und Fahrzeugen mit eingeschalteter Warnblinkanlage
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Dachspoiler
Dieselpartikelfilter
Digitale Instrumentierung - Vollgrafisches 12,3"- Fahrerdisplay (31,2cm- Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z.B. für Navigations-Kartenansicht)
Drehzahlmesser
Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk)
Einparkhilfe, hinten
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn (illuminiert) und hinten
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Gepäckraum-Trennnetz
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe)
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer mit Intervallfunktion
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn und hinten - individuell dimmbar, Fußraum vorn, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen



Bezeichnung
IntelliSafe-Assistent - Pilot Assist - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Distanzwarnen und Spurführungsassistent bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h - Curve Speed Assist (CSA) - Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit vor Kurven anhand von Kartendaten - Stau -Assistent Stop & Go - Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent
IntelliSafe-Surround - Blind Spot Information System (BLIS) - Cross Traffic Alert (CTA) - Heckaufprallabschwächung
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, wasserfestem Mikroschlüssel und beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung manuell für die hinteren Türen
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer- und Beifahrerseite und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo On Call Smartphone App oder Menü
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Kopfstützen vorne
Laderaumrollo (semiautomatisch)
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter
Modell- und Motorembblem am Heck
Navigationssystem Sensus - 3D-Navigation - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung - Dynamische Zielführung mit Echtzeit-Verkehrsinformationen - Local search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Send-to-car (Routenplanung via Internet oder Smartphone) - Volvo Lifetime MapCare
Oncoming Lane Mitigation - Präventiv-Schutzsystem bei Überfahren der Mittellinie und sich näherndem Gegenverkehr inkl. aktivem Lenkeingriff hin zur eigenen Fahrspur
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Lenkradheizung
Parkbremse (elektrisch)
Pollenfilter
Polsterung: Leder Komfortsitze inkl. Mittelarmlehne hinten (2. Sitzreihe) - Aluminiumeinlage: IRON ORE oder Echtholzeinlage: LINEAR WALNUT
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto Integration des Apple iPhone und Android Smartphones in das Sensus Bediensystem inkl. zusätzlichem USB-Anschluss
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor - inkl. automatischer Lichtfunktion
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Road Edge Detection System zum Schutz vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und Bremsengriffe
Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichnerkennung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlagen inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Deaktivierung der Batterie (nur Plug-in Hybrid), Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h für max. 200 km Reichweite
Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar inkl. individueller Lehnenneigungseinstellung
Sensus Connect Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - Internetzugang inkl. Internet-Radio und Apps (über gekoppeltes Smartphone) - Sprachsteuerung
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig



Bezeichnung
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Textilfußmatten - 4-teilig
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call mit WLAN-Hotspot - inkl. integriertem Modem, Außenantenne und WLAN-Hotspot für mobile Endgeräte - Umfang von Volvo On Call: automatische Notruffunktion mit Übermittlung von Fahrzeugposition und .daten sowie Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck (10 Jahre Nutzungsdauer). Zusätzlich diverse Komfortdienste über die Smartphone App wie Send-to-car, Fahrtenbuch oder Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs (3 Jahre Nutzungsdauer und auf Wunsch verlängerbar; inkl. Verlängerung der Notruffunktion)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel inkl. automatischer Verriegelung des Handschuhfachs und der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Einparkhilfe, vorne und hinten
Frontscheibenheizung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Motorbezeichnung, Entfall
Paket: Licht-Paket - LED-Nebelscheinwerfer (im Frontspoiler integriert) - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED -Tagfahrlicht - Ambientebeleuchtung - (mehrfarbig) vorne und hinten; an den Türen - Ausstiegsleuchten in den Fondtüren - Fußraumbelichtung hinten - beleuchtete Getränkehalter vorn - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz (8-Wege) - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8 -Wege) mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit Premium Sound by Harman Kardon - 9"Touchscreen (22,9cm -Diagonale) - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air Subwoofer - USB-Anschluss (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming - Internetzugang inkl. Internet-Radio und Apps (über gekoppeltes Smartphone) - Sprachsteuerung - Digitale Fahrzeug-Betriebsanleitung - Connected Service Booking
Räder: Leichtmetallfelgen 21"-5-V-Speichen-Design Diamantschnitt/ Graphitoptik Reifen 275/40 R21; Felgen 9 x 21"
Rückfahrkamera
Sitze: Beinauflage einstellbar (elektrisch) für Fahrer/ und Beifahrersitz
Sitze: Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8-Wege) mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert)
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz



Bezeichnung

Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)

Standheizung mit Timer (kraftstoffbetrieben)

Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verschmutzt - reinigen
3	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair
5	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
6	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
7	Stoßfänger hinten	Abdeckung Stoßfänger hinten (Lackmangel- Schleifen+polieren) - Kratzer - durchführen
8	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern
9	Interieur	Hutablage - Kratzer - Wertminderung
10	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
11	Sitz vorn	Sitzbezug links - Kratzer - Smart Repair
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
13	Sitz vorn	Sitz rechts (Verkleidung) - Kratzer - erneuern
14	Sonstiges	Hauptuntersuchung (> 2 Monate überschritten) - fällig - durchführen
15	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Schleifen + polieren) - Kratzer - durchführen
16	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn (Blende) - Brandloch - erneuern
17	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
18	2.Radsatz	2 Reifen (Sommerreifen) - beschädigt - erneuern
19	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Kein Teil der Ausstattung) - Kratzer - kein Abzug
2	Sitz vorn	Sitz links - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist kein Bestandteil der Ausstattung.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Frontansicht

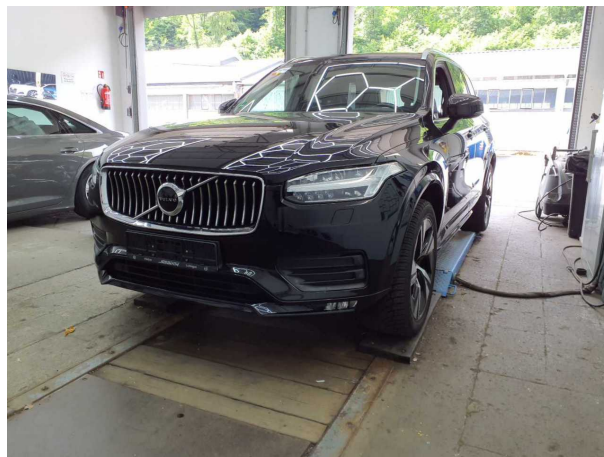


Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten

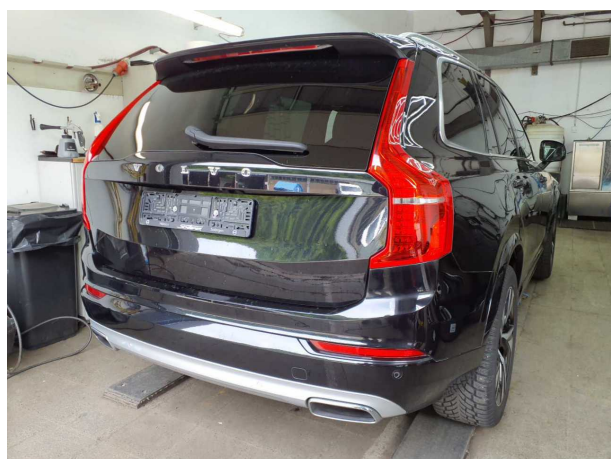


Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Innenraum vorne

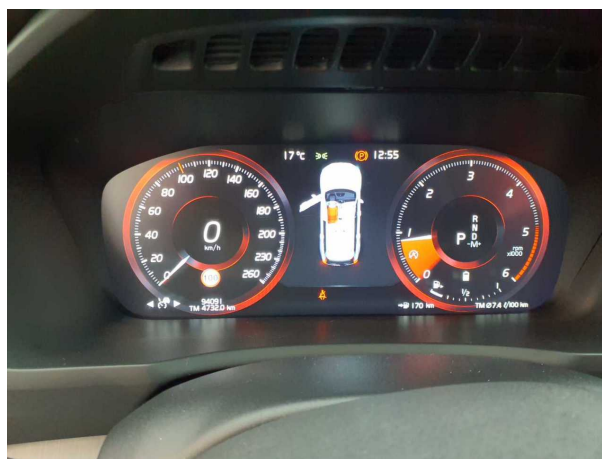


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

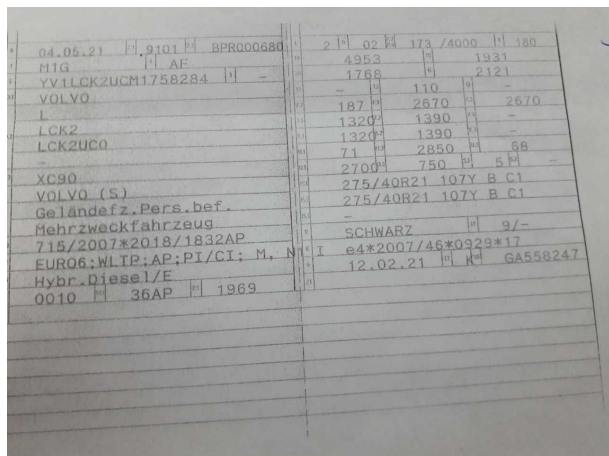


Abbildung 13: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

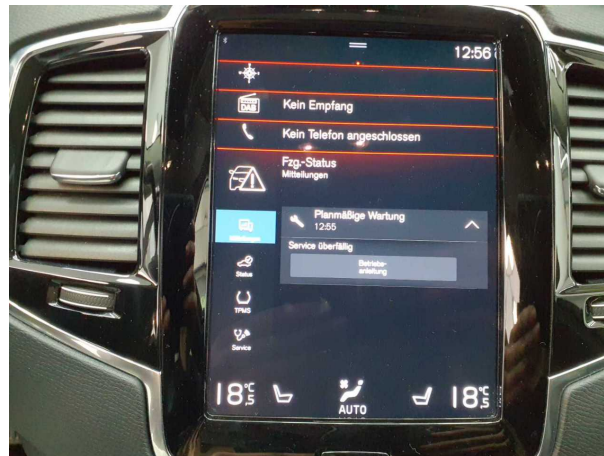


Abbildung 20: Sonstiges

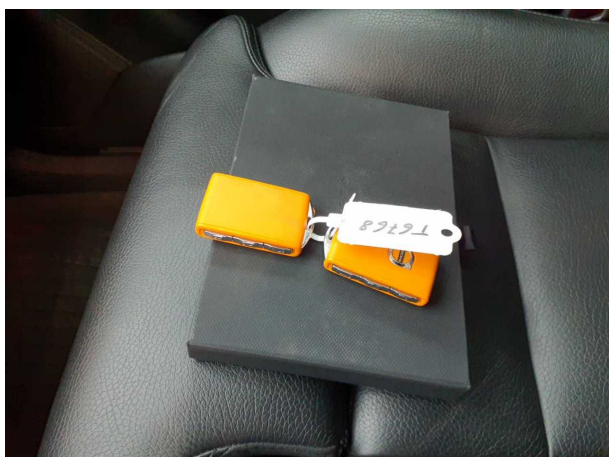


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

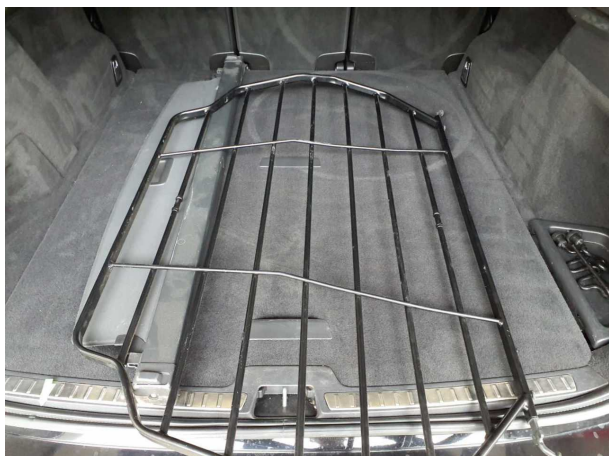


Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Kratz... - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair

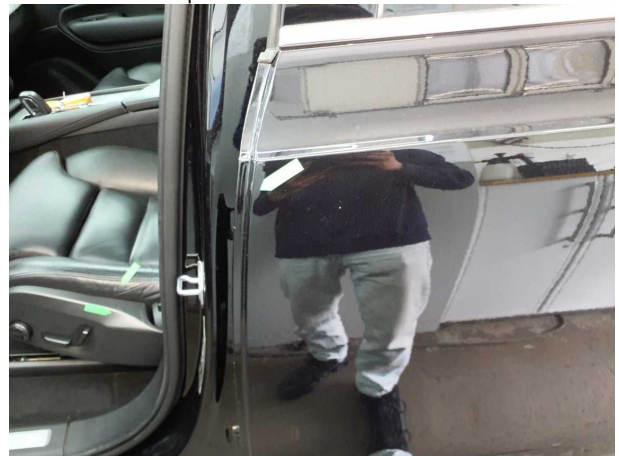

Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Lackmangel- Schleifen+polieren) - Kratzer - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Lackmangel- Schleifen+polieren) - Kratzer - durchführen



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Lackmangel- Schleifen+polieren) - Kratzer - durchführen




Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Interieur: Hutablage - Kratzer - Wertminderung

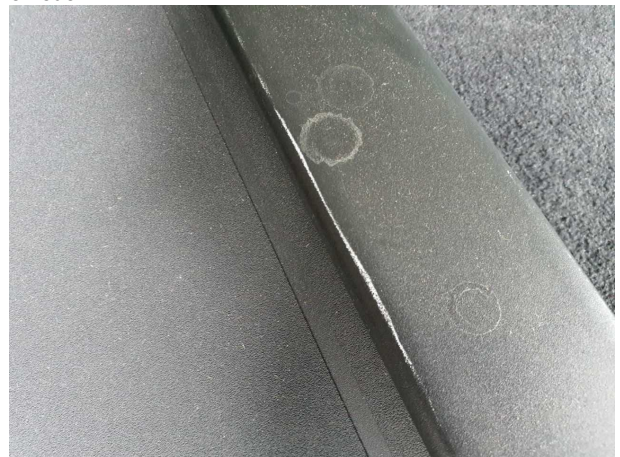

Beschädigung #9: Interieur: Hutablage - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

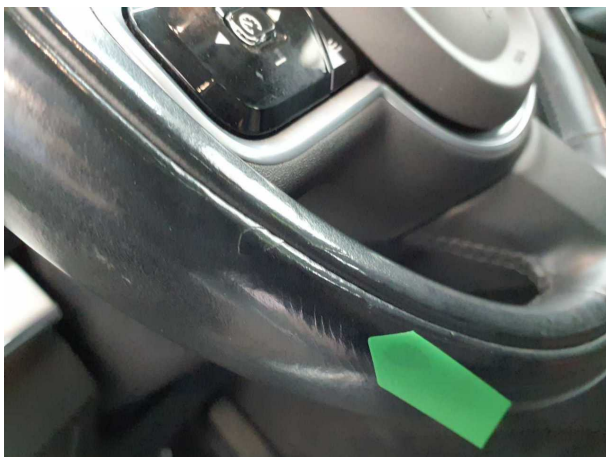


Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

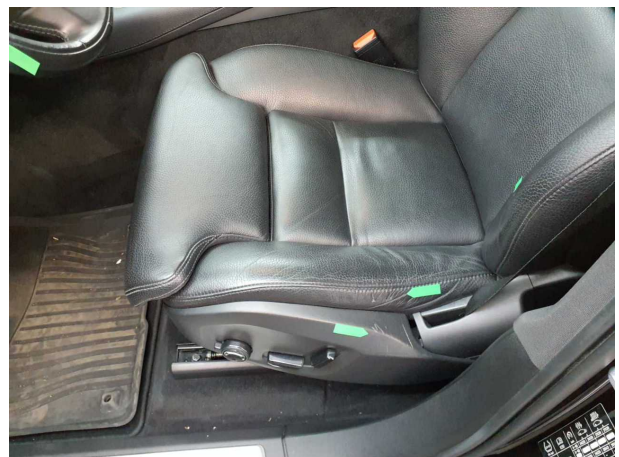

Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links - Kratzer - Smart Repair

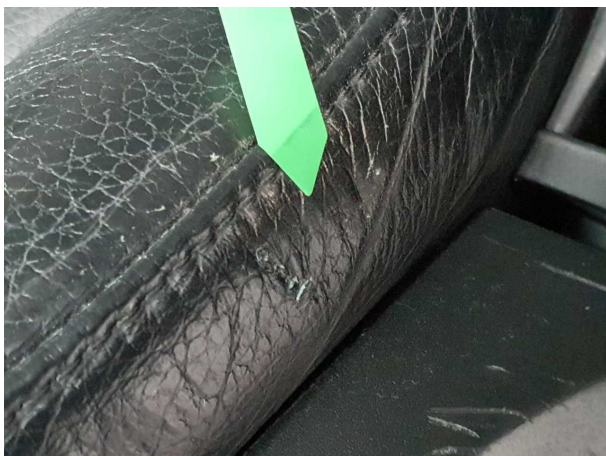

Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links - Kratzer - Smart Repair

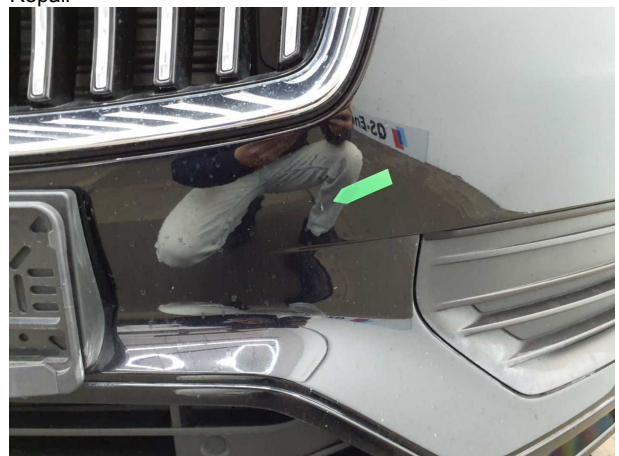

Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

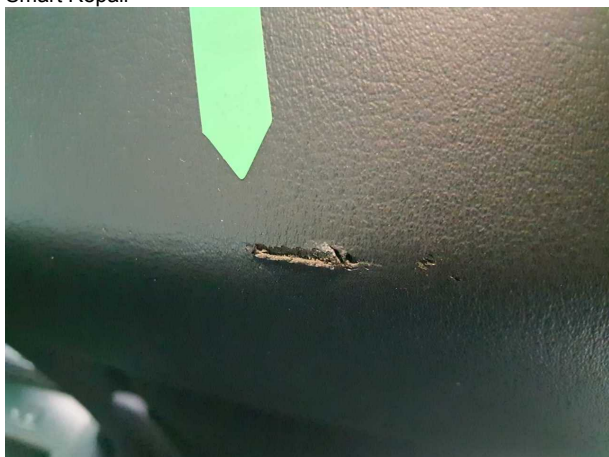


Beschädigung #13: Sitz vorn: Sitz rechts (Verkleidung) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Schleifen + polieren) - Kratzer - durchführen

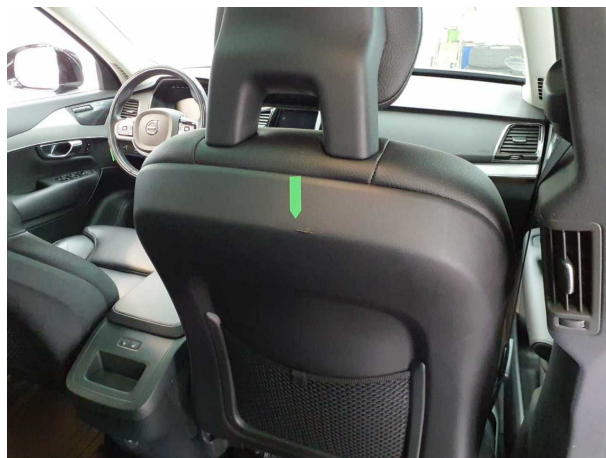

Beschädigung #13: Sitz vorn: Sitz rechts (Verkleidung) - Kratzer - erneuern

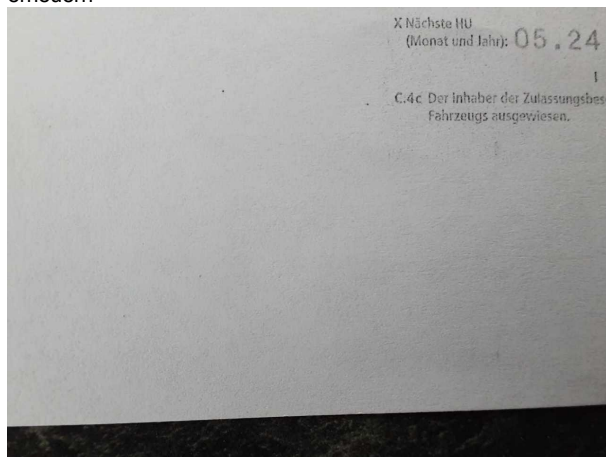

Beschädigung #14: Sonstiges: Hauptuntersuchung (> 2 Monate überschritten) - fällig - durchführen



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Schleifen + polieren) - Kratzer - durchführen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Schleifen + polieren) - Kratzer - durchführen

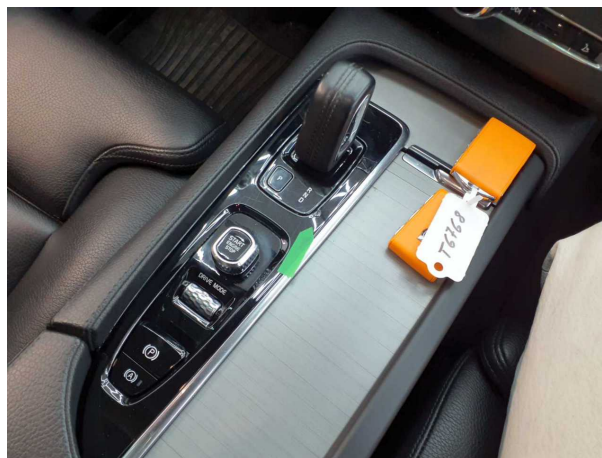

Beschädigung #16: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Blende) - Brandloch - erneuern



Beschädigung #16: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Blende) - Brandloch - erneuern

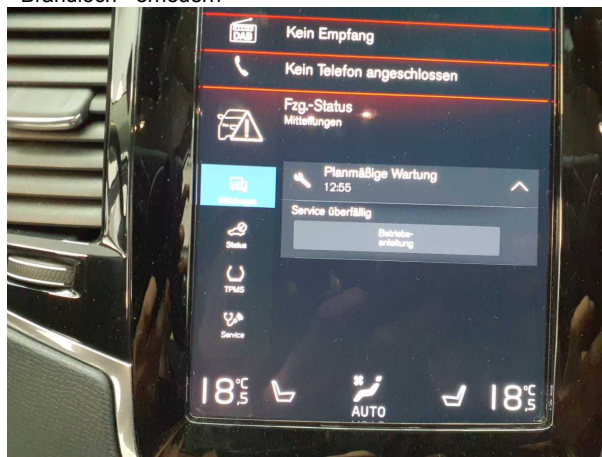

Beschädigung #17: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #18: 2.Radsatz: 2 Reifen (Sommerreifen) - beschädigt... erneuern



Beschädigung #18: 2.Radsatz: 2 Reifen (Sommerreifen) - beschädigt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

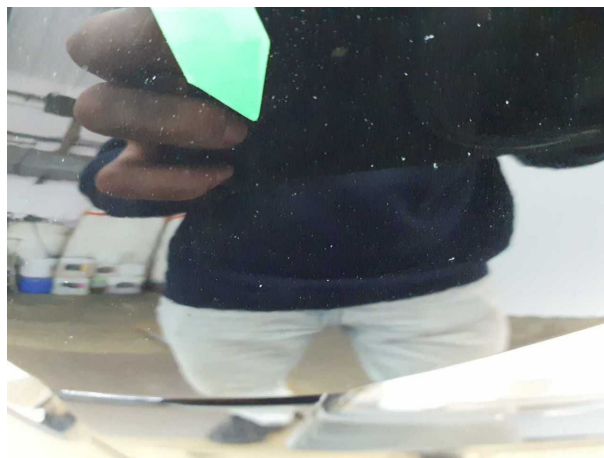

Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Seitenwand rechts