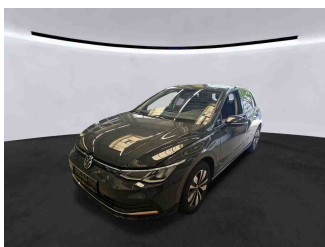
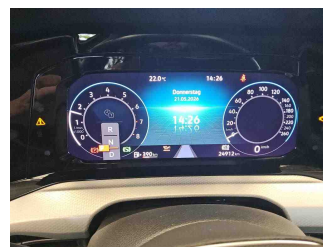


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002468068
Besichtigt am: 21.05.2026 14:42
Berichts-Nr: 10650848
FIN: WVVZZZCD4RW163888

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CLA
Erstzulassungsdatum:	18.03.2024
Laufleistung:	24.912 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
"MOVE"	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 16	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
6+1 Lautsprecher	Elektronische Differenzialsperre XDS
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außen-Sound Standard	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Autobahnlicht	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Hinterachse "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Betriebsspannung 12 V	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Bordwerkzeug	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Car2X	Komfortausstattung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Komfortsitze vorn
Dachhimmel	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung hinten,Basis 1	
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen für Sondermodell	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kurzheck	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne UNECE CS&SU
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Verkehrszeichenerkennung
LED-Rückleuchten	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Leergewichtsbereich Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus.Zierleisten
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Pedale in Edelstahl gebürstet
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radio
Motorenstart Standard	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regensensor
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Alcohol Interlock	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dachreling	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dynamic Drive Control	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sprachbedienung
Ohne Mode3 Ladekabel	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Stabilisator vorn
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Standard-Klimazonen
Ohne Speedlimiter (LIM)	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Spurwechselassistent	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Ohne Stabilisator hinten	

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Einstieg Verkleidung vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Chemische Verunreinigung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD4RW163888

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

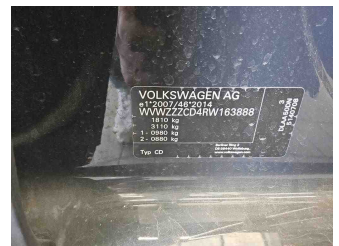


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

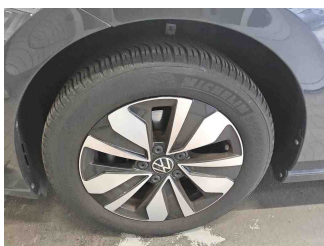


Räder - Rad montiert vorne
links

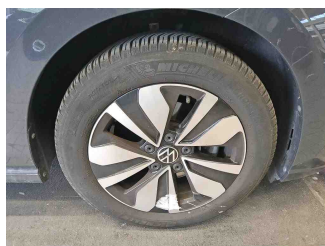

Räder - Rad montiert vorne
rechts

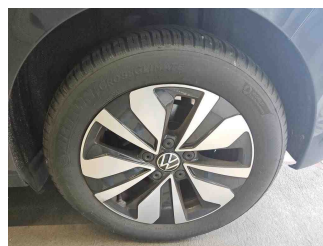


Räder - Rad montiert hinten
links

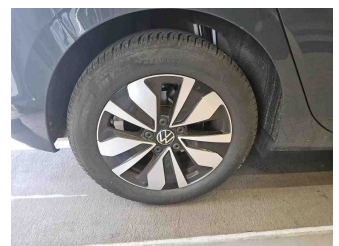


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

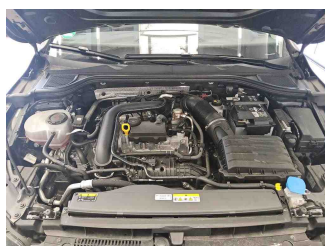


Fahrzeug - Motorraum offen

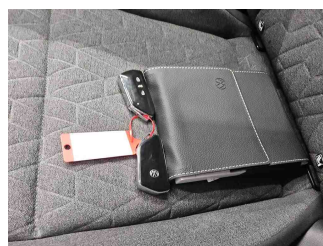



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

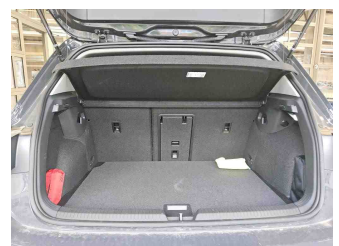


Innenraum - Kofferraum

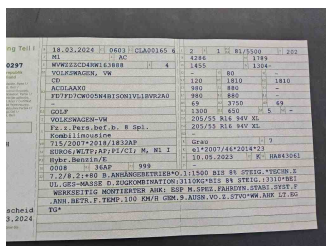

Fahrzeug - abgegebene ZB1

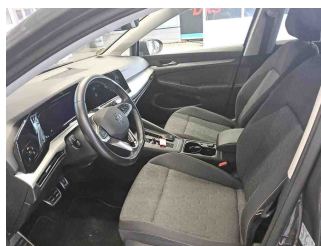
Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne

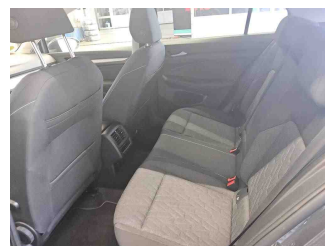

Innenraum - hinten


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

CC Meldung Öl Sensor defekt/ Schadenerweiterung möglich

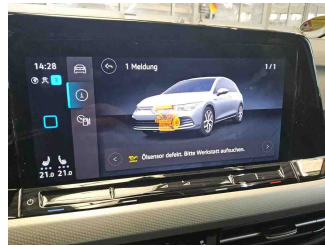

2 - Einstieg Verkleidung vorne links - Kratzer - Smart Repair

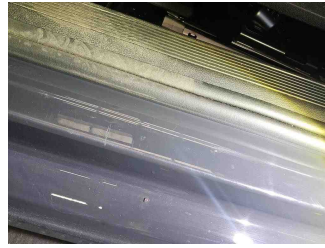

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Chemische Verunreinigung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

