

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO4189MFV / WMW11DJ0202U19914 / 2U19914

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	COOPER SE F56	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	COOPER SE F56	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	85.172

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4189MFV Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	195/55/16	87	W	-
DI	MICHELIN	195/55/16	87	W	-
RP					-
TD	MICHELIN	195/55/16	87	W	-
TI	MICHELIN	195/55/16	87	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/04/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	cable de carga en el interior		

Daños no valorables:

4189MFV COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO						
4189MFV COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.41 h.			0,00	371,85	40,00	315,89 €
3. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	11,64	10,00	10,47 €
4. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	37,89	10,00	34,10 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.08 h.	4,57	0,00		65,40 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR	1.50 h.	1.08 h.	1.00 h.	4,24	0,00		142,07 €
7. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
8. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
9. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.92 h.	20,84	0,00		217,96 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		1.75 h.	7,41	0,00		90,18 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.75 h.	7,41	0,00		86,33 €
12. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
13. Aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.40 h.		1.67 h.	7,07	0,00		86,76 €
14. Aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		1.67 h.	7,07	0,00		79,06 €
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
18. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
19. Moldura dr paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.43 h.	1,			

4189MFV COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Llanta rueda tr iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
28. Moldura contorno aleta tr iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
29. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
30. Aleta dl iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1872,66 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4189MFV RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,59 h.	292,19 €
Total material pintura	-	60,43 €
Total Mano de Obra Pintura	14,27 h.	549,37 €
Total Recambios	-	294,18 €
Descuento recambios aplicado	-	156,64 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	676,50 €













eDRIVE

13:37

+ 20.5 °C
62 km

P



Encendido
conectado


85172 km

41 %





Check Control



Encendido conectado



Capó abierto



2 ④ ROCK FM 103.7

Detalles



Encendido conectado



MODE



6











ROCK FM 13:38



50m

MODE



AUTO







inch/mm
OFF OH ZERO
6.09














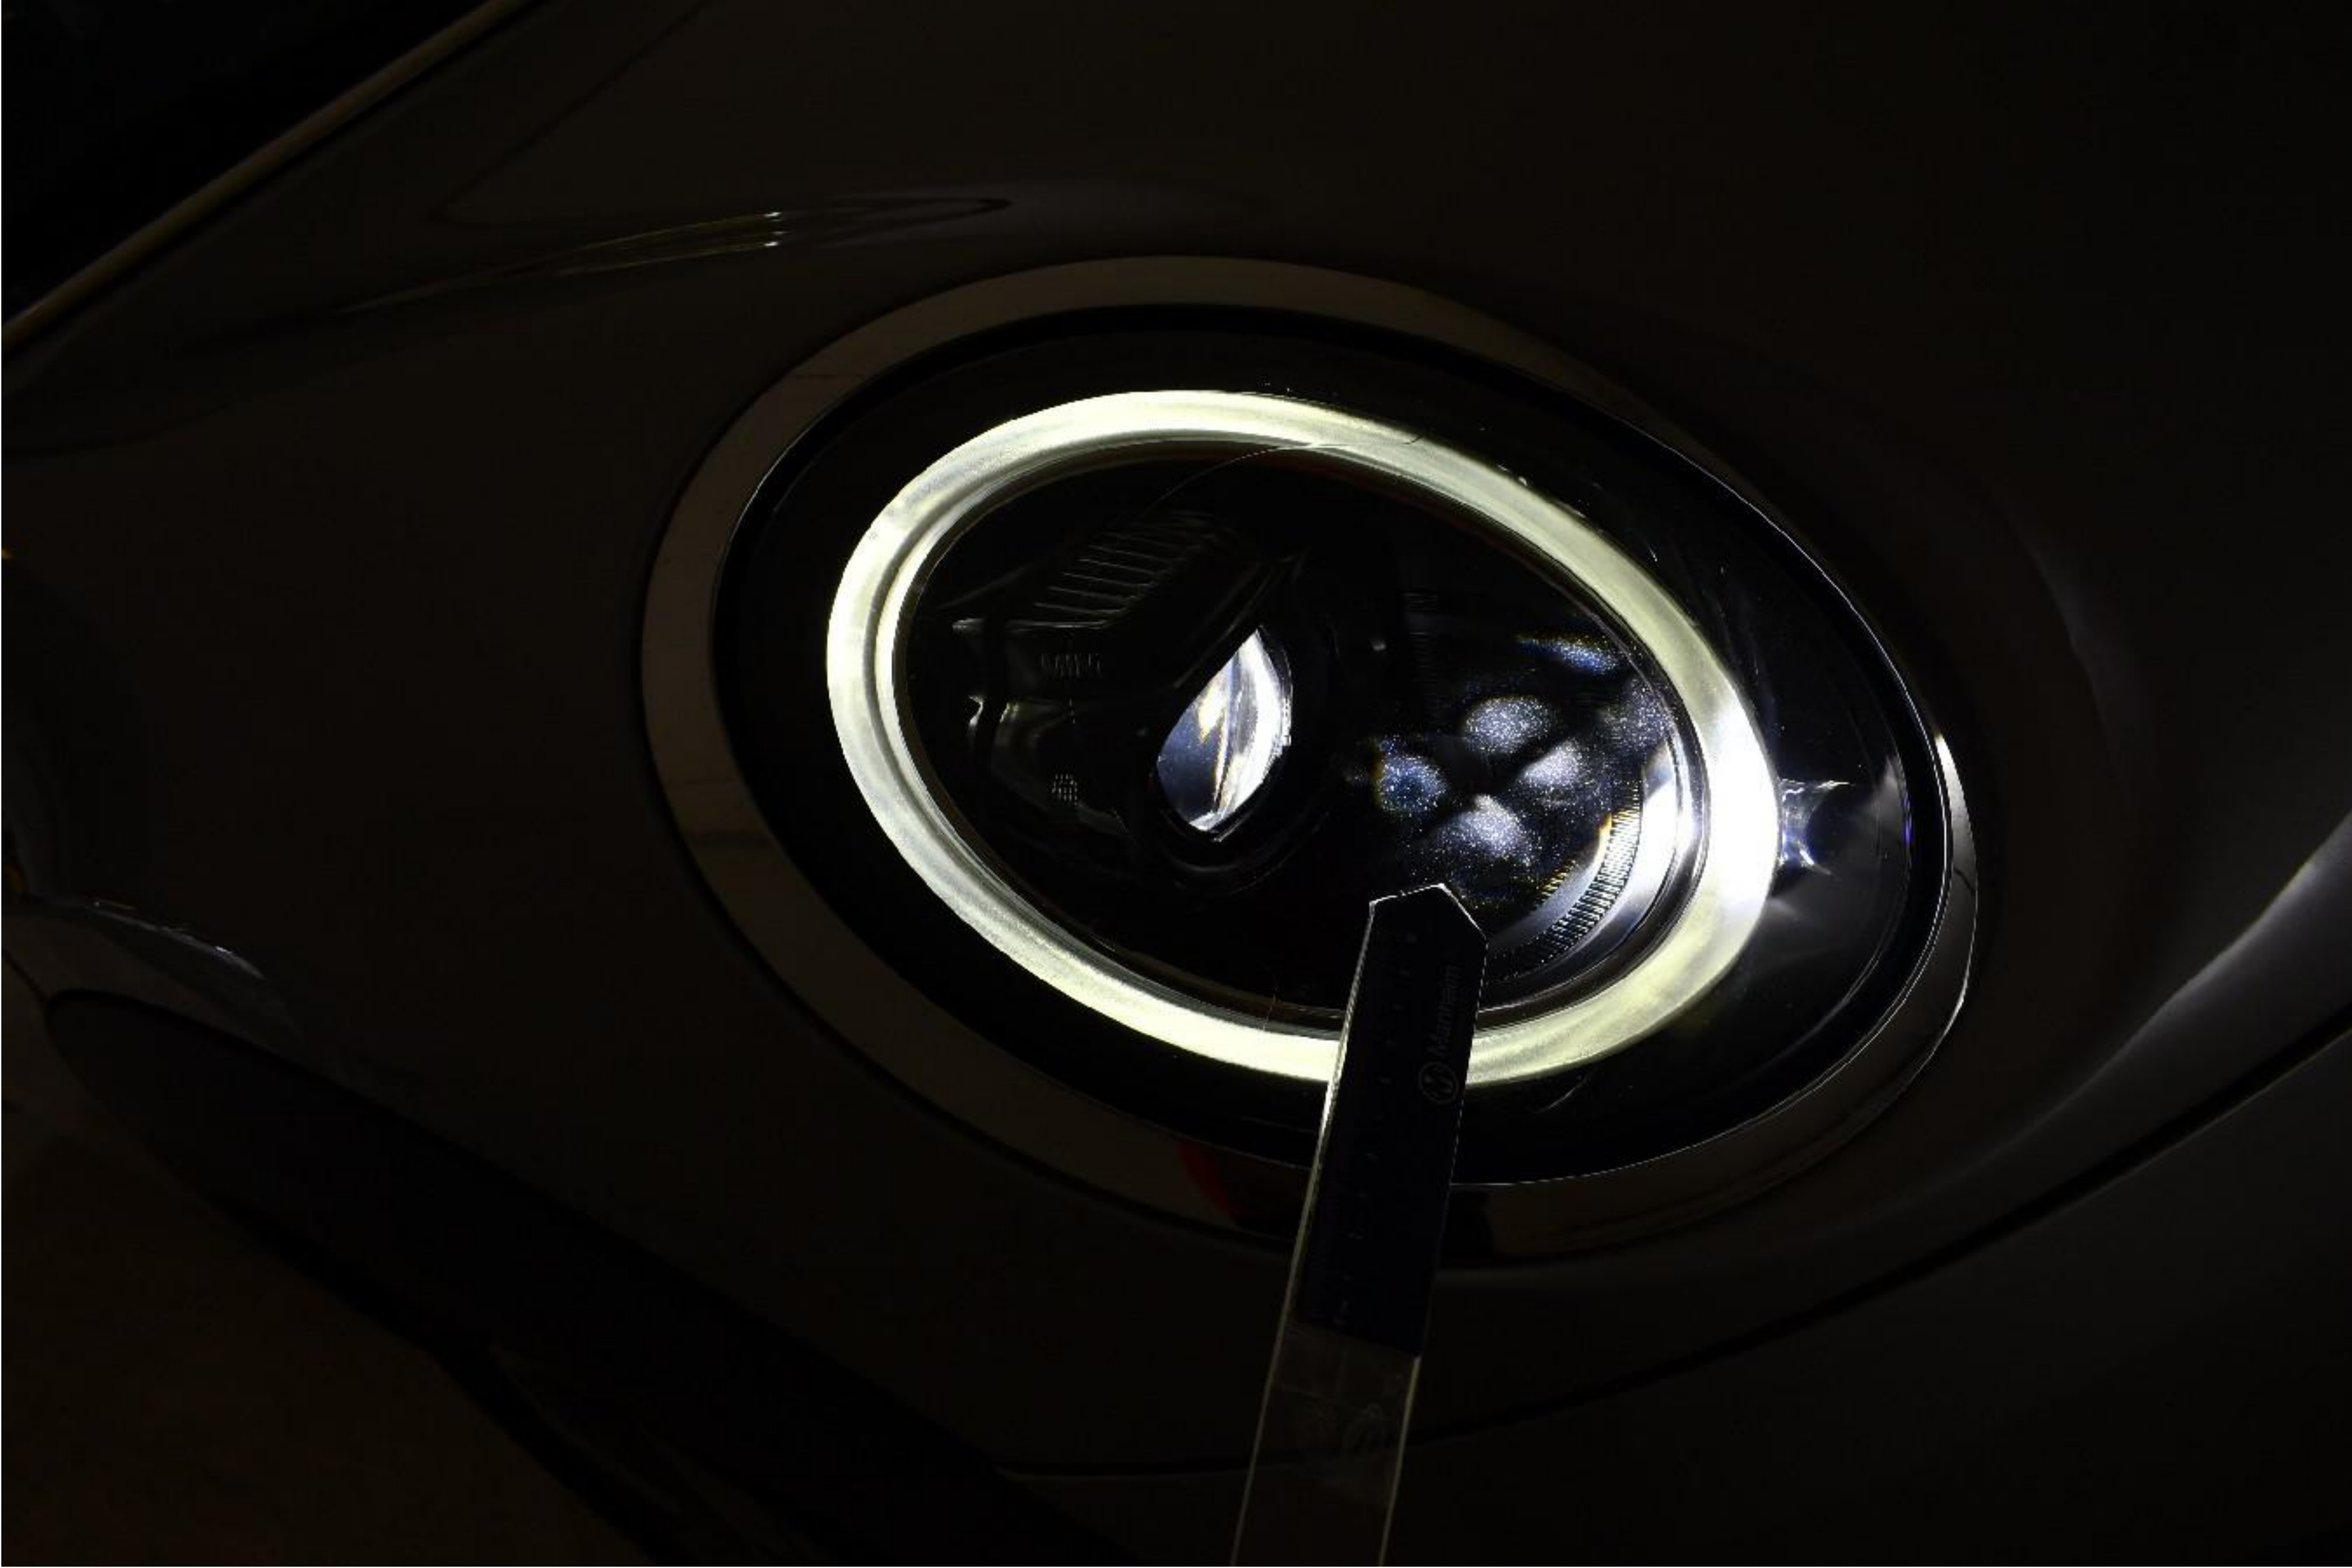



Manheim
OPEL EQUIPMENT





